

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2024

المدة : 04 س 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. ملف تقني - الصفحات: {24/6 - 24/5 - 24/4 - 24/3 - 24/2 - 24/1}

II. ملف الأجوبة - الصفحات: {24/12 - 24/11 - 24/10 - 24/9 - 24/8 - 24/7 - 24/6}

ملاحظة: لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكمال صفحاته {24/12-24/11-24/10-24/9-24/8-24/7-24/6}.

I. ملف تقني

1- وصف وتشغيل: يمثل الشكل (1) في الصفحة 3/24 نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن (1kg).

تم عملية التنظيف والتحويل كما يلي:

تصل الكتل غير النظيفة إلى وعاء مملوء بسائل كيميائي للتنظيف عبر مستوى مائل بدرجات أسطوانية.

- عند الكشف عن وجود الكتلة بواسطة الملقط "p" ويضغط العامل على زر "Dcy" ، فتنطلق الدورة حسب المراحل الآتية:

- خروج (نزول) ساق الدافعة (B) لتموضع الممسك فوق كتلة الوزن.

- الضغط على الملقط (b₁) ، يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (C) لمساك القطعة عن طريق غلق الممسك.

- الضغط على الملقط (c₀) يؤدي إلى دخول (صعود) ساق الدافعة (B) لرفع وإخراج الكتلة من الحوض.

- الضغط على الملقط (b₀) ، يؤدي إلى تفعيل المؤجل المضبوط لمدة 5 ثواني (قطير الكتلة من سائل التنظيف).

- بعد مرور 5 ثواني من لحظة الضغط على الملقط (b₀) ، تخرج ساق الدافعة(A) لتحويل الكتلة النظيفة إلى بساط الإجلاء (دوران الدراع بواسطة نظام ترس- شبكة).

- الضغط على الملقط (a₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) ، لفتح الممسك وتحرير الكتلة على بساط الإجلاء.

- الضغط على الملقط (c₁) يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (A) مما يؤدي إلى دوران الدراع ورجوعه إلى الوضعية الأولى.

- تنتهي الدورة عند الضغط على الملقط (a₀).

ملاحظات:

- الدافعات {**A**, **B**, **C**} مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية **5/2** ثنائية الاستقرار.
- الزر الضاغط (**Dcy**), والملقطات {**a**, **a₀**, **c₀**, **b₁**, **a₁**, **b₀**, **p**} موزعات هوائية **NF 3/2** أحادية الاستقرار.

2- جهاز محل الدراسة: نقترح دراسة مخفض السرعة الممثل على الرسم التجميلي في الصفحة 24/4.

3- سير جهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود الترس المحرك (6) إلى عمود الخروج (9) عبر العجلة المسننة المخروطية (7) ومنه إلى طبل جر بساط الإجلاء (غير ممثل في الرسم التجميلي).

- العجلات { (6) ، (7) } متسنن مخروطية ذات أسنان قائمة.

4- معطيات تقنية: - المحرك الكهربائي **Mt** :

$N_m = 1500 \text{ tr/mn}$ ، $P_m = 950 \text{ W}$ ، $d_7=102 \text{ mm}$ ، $Z_6=13$ ، $m_6=2 \text{ mm}$: المديول

5- العمل المطلوب :

1.5 . دراسة إنشاء: (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين 24\7 و 24\8.

ب- تحليل بنوي:

* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 24\9.

نظراً لوجود جهود محورية هامة على أطراف العمود (9) ولتقليل تدخلات الصيانة نقترح تعويض الوسادتين

(21) و (8) بمدرجات ذات دهارات مخروطية حسب التعديلات التالية:

- حق الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والمجموعة (20/5) بواسطة مدرجات ذات دهارات مخروطية.

- حق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والمسنن المخروطي (7) بواسطة 5 براغي **H,M5** وحلقات قروفير **W5**.

- ضمان الكتمة من الجهة اليمنى باستعمال فاصل ذو شفتين.

- سجل التوافقات المناسبة على مستوى مركبات المدرجات وفاصل كتمة.

* دراسة تعريفية جزئية: مباشرة على الصفحة 24/9.

أكمل الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج (9) وفق العناصر الآتية:


- تسجيل (الأبعاد، السمات الهندسية وقيم الخشونة للسطح المحددة على الرسم).

2.5 . دراسة التحضير: (6 نقاط)


أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 24/10 و 24/11.


ب- آليات: أجب مباشرة على الصفحة 24\12.

نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن

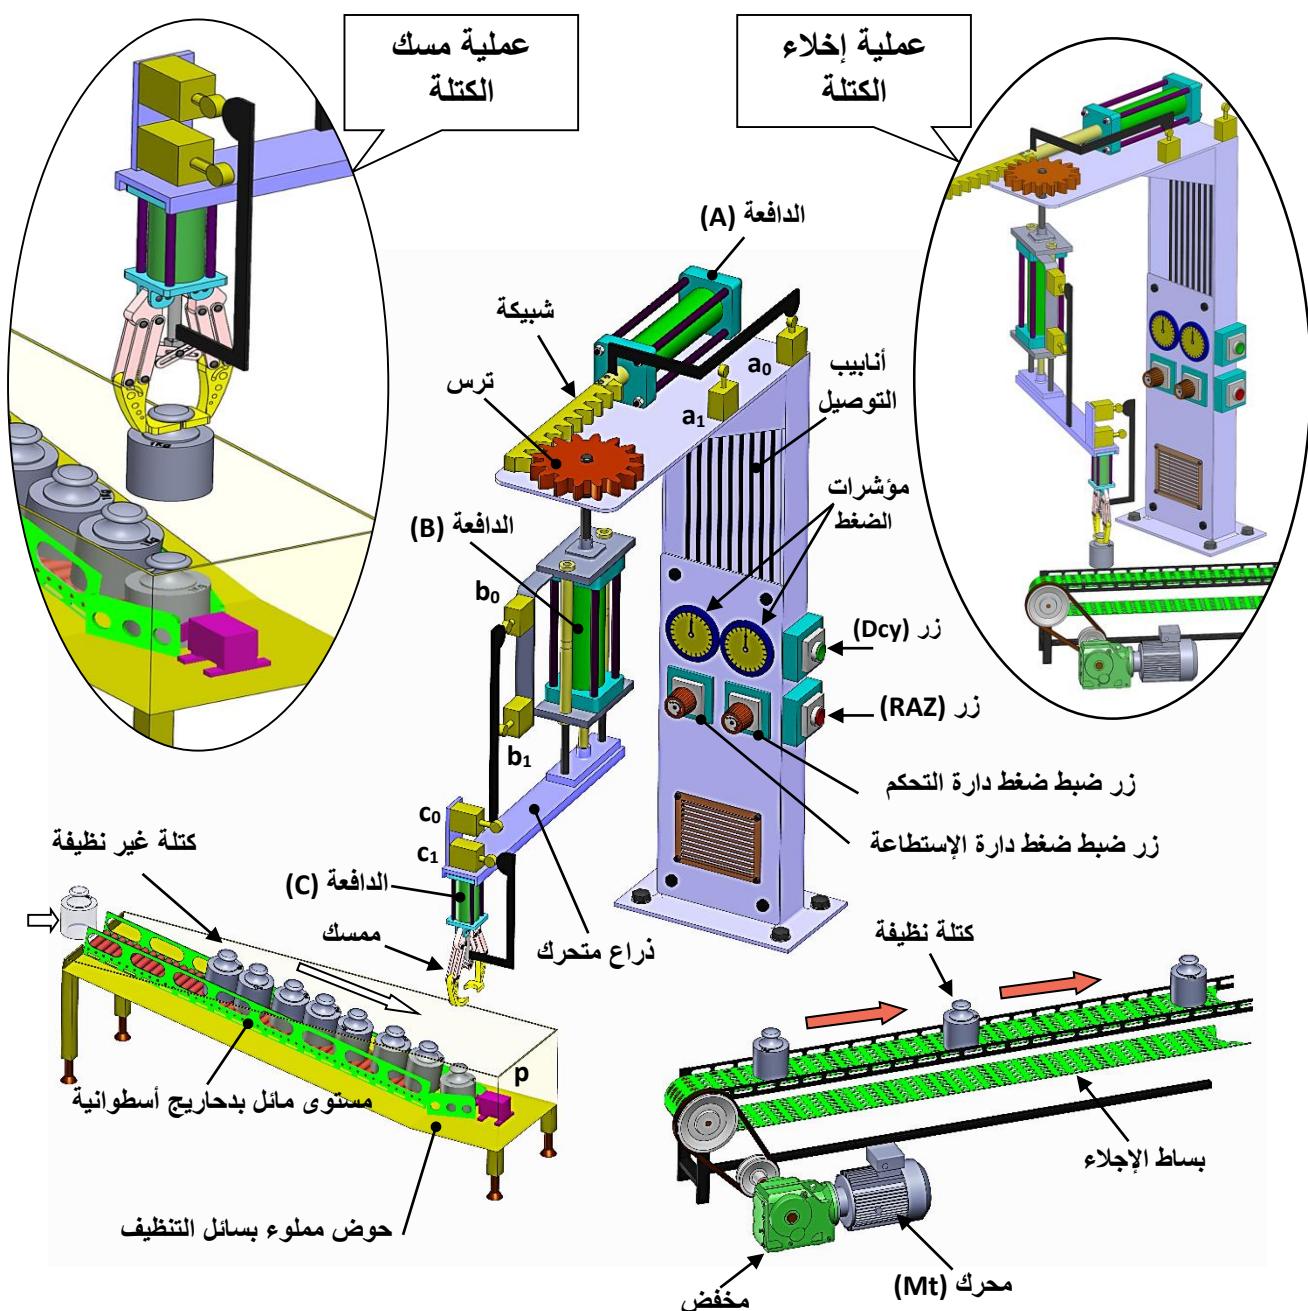

شکل -1

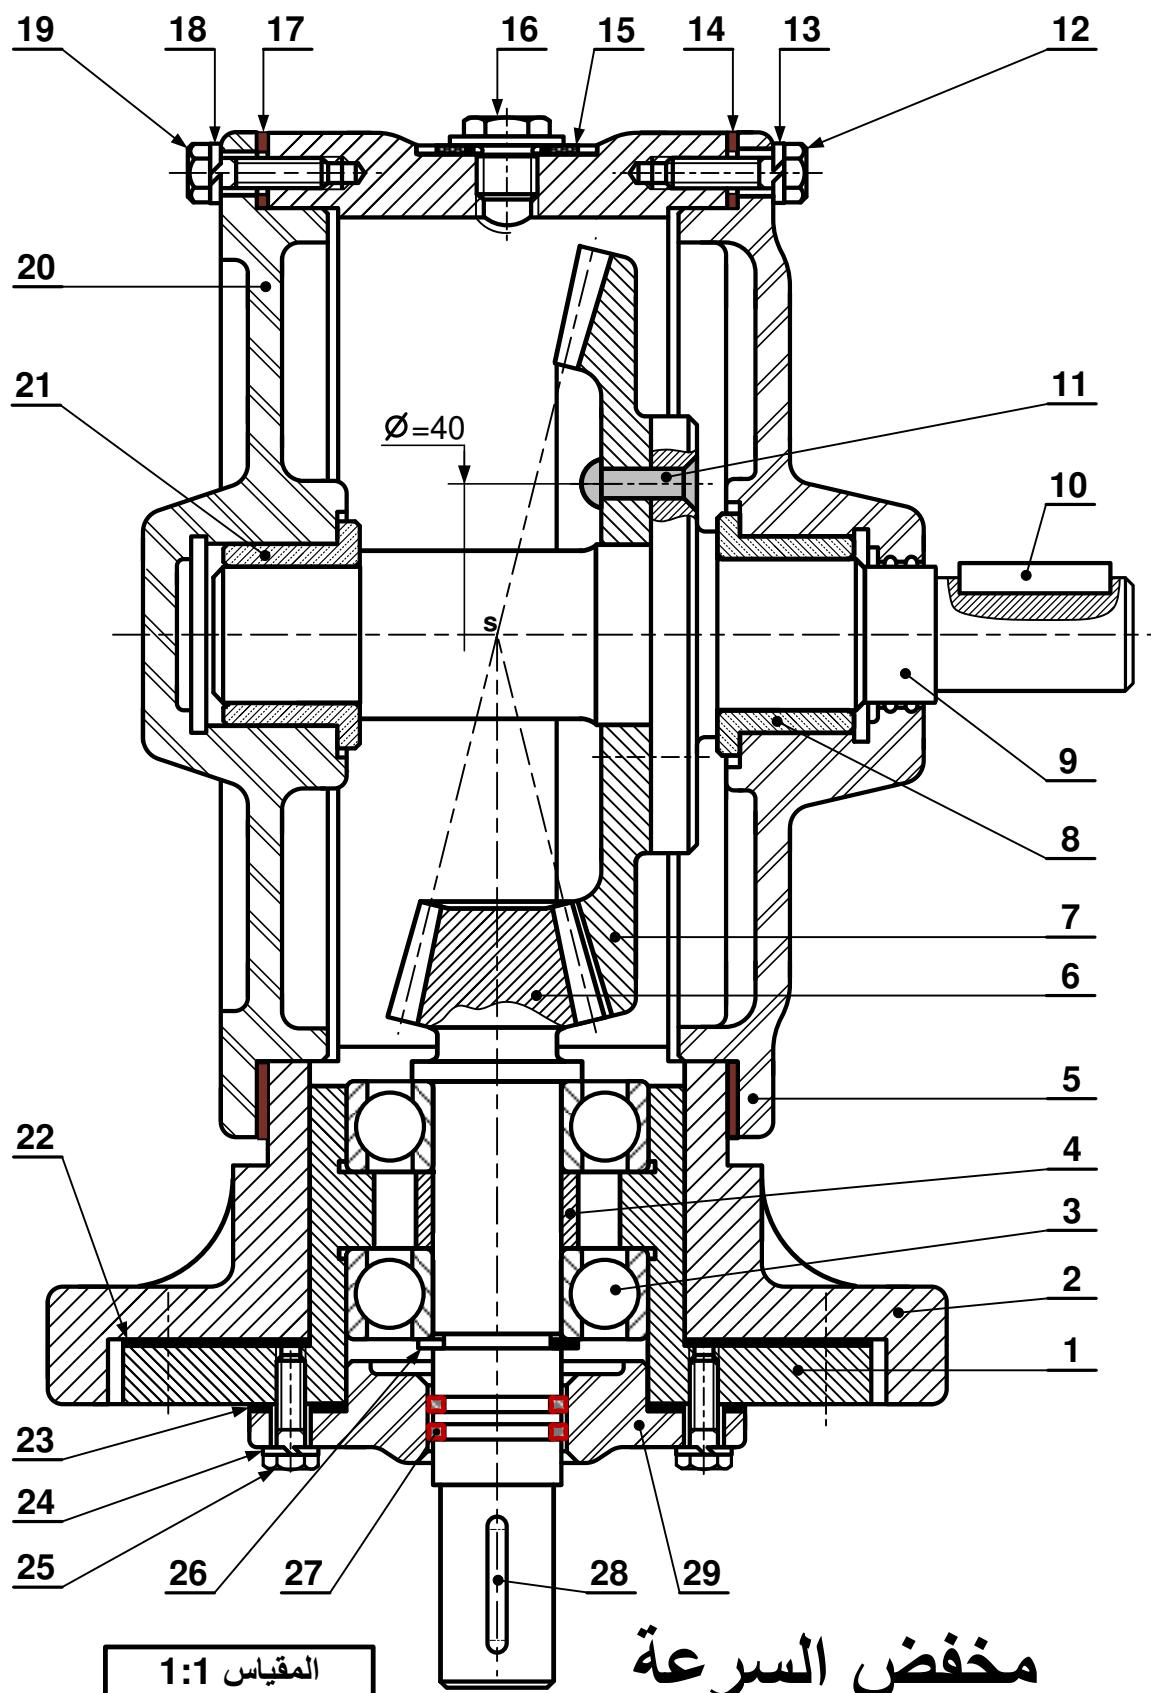

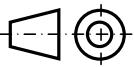	Al Cu 4 Mg	غطاء	1	29
تجارة		خابور متوازي شكل A	1	28
تجارة		فاصل كثامة لبدي	1	27
تجارة		حلقة مرنة	1	26
تجارة		برغي ذو رأس سداسي H	4	25
تجارة		حلقة كبح قروفير W	4	24
تجارة		فاصل كثامة سكونية	1	23
	C 60	سندات الضبط	1	22
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	21
	Al Cu 4 Mg	غطاء أيسير	1	20
تجارة		برغي ذو رأس سداسي H	5	19
تجارة		حلقة كبح قروفير W	5	18
	C 60	سندات الضبط	1	17
تجارة		برغي التربيت	1	16
تجارة		حلقة كثامة مسطحة	1	15
	C 60	سندات الضبط	1	14
تجارة		حلقة كبح قروفير W	5	13
تجارة		برغي ذو رأس سداسي H	5	12
تجارة	S 235	برشام	5	11
تجارة		خابور متوازي شكل A	1	10
	C 60	عمود الخروج	1	9
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	8
	42 Cr Mo 4	عجلة مسننة مخروطية ذات أسنان قائمة	1	7
	35 Cr Mo 6	عمود ترس مخروطي ذو أسنان قائمة	1	6
	Al Cu 4 Mg	غطاء أيمان	1	5
	S 235	لجاف	1	4
تجارة		مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى	2	3
	EN-GJL300	هيكل	1	2
	C 35	علبة مدحرجات	1	1
ملاحظات	المادة	تعينات	عدد	رقم
	مخفض السرعة	المقياس: 1:1		

ملف الموارد

مدرجة ذات الداريج المخروطية			
d	D	B	r
17	40	13,25	1
17	47	15,25	1
20	42	15	0,6
20	47	15,25	1

d	D	B	r
17	40	13,25	1
17	47	15,25	1
20	42	15	0,6
20	47	15,25	1

r_{min} **B** D α

حلقة مرنة للأعمدة

d	e	c	f	g	k
17	1	25,6	1,1	16,2	1,2
20	1,2	29	1,3	19	1,5

فاصل كتامة

d	D	E
18	30	7
18	32	7
18	35	7

برغي ذو رأس سداسي H


d	pas	s	k
M5	0,8	8	3,5
M6	1	10	4

حلقة كبح قروفير W

d	b	e
4	7,3	1,5
5	8,3	1,5
6	10,4	1,5


أدوات التشغيل

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:

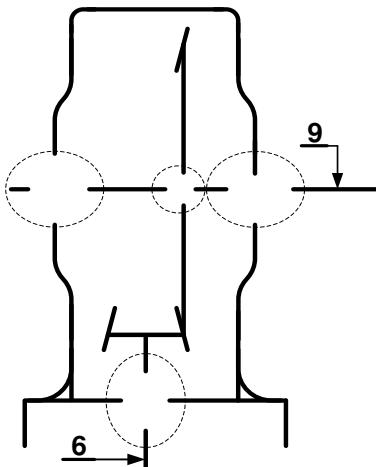

5- التحديد الوظيفي للأبعاد.

5-1- أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي "JA" على الشكل التالي.

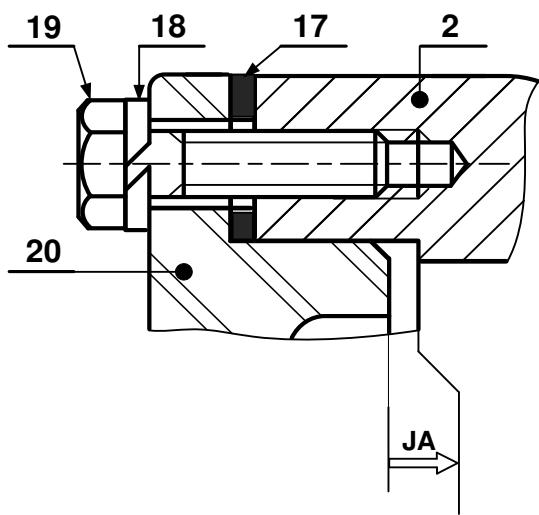

2- حساب التوافق: ركبت العجلة (7) على العمود (9) بالتوافق $\text{Ø}24 \text{ H7/h6}$.

$$\text{Ø}24\text{H7} = \text{Ø}24^{+0.021}$$

$$\text{Ø}24\text{h6} = \text{Ø}24^{-0.013}$$

- أحسب الخلوص الأقصى والأدنى

$$J_{\max} = \dots$$


$$J_{\min} = \dots$$

- استنتج نوع هذا التوافق:


1.5. دراسة الإنشاء :

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (A-0)

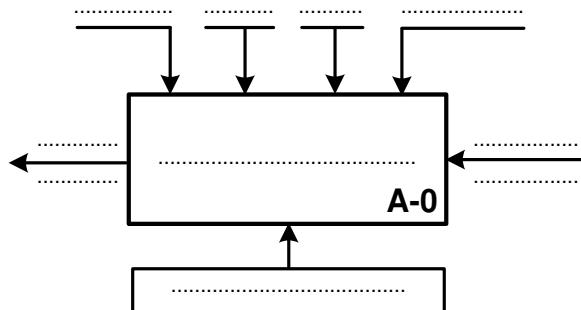

2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي الخاص بالوظيفة **Ft1** التي تمثل نقل الحركة بين العمود الترس (6) والعمود (9) :

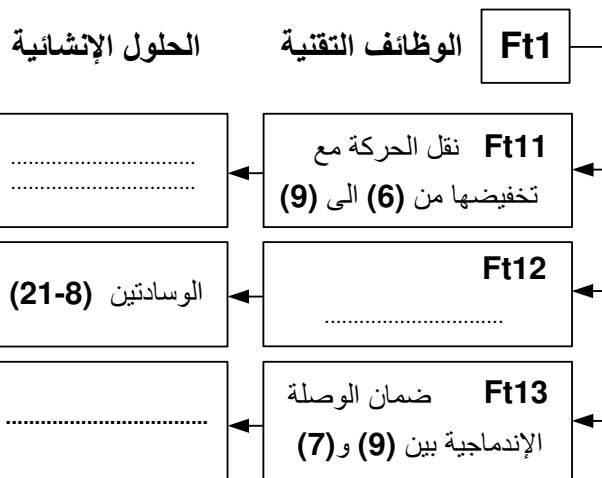

3- أتم جدول الوصلات الحركية:

الوسيلة	اسم الوصلة	العناصر
		1/6
		2/20
		29/1

8- مقاومة المواد :

تم تركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) بواسطة براشيم (11) موزعة حسب القطر $d=40\text{mm}$ (المبين في الرسم التجميلي صفحة 24/4 والرسم التعريفي صفحة 24/9).

$$C_9 = 24 \text{ N.m}$$

$$R_{eg} = 100 \text{ N/mm}^2, d_{11} = 4 \text{ mm}$$

معامل الأمان $s=4$

8-1 ما هو التأثير المطبق على البراشيم (11)؟

8-2 أحسب عدد البراشيم الأدنى (n) لضمان نقل الحركة بكل أمان.

3-8 هل عدد البراشيم (11) المستعملة لتركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) كاف ؟

4-8 دراسة مقاومة العمود (9) :

نفرض أن العمود الخروج (9) ذو شكل أسطواني مملوء $M_{t_{maxi}} = 24 \text{ N.m}$ يخضع لعزم الالتواء $d_9 = 15 \text{ mm}$

- أحسب الإجهاد المماسي الأقصى (τ_{maxi}) الذي

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

$$\tau_p = 70 \text{ N/mm}^2$$

تحقق من شرط المقاومة:

6 - تعين المواد: اشرح تعين مواد القطع التالية :

- عمود الخروج (9) :

- عمود ترس (6) :

7- دراسة عناصر النقل :

7-1 أتمم جدول مميزات المتسننات (6) و (7) :

r	d_f	d_a	δ	d	z	m	
					13		(6)
				102		2	(7)

العلاقات والحسابات :

7-2 احسب سرعة الخروج N_9 .


$$N_9 = \dots$$

7-3 احسب استطاعة الخروج P_s للعمود (9) إذا كان


$$\eta = 0.90$$

$$P_s = \dots$$

ب - تحليل بنوي:
دراسة تصميمية جزئية بمقاييس (4:3)

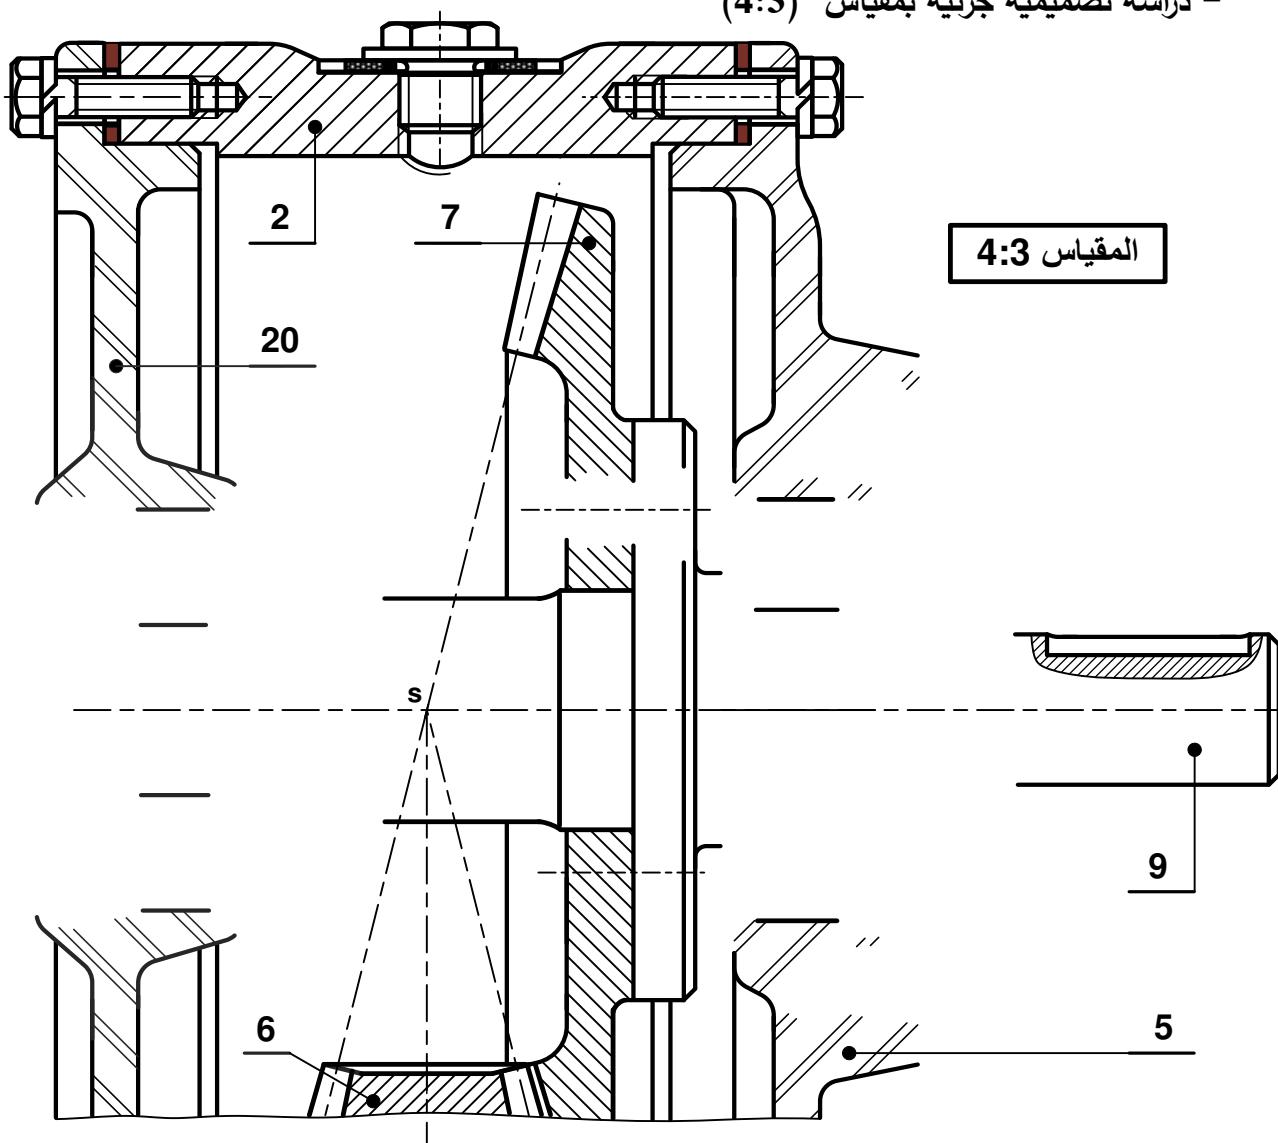

- دراسة تعریفیة جزئیة لعمود الخروج (9).

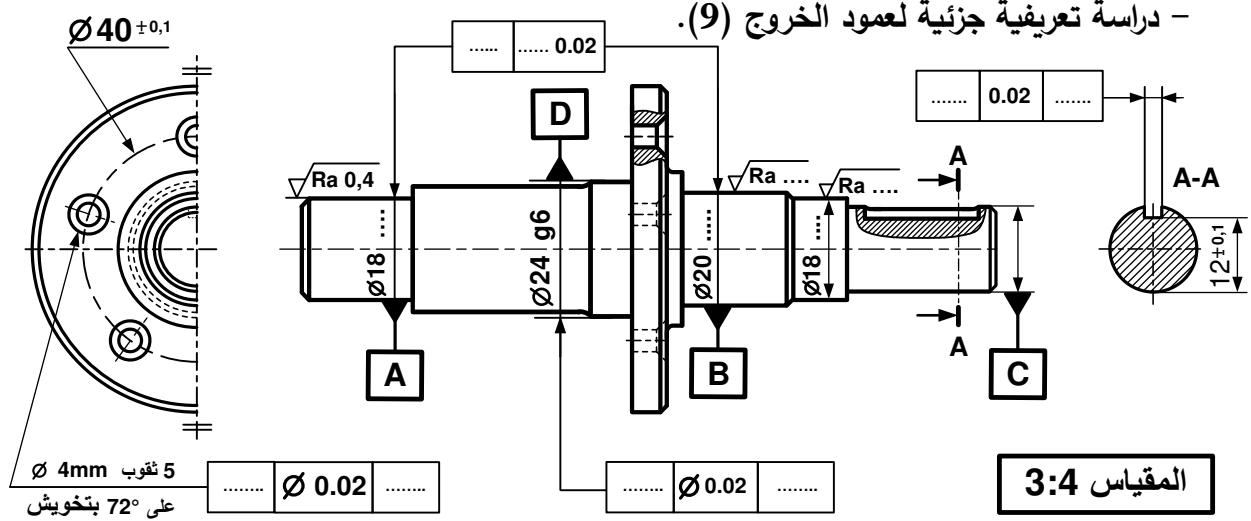


2.5 - دراسة التحضير: (6 نقاط)


أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للغطاء (29)، المصنوع من المادة: Al Cu 4 Mg في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بالآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع 1000 قطعة سنوياً لمدة خمسة (5) سنوات.

تم الحصول على القطعة عن طريق القولبة بسمك اضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر Ø14mm

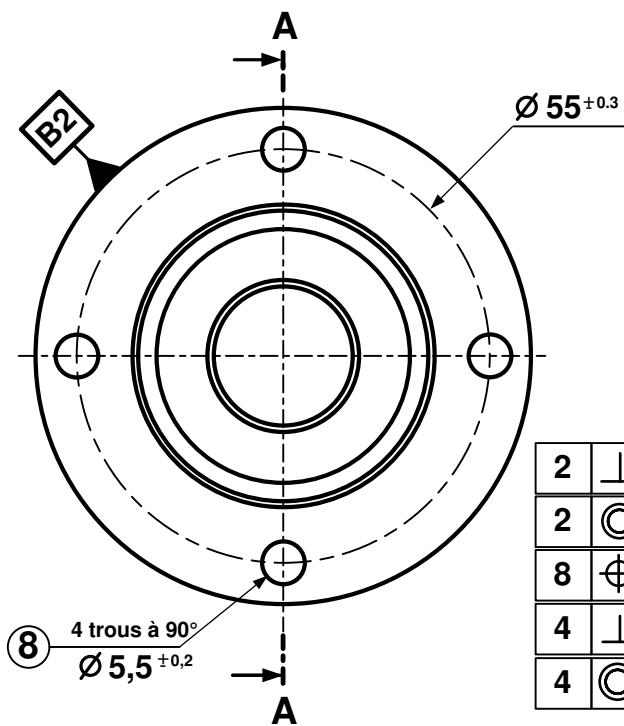

المقياس 1:1

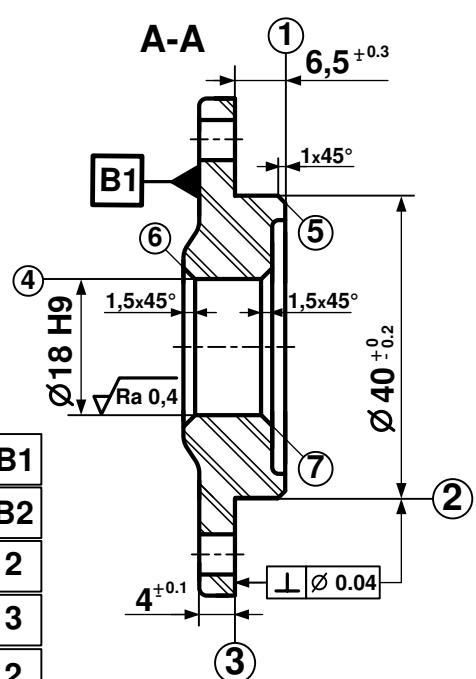

الخشونة ② للسطح $\sqrt{Ra 1.6}$

الخشونة ③ لكل باقي السطوح المشغلة $\sqrt{Ra 3.2}$

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:

. { (7), (1), (2), (3), (4), (5) } - { (8) } - { (1), (2), (3), (4), (5), (6) }

1- أتمم الجدول الآتي للسير المنطقي لصنع الغطاء (29):

المرحلة	العمليات	منصب العمل	ملحوظات
100	
200	
300	{ (7), (6), (4) }	خرطة	تجز الشطفة (6) بأداة منحنية ذات الشكل المكيف المبين في ملف الموارد أداة رقم 5
400	
500	

2- تتجز المرحلة 300 المتعلقة بعملية تشغيل السطوح {4)،(6)،(7} حسب الترتيب الموالي:

أ- تجويف السطح (4) في استقرار بأداة تجويف تغليفية عند القطر

$$\text{استقرار } \varnothing = \varnothing 18 \times 0.98 = 17.64 \text{ mm}$$

ب- إنجاز الشطفتين (6) و(7).

ج- إنهاء السطح (4) بأداة تجويف تشكيلية.

المطلوب :

1-2- أتم الجدول مستعينا بملف الموارد صفحة 24/6.


قيمة البعد المحصل عليه	رقم الأداة المناسبة	العملية
.....	تجويف استقرار
.....	تجويف إنهاء

2-2- أتم رسم المرحلة المتعلقة بإنهاء السطح (4) فقط مبينا ما يلي :

- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية). - ترقيم السطوح المرجعية.

- الأدوات في وضعية العمل. - حركة القطع وحركات التقدم (التغذية).


- المواصفات الهندسية وحالة السطح. - تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.

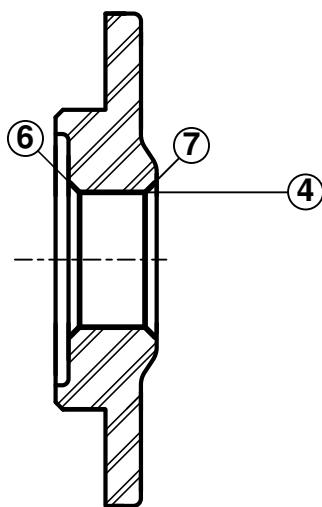

3- باستعمال أداة تجويف تشكيلية، احسب السرعة الدورانية N لإنها السطح (4) علما أن:

$$V_c = 25 \text{ m/mn}$$

ب - دراسة الآلات:

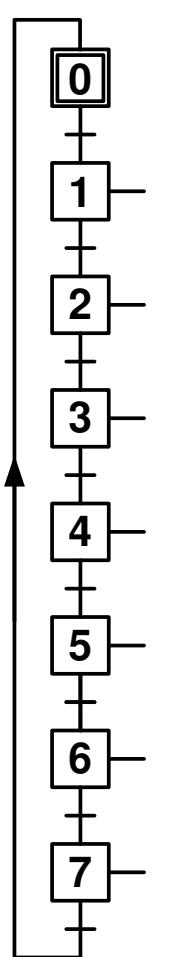


1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بعملية تنظيف وتحويل كتل الوزن.

2- على الشكل أسفله، أكمل الرسم التخطيطي للتكييل الهوائي الجزئي الخاص بتركيب النظام الآلي دون التمثيل البياني الدافعة **C**.

ملاحظة:

في هذا السؤال ربط الدافعة **C** والأجهزة المرتبطة بها لم يطلب تمثيلها.

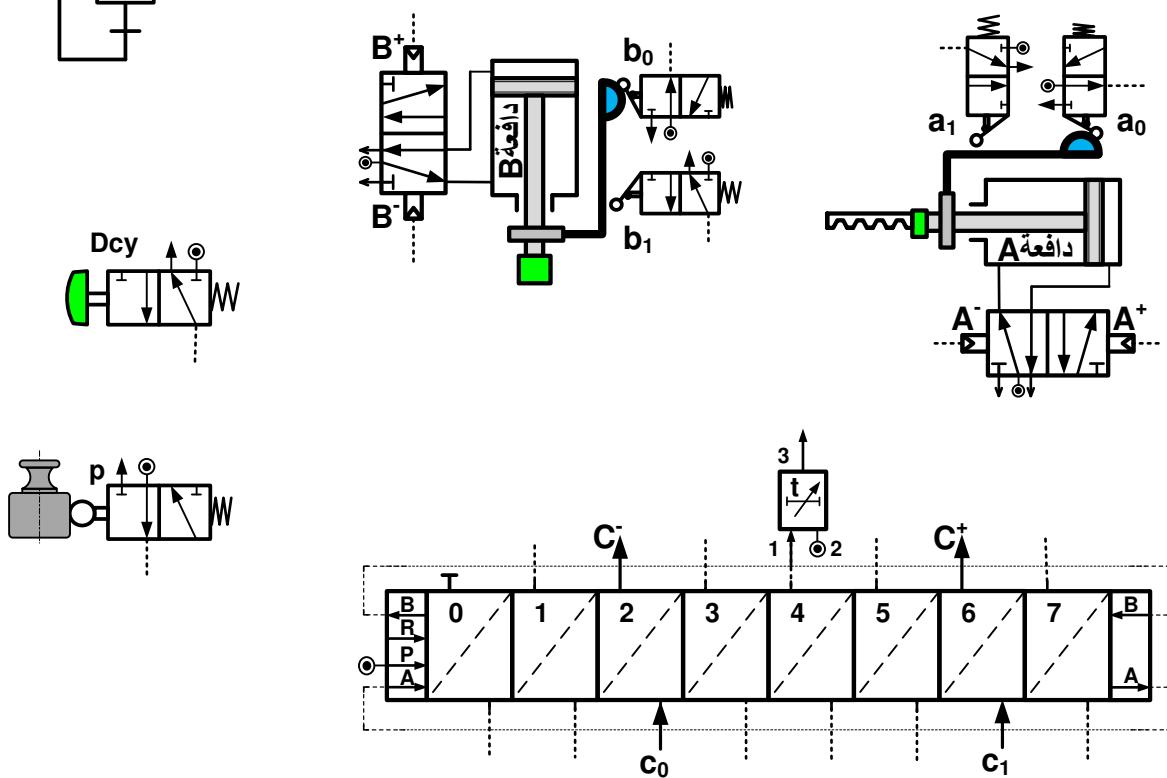

الموضوع الثاني

نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلاط العجين

يحتوي الموضوع على ملفين:

- I. ملف تقني - الصفحات: {24/18 - 24/17 - 24/16 - 24/15 - 24/14 - 24/13} .II. ملف الأجوبة - الصفحات: {24/24 - 24/23 - 24/22 - 24/21 - 24/20 - 24/19} ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بـكامل صفحاته {24/24-24/23-24/22-24/21-24/20-24/19} .

I. الملف التقنى

١- وصف وتشغيل:


يُمثّل (الشكل 1) على الصفحة (24/14) نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلط العجين عن طريق أسلوب التقوير. تتم عملية التقوير كما يلي:

- تصل الصفيحة المعدنية المحظرة مسبقاً على شكل دائري عن طريق المستوى المائل المزود بـدخاريج أسطوانية لتسهيل النزول.
 - الكشف عن حضور الصفيحة بواسطة الملقّط (k) والضغط على زر انطلاق الدورة (Dcy) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (A) لوضع الصفيحة في منصب التعمير.
 - الضغط على الملقّط (a_1) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (A).
 - الضغط على الملقّط (a_0) يؤدي إلى خروج (نزول) ساق الدافعة (B) لتشكيل الصحن عن طريق ضغط القالب العلوي المثبت في ساق الدافعة (B) على القالب السفلي الموجود في طاولة التعمير.
 - الضغط على الملقّط (b_1) يؤدي إلى دخول (صعود) ساق الدافعة (B).
 - الضغط على الملقّط (b_0) يؤدي إلى خروج (صعود) ساق الدافعة (C) لرفع الصحن إلى الأعلى حتى مستوى الطاولة.
 - الضغط على الملقّط (c_1) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (D) لدفع الصحن على بساط الاجلاء.
 - الضغط على الملقّط (d_1) يؤدي إلى دخول (نزول) ساق الدافعة (C).
 - الضغط على الملقّط (c_0) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (D).
 - تنتهي الدورة بالضغط على الملقّط (d_0).

ملاحظة: - الدافعات {A، B، C، D} مزدوجة المفعول مغذيات بموزعات هوائية 5/2 ثانية الاستقرار.

- الزر الضاغط (Dcy) والملقطات $\{d_1, d_0, c_1, c_0, b_1, b_0, a_1, a_0, k\}$ موزعات هوائية 3/2 أحادية الاستقرار.

نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلط العجين

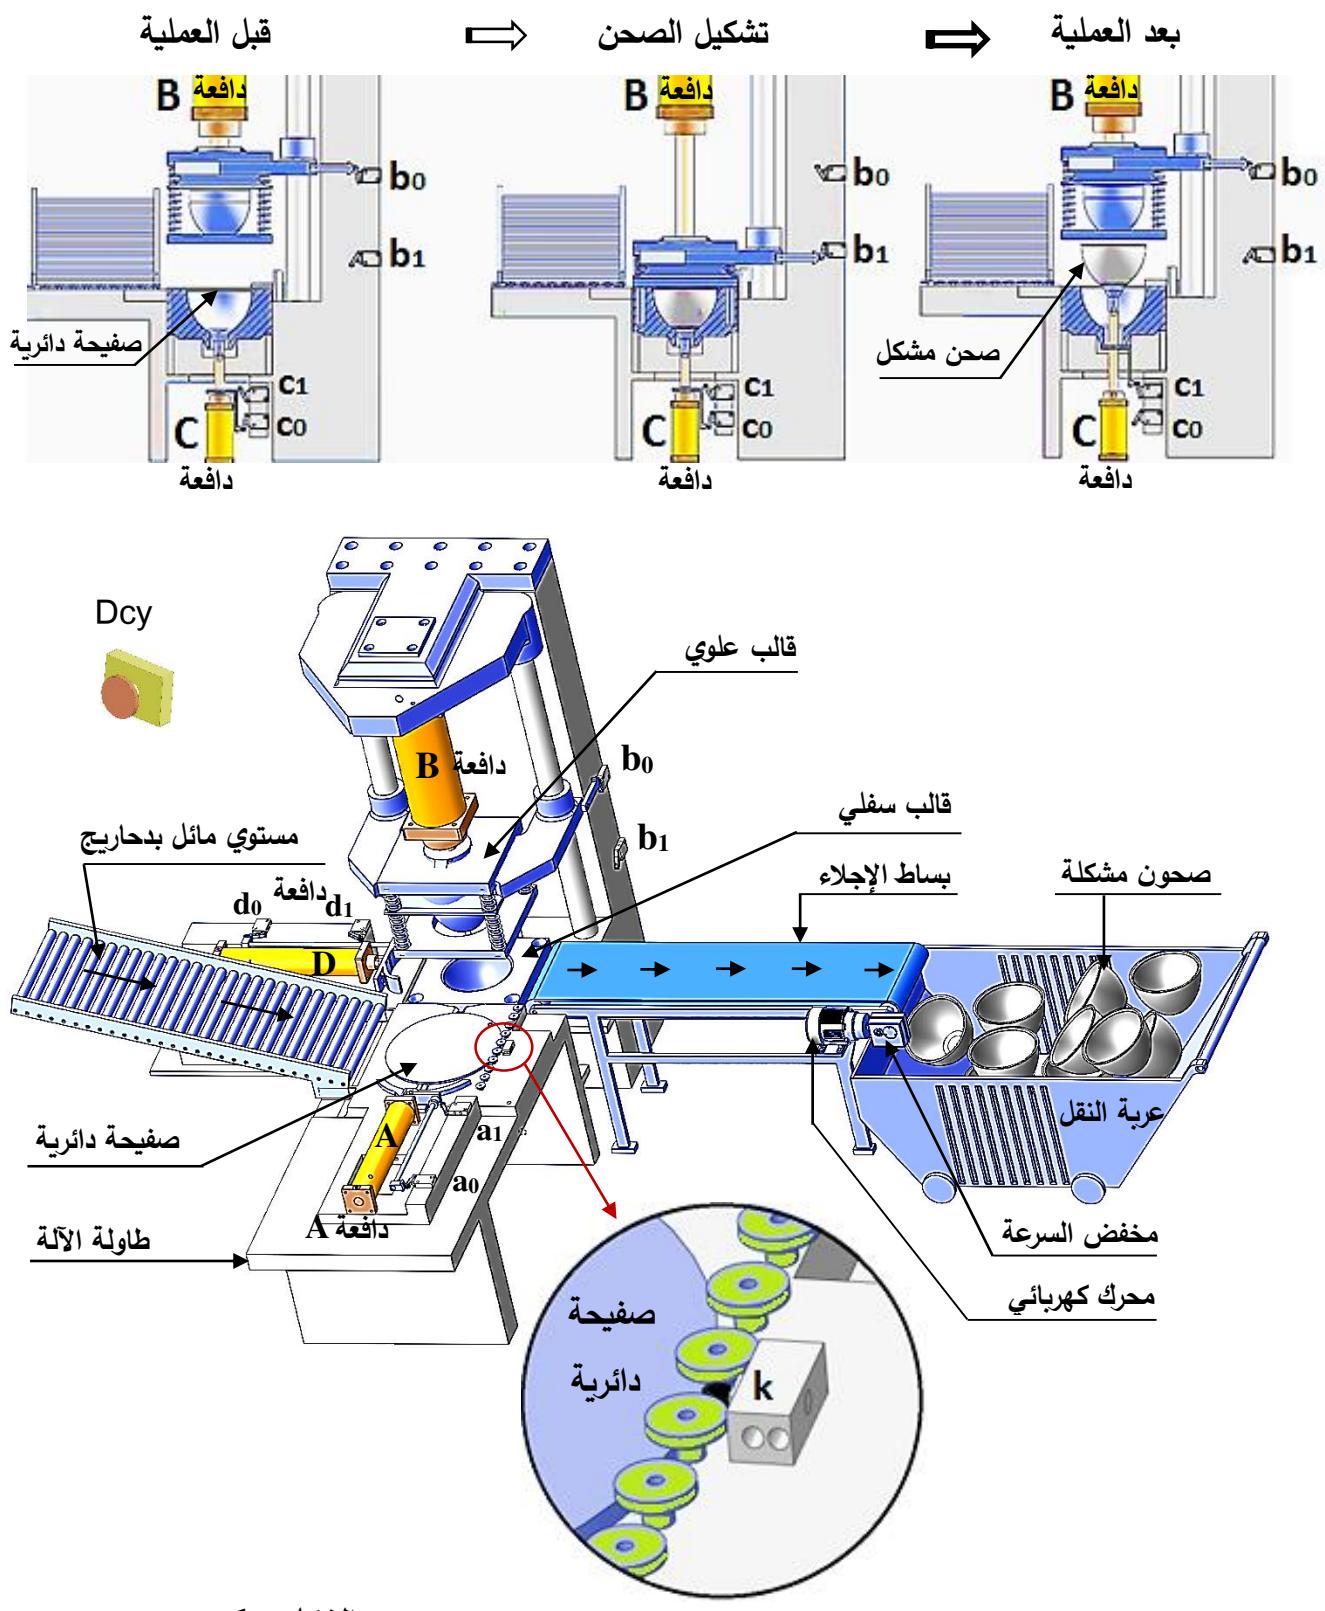

2- **الجهاز محل الدراسة:** نقترح دراسة مخض السرعة الممثل على الرسم التجميلي في الصفحة 24/16.

3- سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود الترس (1) إلى عمود الخروج (9) بسلسلة من المنسنات على التوالي:
العمود المسنن والعلبة الأسطوانية ذات أسنان قائمة داخلية { (32,1) } والعجلتين المنسننات الأسطوانتين ذات
أسنان قائمة { (23) } والعجلتين المنسننات المخروطيتين ذات أسنان قائمة { (6), (7) }.

4- معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك (Mt) : $P_m = 1500 \text{ W}$

- سرعة دوران المحرك (Mt) : $Nm = 1500 \text{ tr/min}$

- المنسنات { (1), (32) } : $z_{32}=80 ; z_1=15 ; m_1=2\text{mm}$

- المنسنات { (22), (23) } : $a_{22-23}=52,5\text{mm} ; d_{23}=45\text{mm} ; m_{22}=1,25\text{mm}$

- المنسنات { (6), (7) } : $z_6=38 ; d_7=90\text{mm} ; m_6=1,5\text{mm}$

5- العمل المطلوب:

5. 1. دراسة الإنشاء : (14 نقطة)

أ- **التحليل الوظيفي والتكنولوجي:** أجب مباشرة على الصفحتين 24/19 و 20/24.

ب- **التحليل البنوي:** أجب مباشرة على الصفحة 24/21.

***الدراسة التصميمية الجزئية:** على الصفحة 24/21 أتم الدراسة التصميمية الجزئية حسب العناصر الآتية:

نظراً للإلتلاف السريع للوسادتين (37) الناتج عن السرعة الدورانية المرتفعة للعمود المحرك (1). كذلك من أجل

تحفيض تكلفة التصنيع والصيانة نجزي العمود الترس (1) إلى عنصرين: عمود محرك (1) وترس (18).

- تعويض الوسادتين (37) بمدحريتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.

- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العمود (1) والترس (18) باستعمال خابور متوازي شكل A وحلقة مزنة.

- ضمان كتمة الجهاز من الجهة اليسرى باستعمال فاصل كتمة.

- سجل التوافقات على مستوى حوامل المدحريتين وحامل الكتمة.

* **الدراسة التعريفية الجزئية:** على الصفحة 24/21 أتم الدراسة التعريفية الجزئية للعمود الوسيط (36)

حسب العناصر الآتية:

- أكمل الأشكال الناقصة في الرسم البياني للعمود الوسيط (36)، مستعيناً بالرسم التجميلي صفحة 24/16.

- سجل: الأقطار، السمات الهندسية وقيم الخشونة للسطح المحددة على الرسم.

2.5 . دراسة التحضير: (6 نقاط)


أ. **تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:** أجب مباشرة على الصفحتين 24/22 و 23/24.

ب. **تكنولوجيا طرق الصنع:** أجب مباشرة على الصفحتين 24/23.

ج. **دراسة الآليات:** أجب مباشرة على الصفحة 24/24.

٣٥
المقدمة

محمد بن سعيد

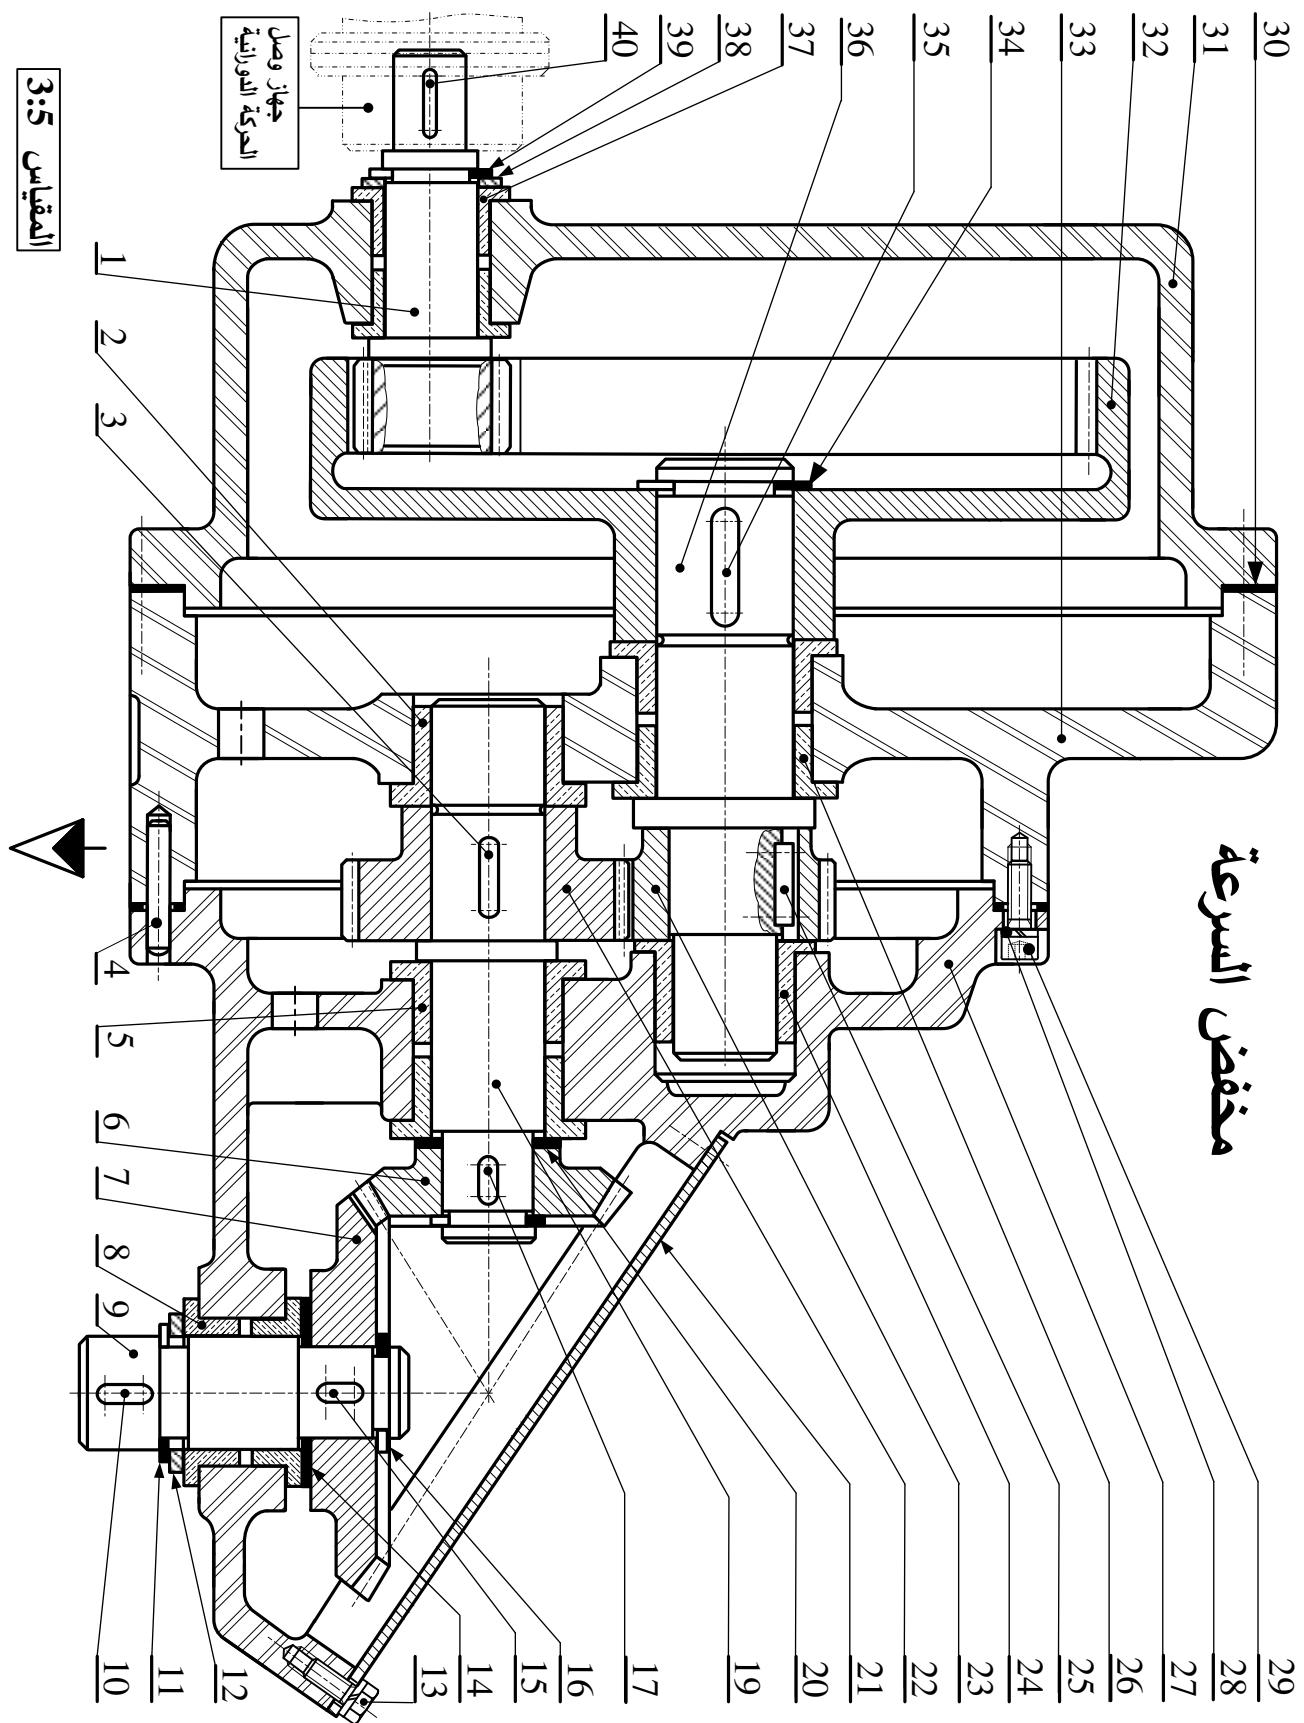


تجارة			خابور متوازي شكل A	1	40
	S 235		حلقة مرنة للأعمدة	1	39
	S 235		حلقة استناد	1	38
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	2	37
	35 Cr Mo 4		عمود	1	36
تجارة			خابور متوازي شكل A	1	35
تجارة			حلقة مرنة للأعمدة	1	34
	Al Si 13		هكل	1	33
	35 Cr Mo 4		عجلة أسطوانية مسننة ذات أسنان قائمة داخلية	1	32
	Al Si 13		هيكل	1	31
	مطاط اصطناعي		فاصل مسطح و سendas ضبط	2	30
	C 60	CHC M5	برغي ذو رأس أسطواني و تجويف سداسي	6	29
	S 235		حلقة كبح W	6	28
	Al Si 13		هيكل	1	27
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	2	26
تجارة			خابور متوازي شكل A	1	25
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	1	24
	35 Cr Mo 4		عجلة أسطوانية مسننة ذات سن قائم	1	23
	35 Cr Mo 4		عجلة أسطوانية مسننة ذات سن قائم	1	22
	EN-GJL-250		غطاء	1	21
تجارة			حلقات الضبط	1	20
	35 Cr Mo 4		عمود	1	19
					18
تجارة			خابور متوازي شكل A	1	17
تجارة			حلقة مرنة للأعمدة	2	16
تجارة	S 235		خابور متوازي شكل A	1	15
تجارة			حلقات الضبط	1	14
	C 60	H M5	برغي ذو رأس سداسي	4	13
تجارة	E 296		حلقة إستناد	1	12
تجارة			حلقة مرنة للأعمدة	1	11
تجارة			خابور متوازي شكل A	1	10
	35 Cr Mo 4		عمود الخروج	1	9
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	2	8
	35 Cr Mo 4		عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة	1	7
	35 Cr Mo 4		عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة	1	6
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	2	5
	S 235		مرزة تموضع	1	4
تجارة			خابور متوازي شكل A	1	3
	Cu Sn 9 P		وسادة بکتف	1	2
	35 Cr Mo 4		عمود مسنن أسطواني ذو سن قائم	1	1
ملاحظات	المادة		التعيينات	العدد	الرقم
المقياس 3:5		مخفض السرعة			اللغة
					Ar

ملف الموارد





ذات صف واحد من الكلمات بتماس نصف قطرى

d	D	B	r
17	47	14	1
20	42	12	0,6
20	47	14	1
20	52	15	1,1

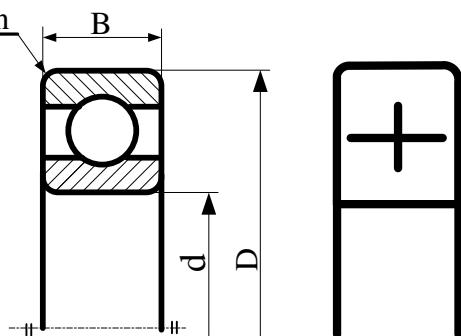


حلقة مرنة للأعمدة

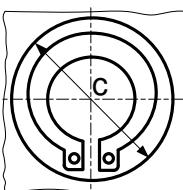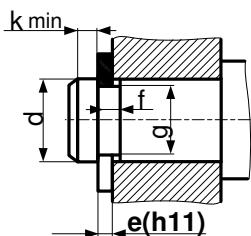


d	e	c	f	g	k
17	1	25,6	1,1	16,2	1.2
20	1,2	29	1,3	19	1,5

فاصلہ کتابہ

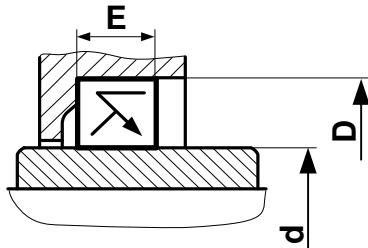

خانه مته از شکار

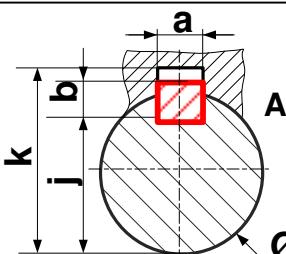


d	a	b	j	k
17 الى 12	5	5	d-3	d+2,3
22 الى 17	6	6	d-3,5	d+2,8


حلقة مسطحة



d	D	t
16	30	3
20	36	3
24	45	4

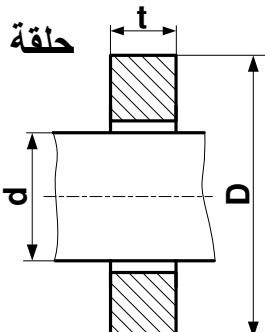


أدوات التشغيل

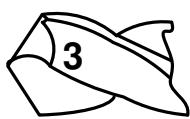

4) التحديد الوظيفي للأبعاد:

4-1 أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA

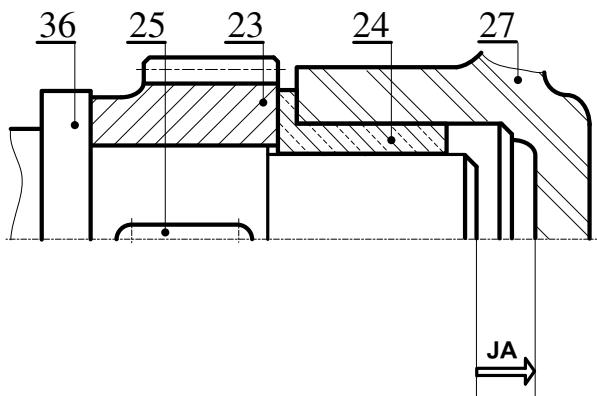

2-4 حساب التوافقات:

- العجلة المسننة (الترس 23) مركبة على العمود (36)

.Ø 25 H7/g6 بتوافق

$$\text{Ø } 25g6 = \text{Ø } 25^{-0,007}_{-0,020} \text{ و } \text{Ø } 25H7 = \text{Ø } 25^{+0,021}_0$$

J_{max}=.....

J_{min}=.....

ما نوع التوافق؟

٥- **تعيين المواد: صنعت الوسادة (24)** من مادة:

Cu Sn 9 P

١-٥ اشرح تعين هذه المادة.

.....

.....


.....

٥-٢) سب اختار هذه المادة.


١.٥ دراسة الإنماء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي:


1) أتم مخطط الوظيفة الإجمالية(A-0) للنظام الآلي

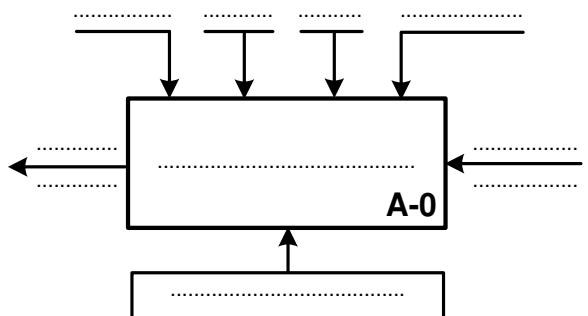

أتم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص بالوظيفة **Ft1** التي تمثل نقل الحركة بين العمود(1) والعمود(9):

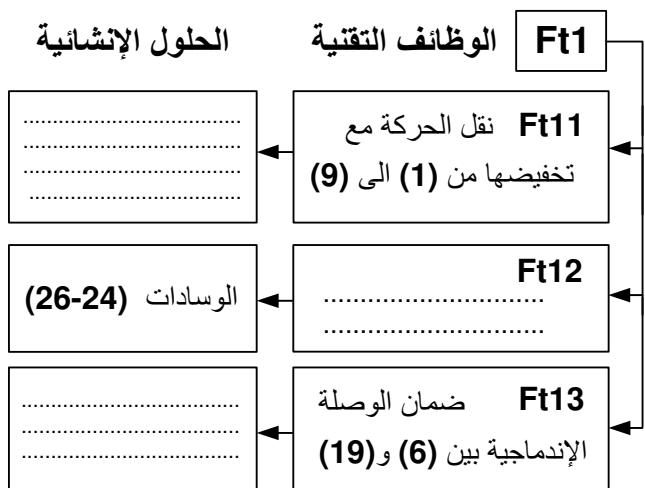

أ) أتمم الرسم التخطيطي الحركي.

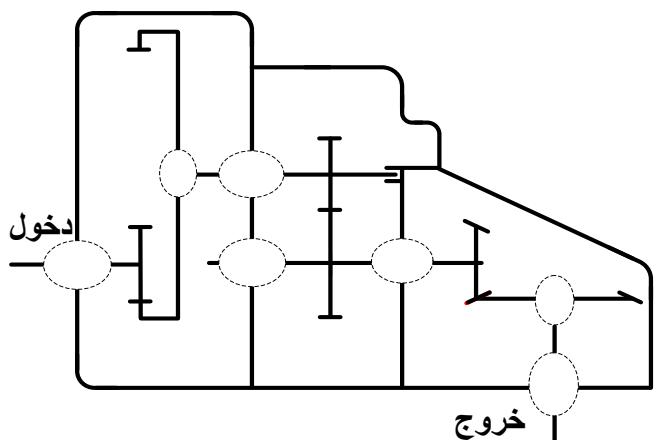



7-1 احسب الجهد القاطعه:

7-2 احسب عزوم الإنحناء:

7-3 ارسم المنحنيات البيانية:

سلم الجهد القاطعه: $1\text{mm} \longrightarrow 50\text{ N}$

سلم عزوم الإنحناء: $1\text{mm} \longrightarrow 1000\text{ N.mm}$

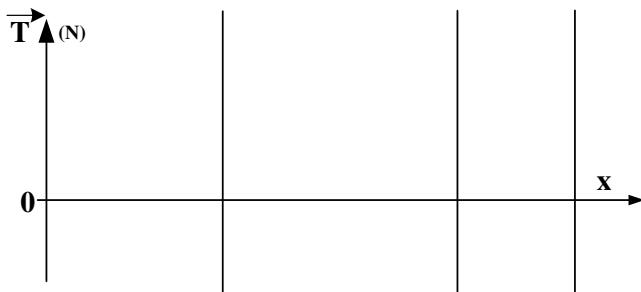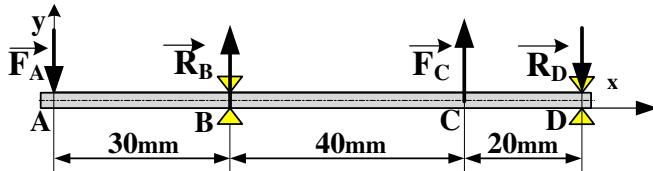

6- دراسة عناصر النقل.

1-6 . أكمل جدول مميزات المتسننات.

r	a	δ	d	z	m	
52.5			45		1.25	23
						22
			38	1.5	6	
			90		7	

العلاقات:

2-6 . احسب نسبة النقل الاجمالية r_g .

$$r_g = \dots$$

3-6 . احسب سرعة دوران عمود الخروج N_9 .


$$N_9 = \dots$$

7- دراسة مقاومة المواد:


نفرض أن العمود الوسيط (36) عبارة عن عارضة أفقية مرتكزة على سندين **B** و **D** تعمل تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط الناتج عن الجهدات التالية:

$$\|F_A\| = 400\text{N}, \quad \|F_C\| = 1443\text{N}$$

$$\|R_B\| = 119\text{N}, \quad \|R_D\| = 1162\text{N}$$

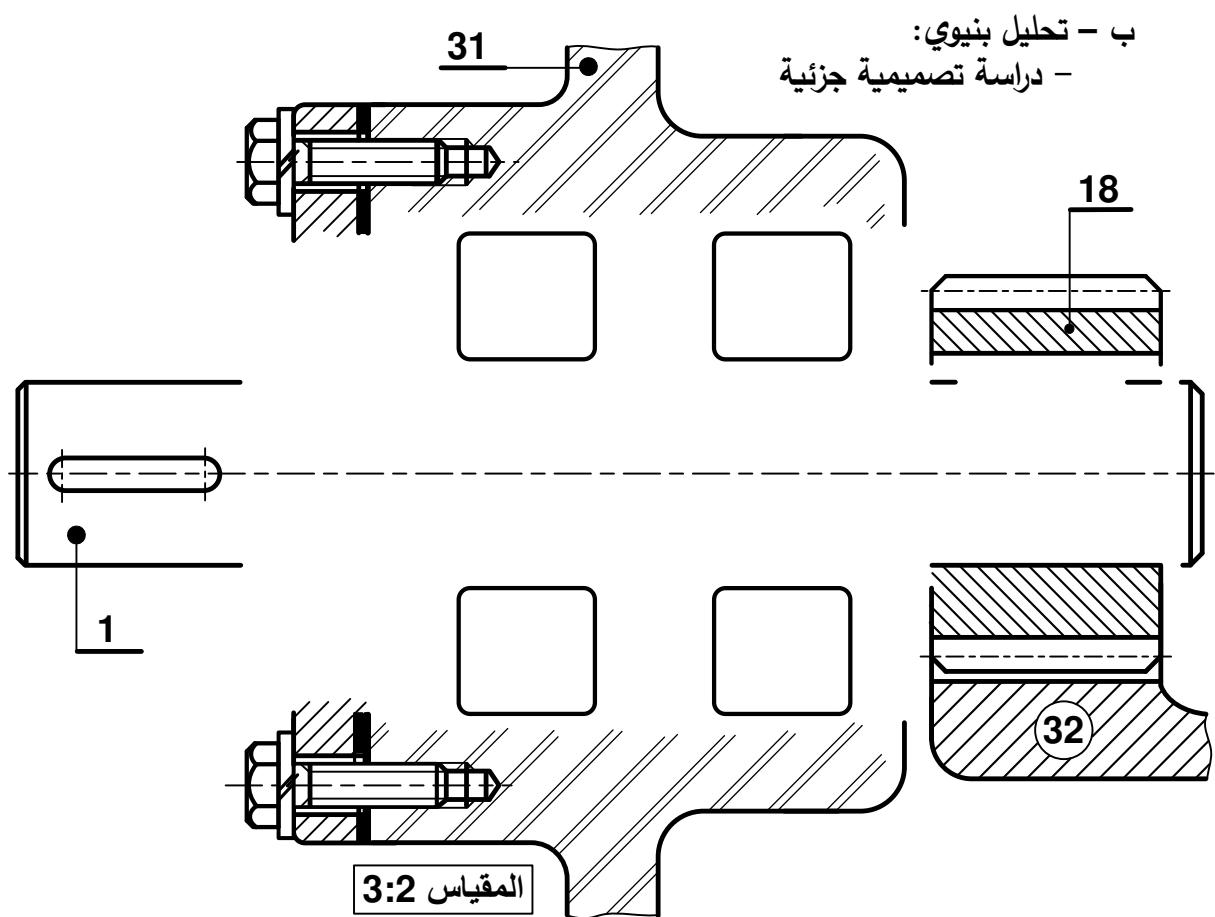

- دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)

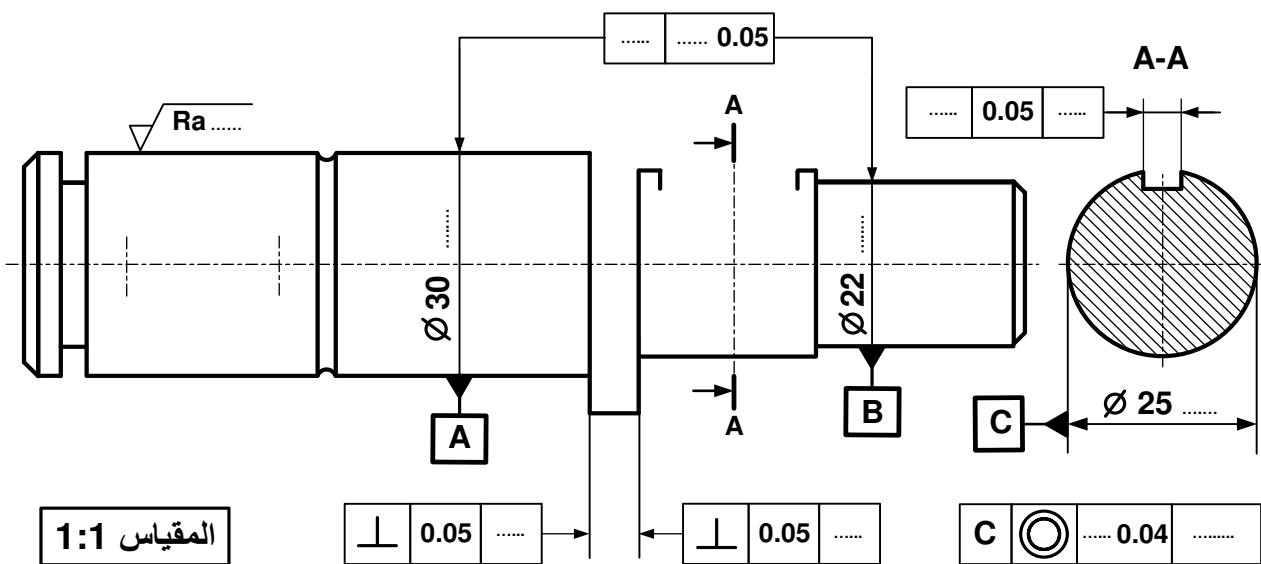


2- دراسة التحضير:

- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع الازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة (22) المصنوعة من 435 Cr Mo 4 في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بالآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع متوسطة قابلة التجديد. تم الحصول على القطعة عن طريق الحدادة بسمك إضافي التشغيل يساوي 2mm

ومجوفة بقطر Ø20mm

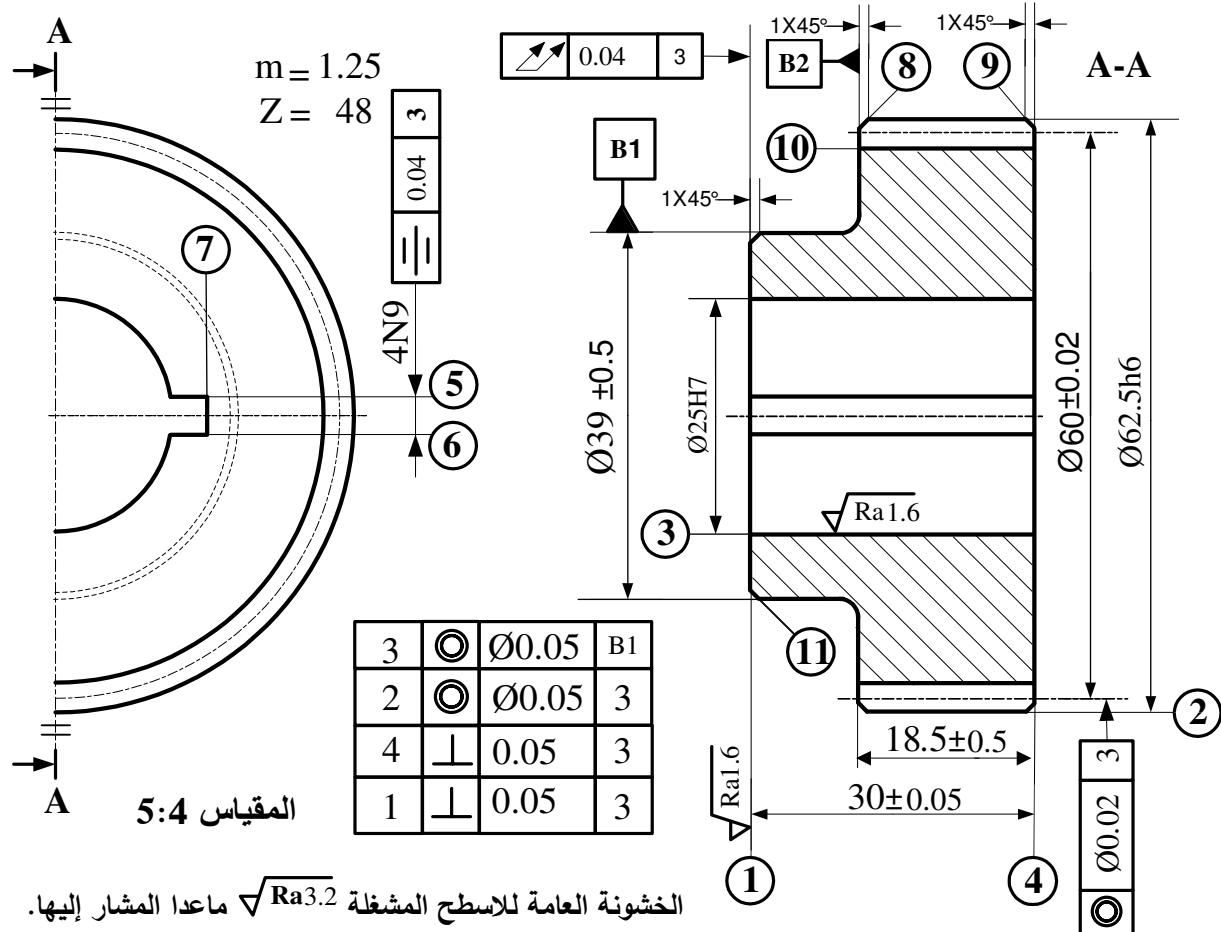

أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

- 1- مستعينا بالرسم التعريفي للعجلة (22) وملف الموارد صفحة 18/24.
- اختر الآلات المناسبة لتصنيع العجلة المسننة وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

آلة نحت المنسنات	آلة التخليق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تقرير عمودية FV
....

2- أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي:

نوع المواصفة	اسم المواصفة	مجال السماح	السطح المرجعي	المواصفة
وضع وتوجيه	شكل			
.....	3 ⊖ Ø0.05 B ₁

ب - تكنولوجيا طرق الصنع:

نفترض التجمعيات التالية: {(10)} - {(7),(6),(5)} - {(9),(4),(3),(2)} - {(8),(11)}


1- أكمل السير المنطقي للصنع.

منصب العمل	السطح المشغلة	المرحلة
ورشة المراقبة	100
.....	{(9),(4),(3),(2)}	200
.....	300
.....	400
تحت المسننات	{(10)}	500
.....	المراقبة النهائية	600

2- نريد إنجاز السطحين (3)، (4) من المرحلة 200.

1- أتم رسم المرحلة المقابل بما يلي:

- الوضعية الإيزوستاتية.
- أبعاد الصنع والمواصفات الهندسية.
- رسم أداة القطع المناسبة.
- حركة التغذية والقطع.

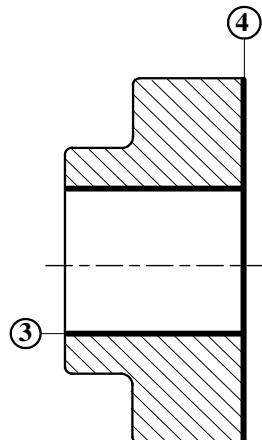

2- احسب:

- سرعة الدوران N لإنجاز السطح (3)

علمًا أن سرعة القطع $V_c = 72 \text{ m/min}$

.....

$N = \dots$

- احسب سرعة التغذية $f = 0.5 \text{ mm/tr}$ علمًا أن $V_f = \dots$

$V_f = \dots$

.....


ج - دراسة الآليات:

1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بتشكيل صحن معدني لخلط العجين.

2- تطبيقاً لقواعد تشغيل (GRAFCET) اذكر الشروط الازمة التي تؤدي لتنشيط المرحلة 2 حسب المخطط المقابل:

.....
.....
.....

3- كل الأنظمة الآلية مكونة من دارتين هما دارة التحكم ودارة الاستطاعة.
بيان الرسم التخطيطيالجزئي أسفله، التكبيل الهوائي لبعض الأجهزة المكونة له.
- سجل تسمية هذه الأجهزة بتصنيفها في الجدول المولى .

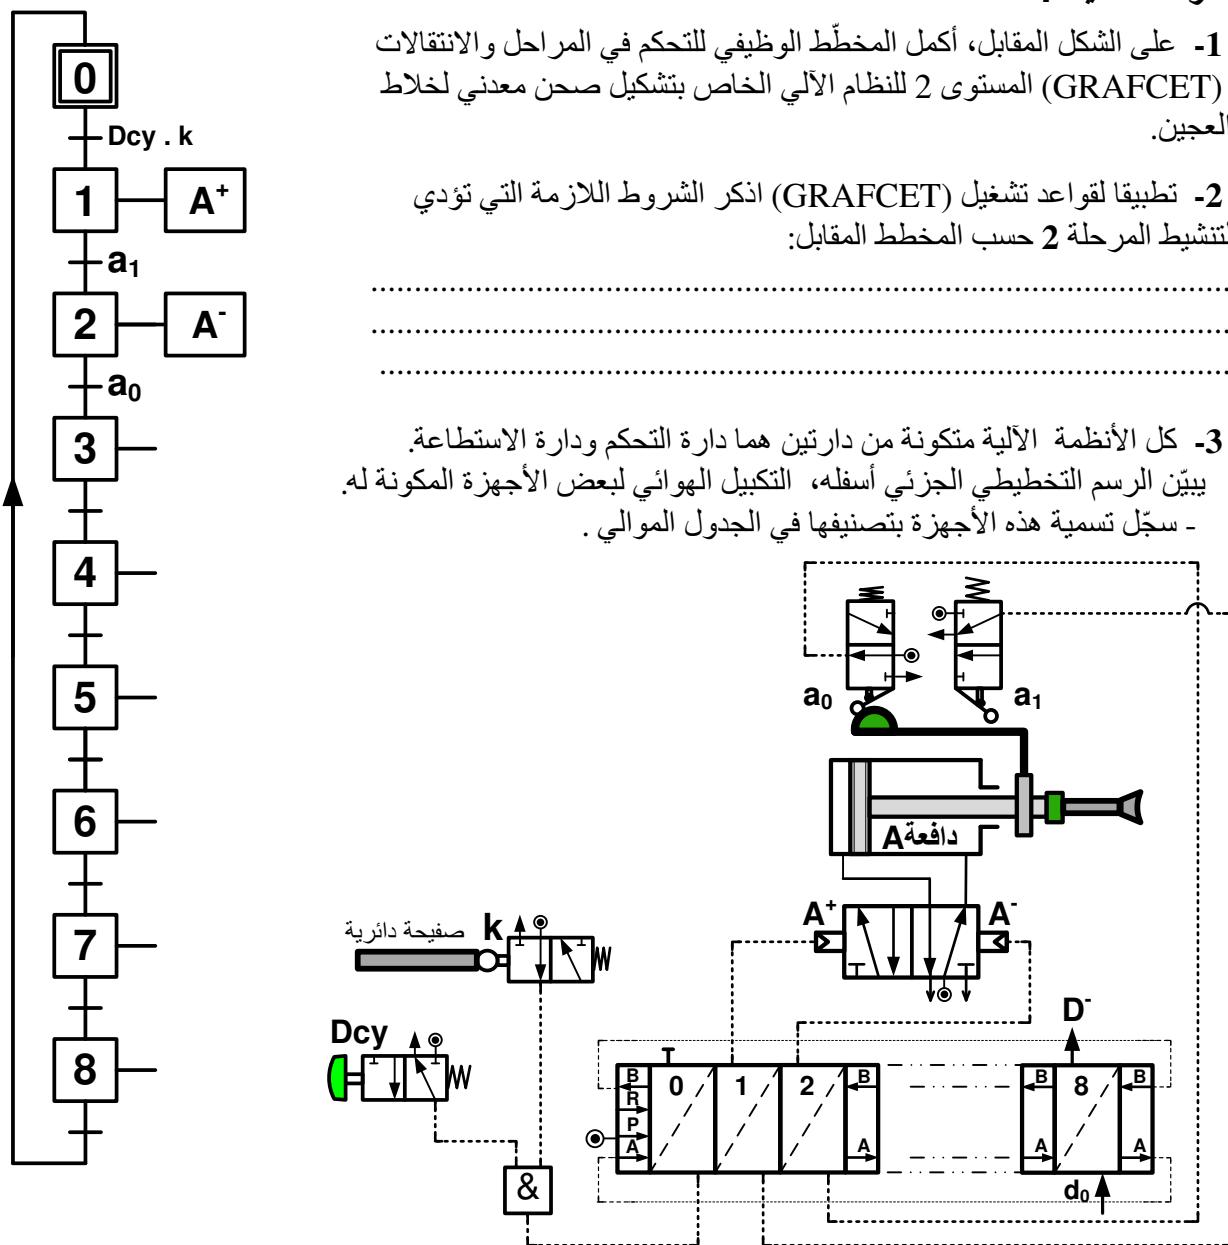


الأجهزة المكونة لدارة الاستطاعة	الأجهزة التي تضمن الرابط بين دارتي التحكم والاستطاعة	الأجهزة المكونة لدارة التحكم
.....
.....
.....
.....
.....

سلم التنقيط للموضوع الأول: نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن		
العلامة	المجموع	عناصر الإجابة
	14,00	1.5 - دراسة الإنشاء
	08,20	أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي
0,8	(0,1×8)	1- مخطط الوظيفة الإجمالية A- للنظام الآلي.
0,6	0,2×3	2- مخطط الوظائف التقنية (FAST) (نقل الحركة بين العمود (6) والعمود(9).
0,6	(0,1×6)	3- جدول الوصلات الحركية.
0,8	(0,2×4)	4- الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.
		5- التحديد الوظيفي للأبعاد:
0,5	0,5	1-5 سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA
0,4	0,2+0,2	2-5 حساب التوافق Ø24H7/h6 (حساب الخلوص الأقصى والأدنى)
0,1	0,1	- نوع التوافق
		6- تعين المادتين :
0,3	(0,15× 2)	C60 -
0,6	(0,15× 4)	35 Cr Mo 6 -
		7- دراسة عناصر النقل :
0,9	(0,1×9)	1.7 - * جدول مميزات المتسننات {6},{7},.
0,6	(0,1×6)	* العلاقات والحسابات:
0,3	0,1+0,2	2.7 - أحسب سرعة الخروج N.
0,3	0,1+0,2	3.7 - أحسب استطاعة الخروج Ps.
		8- دراسة مقاومة المواد :
0,2	(0,2×1)	1.8 - نوع التأثير.
0,7	(0,3×2)+0,1	2.8 - حساب عدد البراشيم لتركيب العجلة (7) على العمود (9).
0,1	(0,1×1)	3.8 - عدد البراشم كاف أم لا لتركيب العجلة (7) على العمود(9).
		4.8 - دراسة مقاومة العمود (9).
0,3	0,1+0,2	- حساب الاجهاد المماسي الأقصى (Tmaxi).
0,1	(0,1×1)	- التحقق من شرط المقاومة.


05,80	بـ-تحليل بنوي
04,40	- دراسة تصميمية جزئية
0,6 (0,3x2)	- تمثيل المدجرات.
2,0 (0,5x4)	- تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والمجموعة (5-20) بالمدجرات.
0,4 (0,2x2)	- الوصلة الاندماجية بين العمود (9) والمسنن المخروطي (7) بالبراغي H (تمثيل برغي H)
0,8 (0,4 x2)	- ضمان كتمامة الجهاز من الجهة اليمنى بفواصل كتمامة ذو شفتين.
0,6 (0,1 x6)	- التوافقات على مستوى مركبات المدجرات وفواصل الكتمامة.
01,40	- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9)
0,3 (0,1x3)	- تسجيل الأبعاد الوظيفية.
0,9 (0,1x9)	- تسجيل السمات الهندسية.
0,2 (0,1 x2)	- تسجيل قيم الخشونة.
06,00	2.5 - دراسة التحضير
03,10	أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع
0,8 (0,1x8)	1- جدول السير المنطقي لصنع الغطاء (29).
	2- انجاز المرحلة 300 لتشغيل السطوح (4)، (6)، (7).
0,4 (0,1x4)	1-2 أتمم الجدول (رقم الأداة وقيمة البعد المحصل عليه) الخاص بتجويف السطح (4).
	2-2 إتمام رسم المرحلة 300 المتعلق بإنتهاء السطح (4).
0,4 (0,2x2)	- ترقيم السطوح المرجعية.
0,3 (0,15x2)	- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).
0,2 (0,1x2)	- تمثيل حركة القطع وحركات التقدم.
0,2 (0,2x1)	- تمثيل الأدوات المناسبة.
0,2 (0,2x1)	- تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.
0,3 (0,1x3)	- المواصفات الهندسية وحالة السطح.
0,3 0,1+0,2	3-2 حساب سرعة الدوران N لإنتهاء السطح (4).
02,90	بـ-الآليات
1,6 (0,1x16)	ب 1- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات GRAFCET.
1,3 (0,1x13)	ب 2- الرسم التخطيطي التكبيل الهوائي الجزئي.

4-أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.

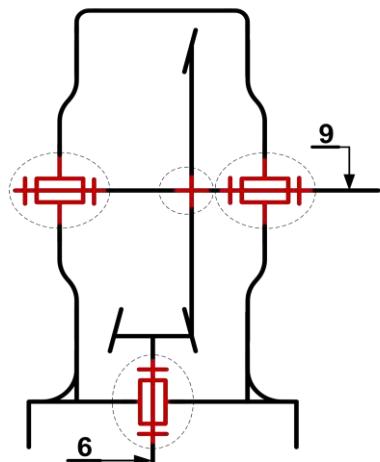

5-تحديد الوظيفي للأبعاد.

5-1-أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي "JA" على الشكل التالي.

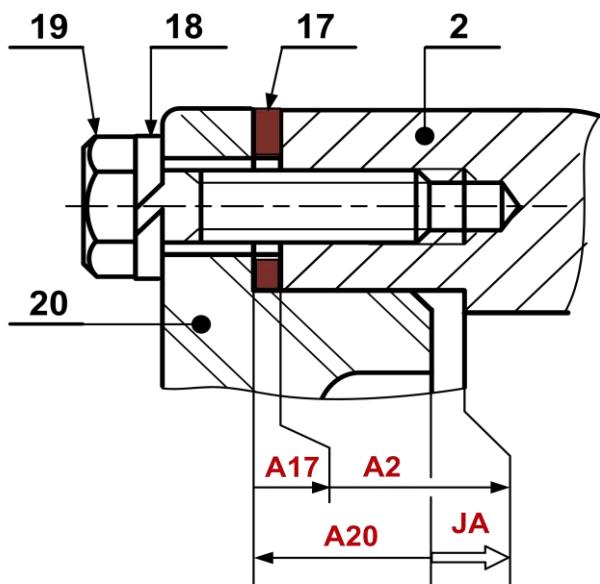

2-5-حساب التوافق: ركبت العجلة (7) على العمود (9) بالتواافق $\varnothing 24H7h6$

$$\varnothing 24H7 = \varnothing 24^{+0.021}$$

$$\varnothing 24h6 = \varnothing 24^{-0.013}$$

$$J_{max} = ES - ei = 0,021 - (-0,013) = +0,034 > 0$$


$$J_{min} = EI - es = 0 - 0 = 0$$

- استنتاج نوع هذا التوافق: **بخلوص**


1.5. دراسة الإناء:

أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية للنظام الآلي (A-0).

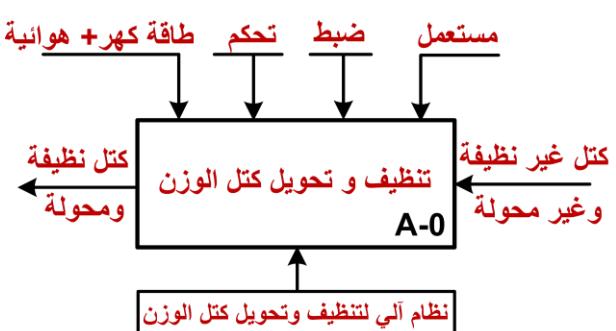

2-أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي الخاص بـ **Ft1** التي تمثل نقل الحركة بين العمود (6) والعمود (9).

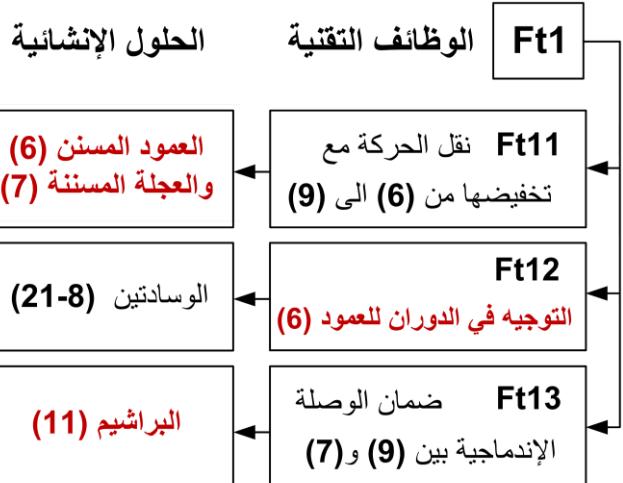

3-أتمم جدول الوصلات الحركية.

الوسيلة	اسم الوصلة	القطع
مدحرجات (3)	متمنورة	1/6
براغي (18)+حلقات (19)	إندماجية	2/20
براغي (25) والحلقات (24)	إندماجية	29/1

8- مقاومة المواد:
تم تركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) بواسطة
براشيم (11) موزعة حسب القطر $d=40\text{mm}$
(انظر رسم التجميعي صفحة 12/3).
إذا كان عزم الخروج هو $C_9 = 24 \text{ N.m}$
 $R_{eg}=100\text{N/mm}^2$ ، $d_{11}=4\text{mm}$
معامل الأمان $s=4$.

8- ما هو التأثير المطبق على البراشيم (11).
القص البسيط.

2-8 أحسب عدد البراشيم الأدنى(n) لضمان نقل
الحركة بكل أمان.

$$Cs = C_9 = T \cdot \frac{d}{2} \Rightarrow T = 2 \cdot \frac{C_9}{d} , T = 1200 \text{ N}$$

$$\tau = \frac{T}{n \cdot s} \leq Rpg \Rightarrow n \geq \frac{4 \cdot T}{Rpg \cdot \pi \cdot d_{11}^2}$$

$$n \geq 3.82 \quad n = 4$$

3-8 هل عدد البراشيم(11) المستعملة في الرسم
التجميعي كاف ؟ نعم 5 براشيم كافية لنقل الحركة بأمان.
4-8 دراسة مقاومة العمود:

نفرض أن العمود الخروج (9) ذو شكل أسطواني مملوء.
 $M_{t_{maxi}} = 24 \text{ N.m}$ يخضع لعزم الالتواء $d_9=15\text{mm}$

أحسب الاجهاد المماسي الأقصى (τ_{maxi}) الذي
 $I_0 = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$ يخضع له هذا العمود علماً أن موديل الالتواء

والمقاومة التطبيقية الحدية $\tau_p = 70 \text{ N/mm}^2$

$$\tau_{max} = \frac{M t_{maxi}}{\left(\frac{I_0}{V}\right)} = \frac{16 \cdot M t_{maxi}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 24 \cdot 10^3}{\pi \cdot d^3}$$

$$\tau_{maxi} = 36,23 \text{ N/mm}^2$$

تحقق من شرط المقاومة: شرط المقاومة محقق لأن:
 $36,23 \frac{N}{mm^2} < 70 \frac{N}{mm^2} \Rightarrow \tau_{max} \leq \tau_p$

6- تعين المواد: اشرح تعين مواد القطع التالية.

- عمود الخروج (9): **C 60**
C: صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية والحدادة
60: نسبة الكربون تقدر بـ 0,60%
- عمود ترس(6): **35 Cr Mo 6**
صلب ضعيف المزج يحتوي على:
Cr : العنصر المضاف الأول الكروم بنسبة 1,5%
Mo : العنصر المضاف الثاني الموليدان (آثار).
7- دراسة المسننات {6) و(7)}

1-7 أتم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات.

r	df	da	δ	d	z	m	
13	21,15	29,87	14,3°	26	13	2	(6)
51	100,76	102,98	75,7°	102	51		(7)

العلاقات والحسابات :

$$d = m z \quad \delta_6 = tg^{-1} \frac{Z_6}{Z_7}$$

$$\delta_7 = tg^{-1} \frac{Z_7}{Z_6} \quad d_a = d + 2 m \cos \delta$$

$$d_f = d - 2,5 m \cos \delta \quad r = \frac{d_6}{d_7}$$

2-7 أحسب سرعة الخروج N_9 ؟

$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min}$$

$$N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$


3-7 إذا كان مردود الجهاز $\eta = 0,90$. احسب
استطاعة الخروج P_s للعمود (9).

$$\eta = \frac{P_s}{P_M} \Rightarrow P_s = \eta \cdot P_m = 0,90 \cdot 950 = 855 \text{ w}$$


$$P_s = 855 \text{ w}$$

ب - تحليل بنائي:

- دراسة تصميمية جزئية بمقاييس (4:3)

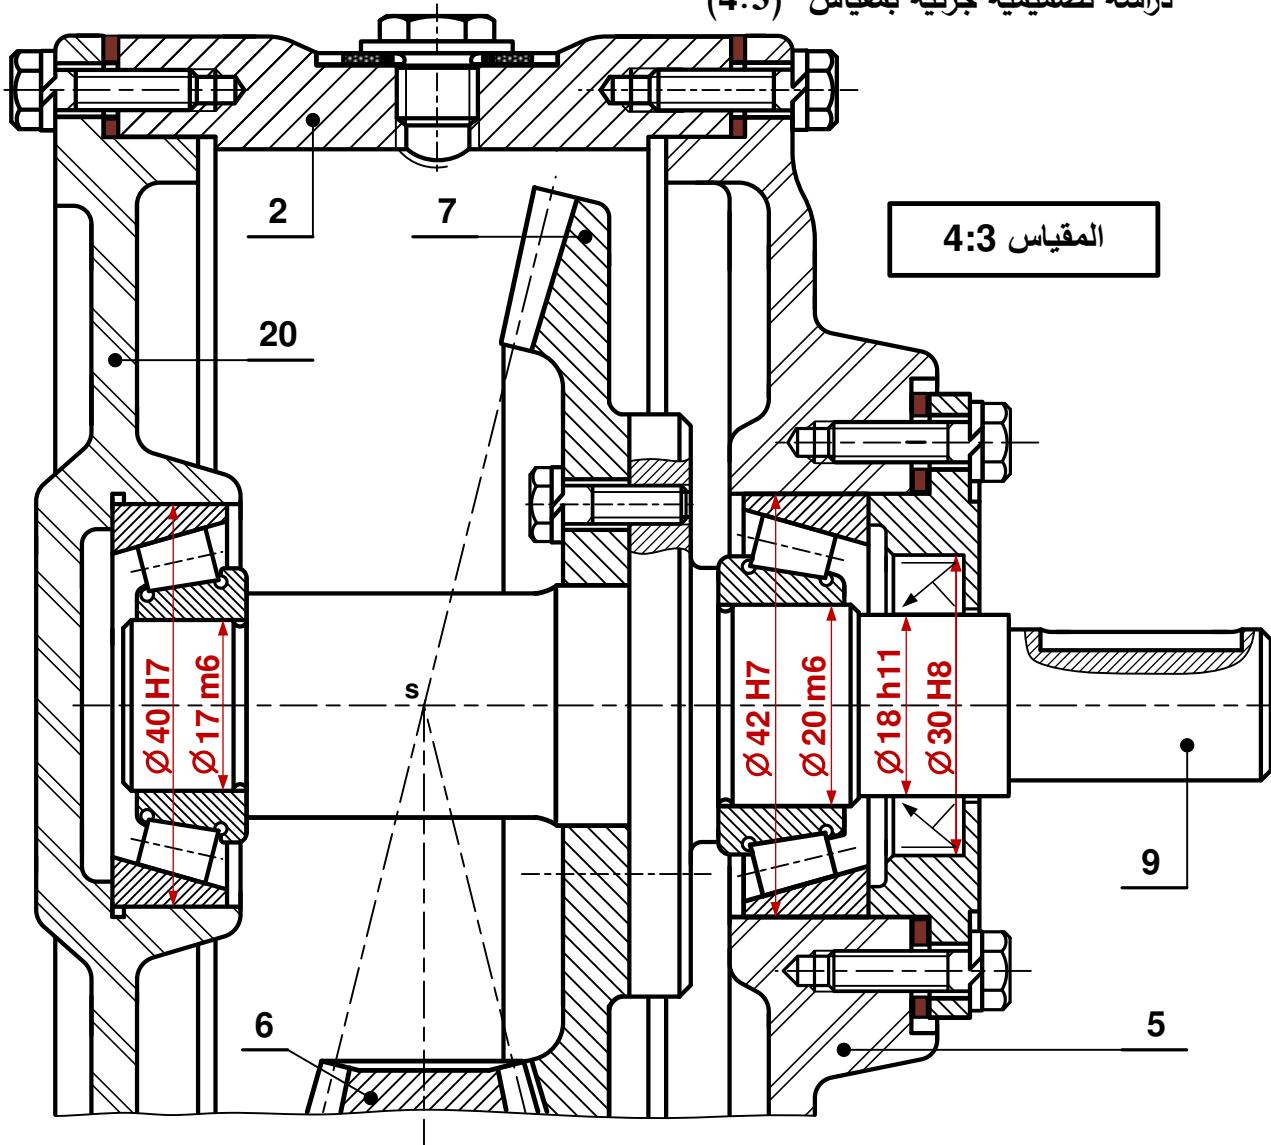

- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9).


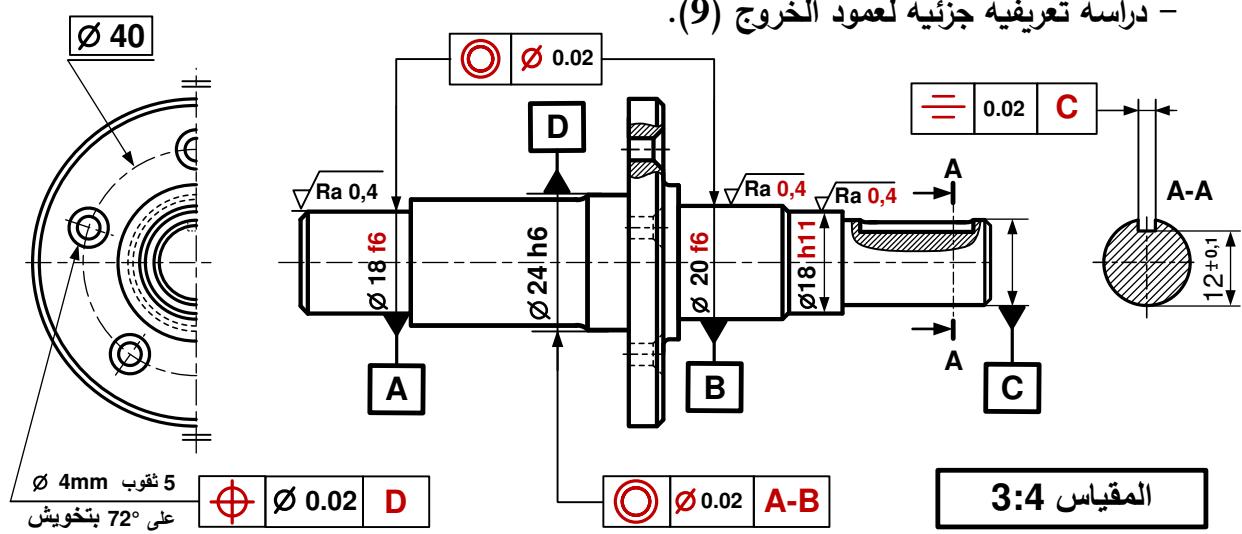


2.5 دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للغطاء (29)، المصنوع من المادة: Al Cu 4 Mg في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بالآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع 1000 قطعة سنوياً لمدة خمسة (5) سنوات.

تم الحصول على القطعة عن طريق القولبة بسمك إضافي للتشغيل يساوي 2mm وجوفة بقطر Ø14mm

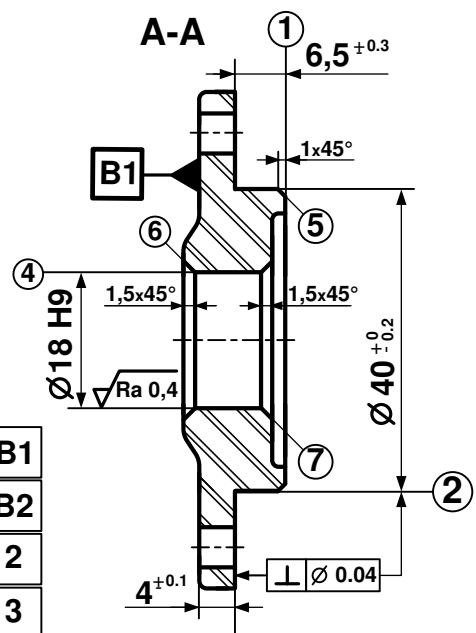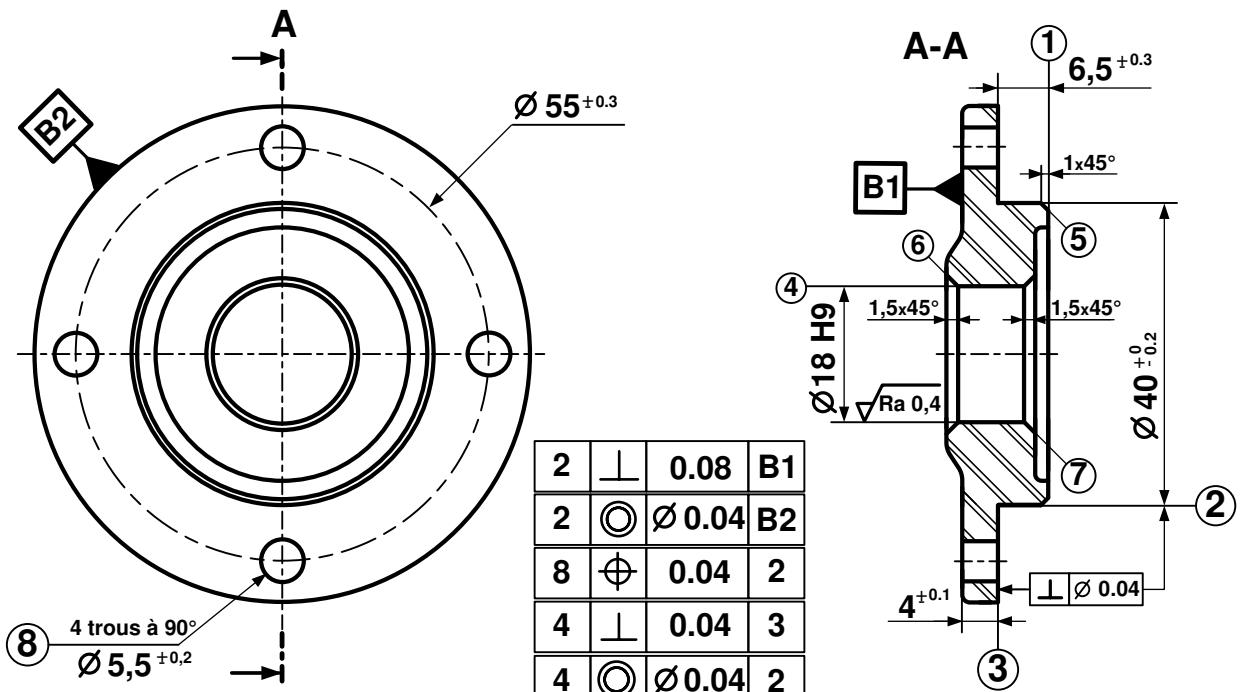

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:

. { (7),(6),(4) } - { (5),(3),(2),(1) } - { (8) }

1- أتمم الجدول الآتي للسير المنطقي لصنع الغطاء (29)

المرحلة	العمليات	منصب العمل	ملاحظات
100	مراقبة الخام	مراقبة	
200	{(5),(3),(2),(1)}	خرطة	
300	{(7),(6),(4)}	خرطة	تنجز الشطفة (6) بأداة منحنية ذات الشكل المكيف المبين في ملف الموارد أداة رقم 5
400	{(8)}	تنقيب	
500	مراقبة نهائية	مراقبة	

2- تتجز المرحلـة 300 المتعلقة بعملية تشغيل السطوح { (4)، (6)، (7) } حسب الترتـيب المـوالي:

أـ تجويف السطح (4) في استقرارـ بـأداة تجويف تغليفـة عند القـطر

$$[\text{استقرار } \varnothing 18 \times 0.98 = 17.64 \text{ mm}]$$

بـ إنجاز الشـفـتين (6) و (7).

جـ إـنـهـاءـ السـطـحـ (4) بـأـدـاـةـ تـجـوـيفـ تـشـكـيلـيـةـ.

المطلوب:

1- أتمـ الجـدولـ مـسـتعـينـاـ بـمـلـفـ الـموـارـدـ صـفـحةـ 24/6

قيمة البعد المحصل عليه	رقم الأداة المناسبة	العملية
Ø 17,64	5	تجويف استقرار
Ø 18 H9	4	تجويف إـنـهـاءـ

2-2- أتمـ رسمـ المرـحلـةـ المـتـعـلـقـ بـإـنـهـاءـ السـطـحـ (4)ـ فـقـطـ مـيـبـنـاـ ماـ يـليـ:

- ترقـيمـ السـطـوحـ المرـجـعـيـةـ.


- الوضـعـيـةـ السـكـونـيـةـ (ـالـإـيزـوـسـتـاتـيـةـ).

- الأـدـوـاتـ فيـ وـضـعـيـةـ الـعـمـلـ.

- المـواـصـفـاتـ الـهـنـدـسـيـةـ وـحـالـةـ السـطـحـ.

- حـرـكـةـ الـقطـعـ وـحـرـكـاتـ الـقـدـمـ (ـالـتـغـذـيـةـ).

- تحـدـيدـ وـتـسـجـيلـ أـبعـادـ الصـنـعـ.

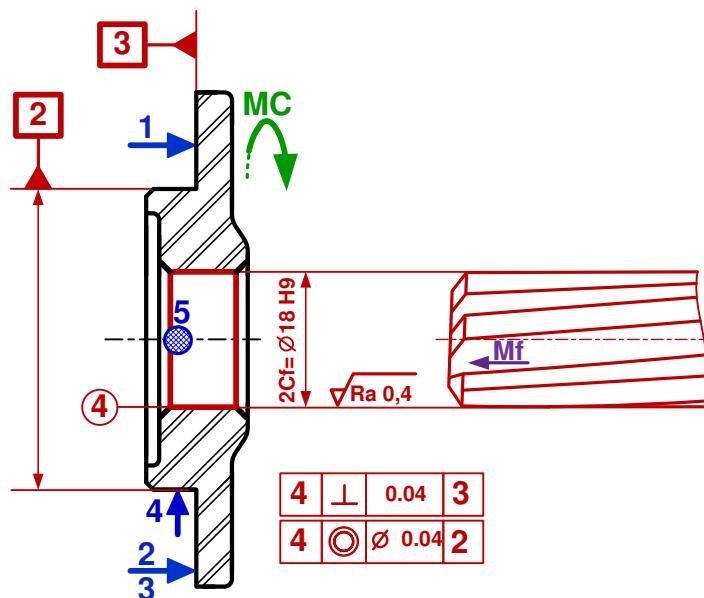

3- باستعمال أـدـاـةـ تـجـوـيفـ تـشـكـيلـيـةـ، اـحـسـبـ السـرـعـةـ الدـورـانـيـةـ Nـ لـإـنـهـاءـ السـطـحـ (4)ـ عـلـماـ أـنـ:

$$V_c = 25 \text{ m/min}$$

$$N = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 18} = 442,32 \text{ tr/min}$$


ب - دراسة الآليات:

ب - 1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بعملية التنظيف والتحويل.

ب - 2- على الشكل أسفله، أكمل الرسم التخطيطي للتكييل الهوائي الجزئي الخاص بتركيب النظام الآلي دون التمثيل البياني لدافعة **C**.

ملاحظة:

ربط الدافعة **C** ولوازمها لم يطلب تمثيلها في هذا السؤال.

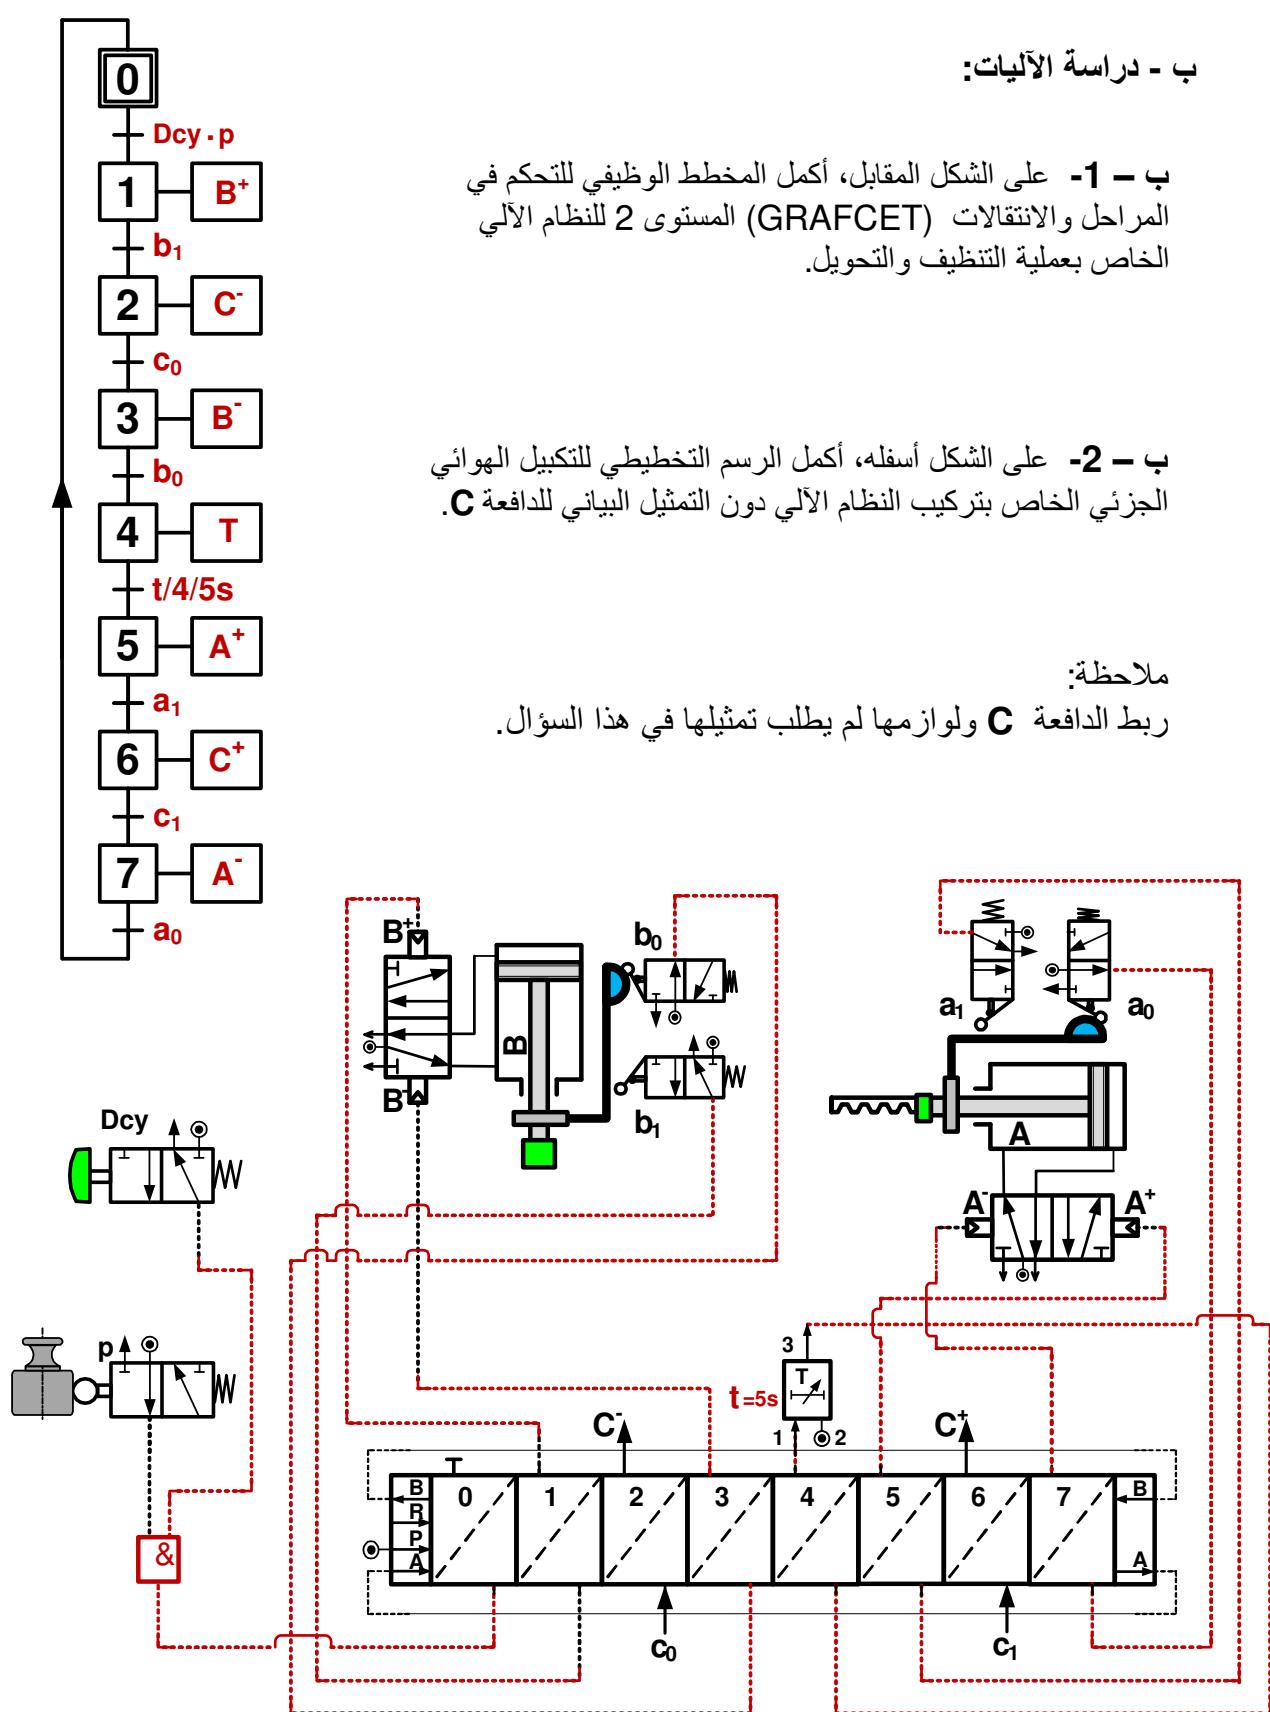

تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

1.5 دراسة الإنشاء:

أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-7 أتمم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

* تقبل كتابة قيمة الزاوية δ على شكل DMS (درجات، دقائق، ثواني)

$$\delta_7 = (75,7)^\circ = 75^\circ 42' 0'' \quad \delta_6 = (14,3)^\circ = 14^\circ 18' 0''$$

$$* \text{ تقبل نسبة نقل الحركة } r_{6-7} = \frac{d_6}{d_7} = \frac{13}{51} \quad [0,2549 \text{ من } 0,25 \text{ إلى } 0,25]$$

2-7 أحسب سرعة الخروج N_9 ؟

* تقبل سرعة الخروج N_9 [من 375tr/min إلى 382,35 tr/min]


$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min} \quad N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$

ملاحظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن ابقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.




ب-تحليل بنوي - دراسة تصميمية جزئية:

يقبل الحل الآتي بالاستغناء على استعمال غطاء حامل الكتامة من الجهة اليمنى.

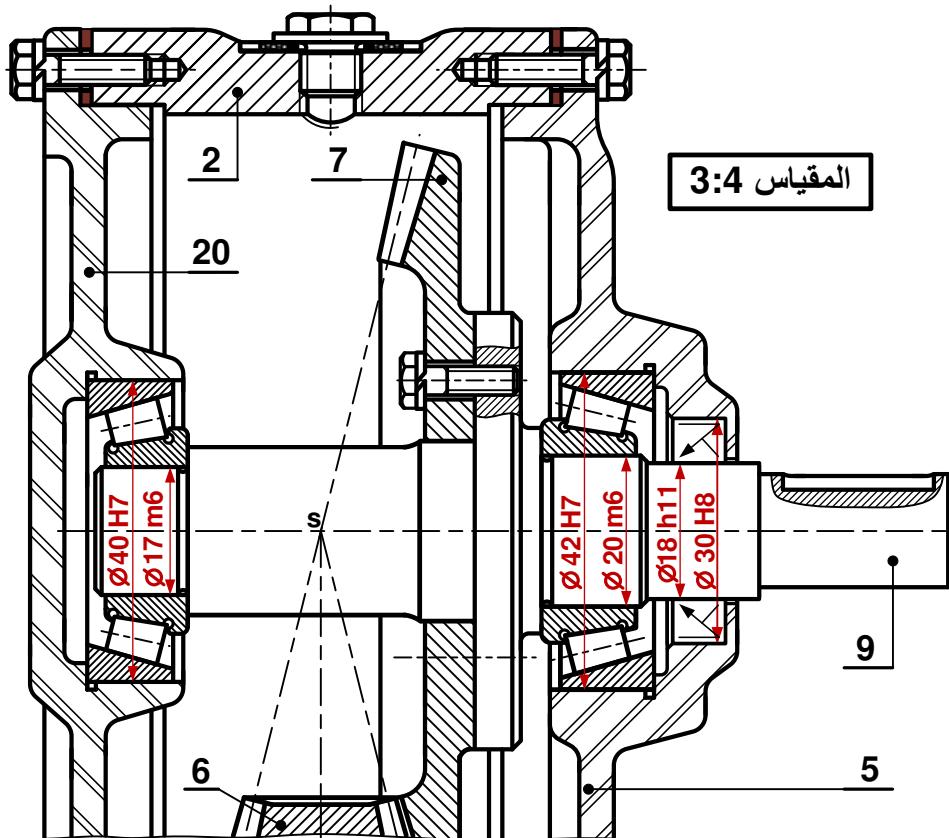

* تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب وضبط المدحرجات ذات دهارات مخروطية الخاصة بعمود دوار تركيب مباشر على شكل X + (حاجزين على العمود و حاجزين على الجوف) والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكك السليم.

* يقبل تمثيل المدرجات ذات دهارات مخروطية حسب الوضعيات الآتية:

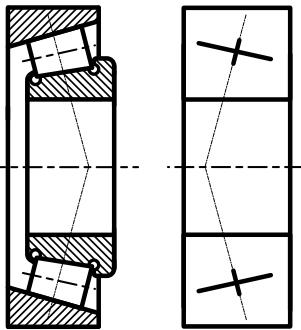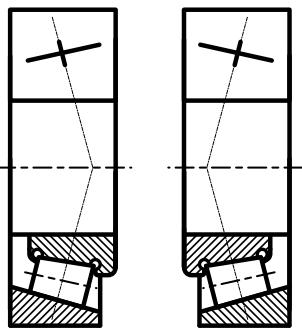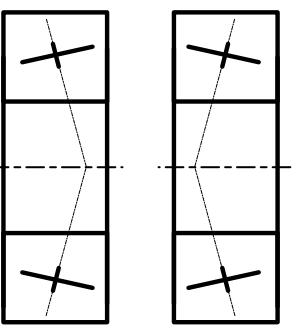
التمثيل 3	التمثيل 2	التمثيل 1
		

هام جداً:

- يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات العمود الذي يضمن التركيب بالشد للجلبات الداخلية.
- يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات الجوف الذي يضمن التركيب بالخلوص للجلبات الخارجية.
- (حسب دليل الرسام طبعة 2004 صفحة 268 المعتمدة والمشار إليها في التدرجات السنوية).

• كل الحلول التي لا تحتوي على حواجز منع الانتقال في العمود من جهة وفي الجوف من جهة أخرى طبقاً لقواعد التركيب **تعتبر خاطئة.**

دارسة الآليات: يقبل التمثيل الخاص بالتحكم في انطلاق تنشيط المؤجل وفي نهاية المدة الزمنية المتاحة على النحو الآتي.

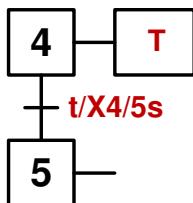


		سلم التنقيط للموضوع الثاني: نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلط العجين
العلامة	مجموع مجزأة	عناصر الإجابة
	14,00	1-5 دراسة الانشاء
	08,30	أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي
0,8	(8x0,1)	1- الوظيفة الإجمالية (A-0) للنظام الآلي.
0,6	(3x0,2)	2- مخطط FAST نقل الحركة بين العمود (1) والعمود(9).
0,7	(7x0,1)	3- الرسم التخطيطي الحركي.
		4- التحديد الوظيفي للأبعاد:
0,4	0,4	1-4 سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.
0,6	0,2+0,2+0,2	2-4 حساب التوافق Ø25H7/g6 (حساب الخلوص الأقصى والأدنى) ونوع التوافق.
		5- تحديد مادة صنع الوسادة Cu Sn 9 P.
0,4	(4x0,1)	1-5 شرح تحديد المادة.
0,1	(1x0,1)	2-5 تبرير سبب اختيار المادة.
		6- دراسة عناصر النقل:
0,9	(9x0,1)	1.6- جدول مميزات المتسننات {23)، (22)، {6)، {7)، {22} و {6}.
0,8	(8x0,1)	العلاقات.
0,3	(0,1+0,2)	2-6 حساب نسبة النقل الإجمالية rg.
0,3	(0,1+0,2)	3-6 حساب سرعة الخروج N9.
		7- دراسة مقاومة المواد للعمود الوسيط (36):
0,6	(3x0,2)	1-7 حساب الجهد القاطع T.
1,2	(3x0,4)	2-7 حساب عزوم الانحناء Mf.
		3-7 تمثيل المنحنيات البيانية:
0,3	(3x0,1)	- تمثيل منحنى بياني للجهود القاطعة T.
0,3	(3x0,1)	- تمثيل منحنى بياني لعزوم الانحناء Mf.
	05,70	ب- تحليل بنوي
	3,90	دراسة تصميمية جزئية
0,4	(2x0,2)	- تمثيل المدرجات: تعويض الوسادتين (37).
1,5	(6x0,25)	- تحقيق الوصلة المتمحورة بين المدرجتين والهيكل (31).
1,0	(4x0,25)	- تحقيق الوصلة الاندماجية بين العمود(1) والترس (18).
0,4	(2x0,2)	- ضمان كتامة الجهاز من اليسار بفواصل كتامة.
0,6	(6x0,1)	- تسجيل التوافقات على مستوى حوامل المدرجتين والكتامة.
	1,80	دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)
0,6	(3x0,2)	- تسجيل الأقطار الوظيفية.
0,9	(9x0,1)	- تسجيل السماحات الهندسية.
0,3	0,15+0,15	- تسجيل قيم الخشونة ورسم مجرى الخابور.

العلامة	عنصر الإجابة
مجموع	جزء
06,00	2- دراسة التحضير
03,90	أ- تكنولوجيا وسائل الصناع
0,6	(3x0,2) 1- جدول اختيار آلات الصناع المناسبة لتصنيع المـسنـ (22).
0,4	(4x0,1) 2- أكـلـ الجـدـولـ لـشـرـحـ المـواصـفـةـ الـهـندـسـيـةـ.
	ب- تكنولوجيا طرق الصناع
0,7	(7x0,1) 1- السـيرـ المنـطـقـيـ لـصنـعـ المـسـنـ (22).
	2- انجـازـ السـطـحـينـ (3) وـ(4)ـ منـ المـرـحلـةـ 200ـ.
	1-2 أتمـ رـسـمـ المـرـحلـةـ:
0,4	(2x0,2) - الوضـعـيـةـ السـكـونـيـةـ (ـالـإـيزـوـسـتـاتـيـةـ).
0,4	(2x0,2) - أبعـادـ الصـنـعـ.
0,2	(2x0,1) - المـواصـفـاتـ الـهـندـسـيـةـ.
0,3	(2x0,15) - أدـوـاتـ القـطـعـ الـمـنـاسـبـةـ.
0,3	(3x0,1) - تمـثـيلـ حـرـكـةـ القـطـعـ وـالـتـغـيـيـةـ.
	2- حـسابـ:
0,3	0,1+0,2 - حـسابـ سـرـعـةـ الدـورـانـ Nـ.
0,3	0,1+0,2 - حـسابـ سـرـعـةـ التـغـذـيـةـ Vـ.
02,10	جـ دراسـةـ الـآـلـيـاتـ
1,3	(13x0,1) 1- إـكـمـالـ المـخـطـطـ (GRAFCETـ) مـسـتـوىـ 2ـ لـلنـظـامـ الـآـلـيـ.
0,4	(2x0,2) 2- شـروـطـ تـشـيـطـ المـرـحلـةـ 2ـ مـنـ المـخـطـطـ (GRAFCETـ).
0,4	(8x0,05) 3- تـسـمـيـةـ الـأـجـهـزةـ الـهـوـائـيـةـ وـتـصـنـيـفـهاـ فـيـ الجـدـولـ.

4) التحديد الوظيفي للأبعاد:

1-4 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA

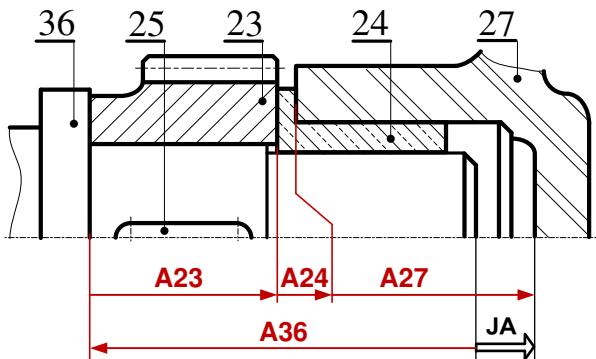

2-4 حساب التوافقات:

العجلة المسننة (الترس 23) مركبة على العمود (36) بتوافق $\varnothing 25 H7/g6$

احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى مع العلم أن:
 $\varnothing 25g6 = \varnothing 25_{-0,020}^{+0,007}$ و $\varnothing 25H7 = \varnothing 25_0^{+0,021}$

$$J_{max} = ES - ei = +0.021 - (-0.020) = +0.041\mu$$

$$J_{min} = EI - eS = 0 - (-0.007) = +0.007\mu$$

ما نوع التوافق: **التوافق بخلوص**

5-تعيين المواد: صنعت الوسادة (24) من مادة:

Cu Sn 9 P

1-5 اشرح تعيين هذه المادة.

Cu Sn 9 P : مزيج النحاس

Cu : عنصر قاعدي النحاس

Sn 9 : القصدير عنصر مضاد في المزيج بنسبة 9%

P : آثار من الفوسفور في المزيج


2-5 ببر سبب اختيار هذه المادة.

مقاومة الاحتكاك

5. 1. دراسة الإنشاء:

1. تحليل وظيفي وتكنولوجي:


(1) أتم مخطط الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.

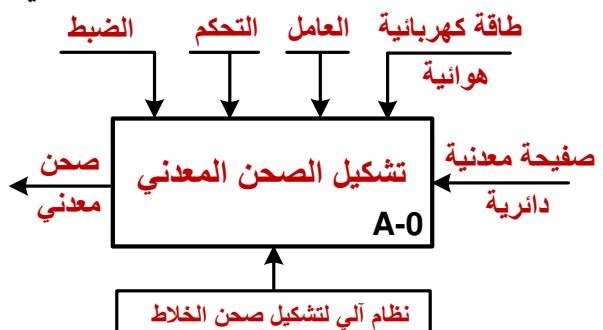


(2) أتم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص

بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود (1)


والعمود (9):

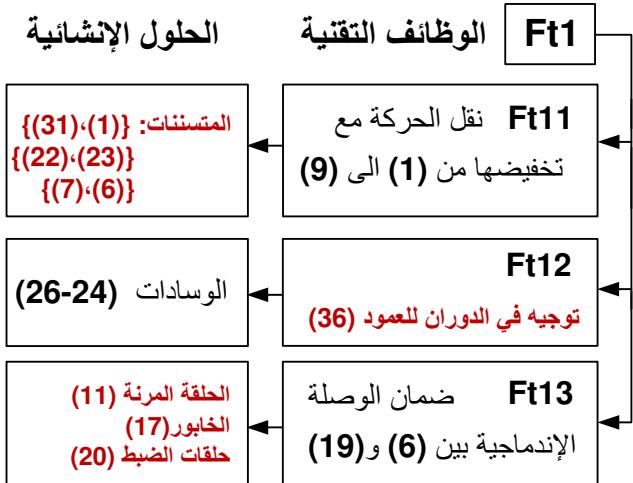


(3) أتم الرسم التخطيطي الحركي.

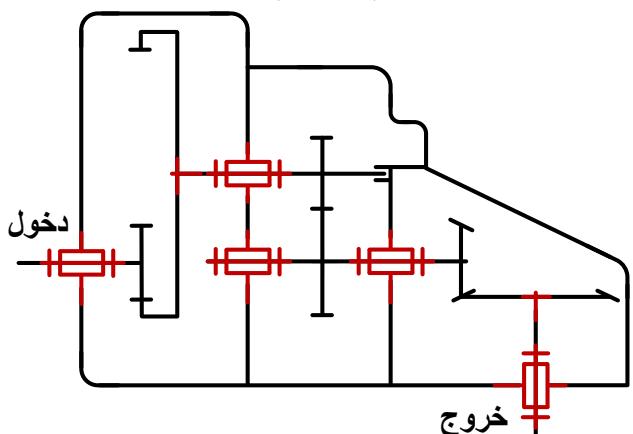

ب - تحليل بنائي:
دراسة تصميمية جزئية

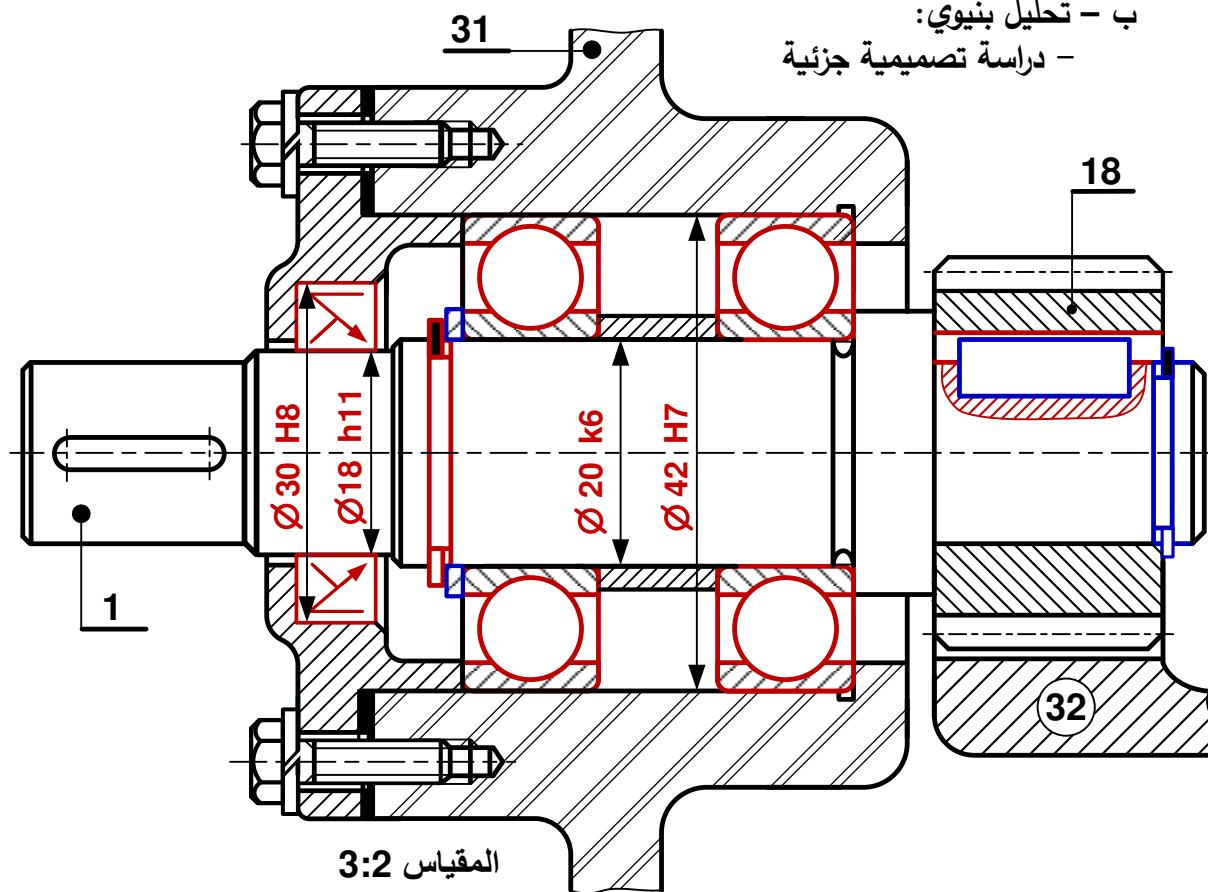


- دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)

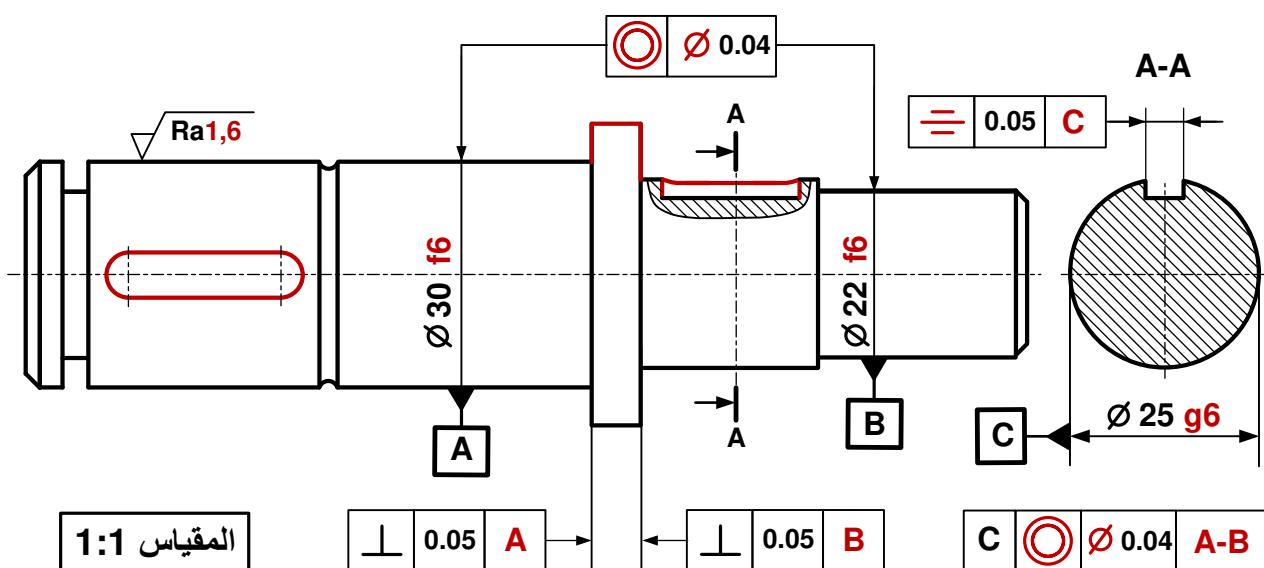

2- دراسة التحضير:

- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع الازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المصنوعة من **Cr Mo 4 35** في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع متوسطة قابلة للتجديد. تم الحصول على القطعة عن طريق الحدادة بسمك إضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر Ø20mm

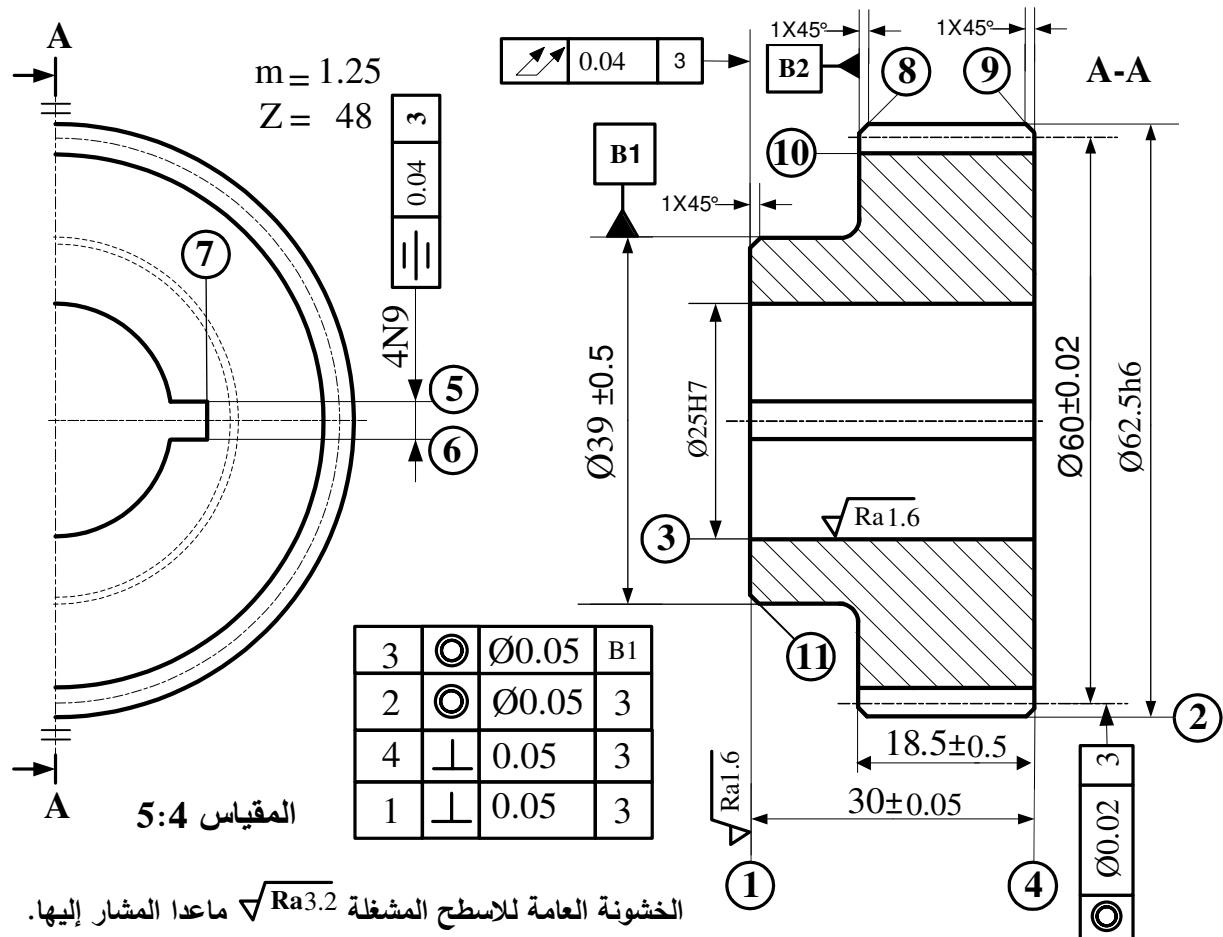

أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

- مستعينا بالرسم التعريفي للعجلة (22) وملف الموارد صفحة 24/18.
- اختر الآلات المناسبة لتصنيع العجلة المصنوعة وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

آلية نحت المسننات	آلية التخليق BR	آلية ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلية تقرير عمودية FV
X	X	X

2- أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي :

نوع المواصفة	اسم المواصفة	مجال السماح	السطح المرجعي	المواصفة
وضع وتوجيه	شكل			
X	التمحور	0,05	B ₁ 3 ◎ Ø0,05 B ₁

ب- تكنولوجيا طرق الصنع:


نفترض التجميعات التالية: {1}, {11}, {10}, {7}, {6}, {5}, {9}, {4}, {3}, {2}, {8}

1- أكمل السير المنطقي للصنع.

منصب العمل	السطح المشغلة	المرحلة
ورشة المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	{9}, {4}, {3}, {2}	200
خراطة	{8}, {11}, {1}	300
تخليق أو نقر	{7}, {6}, {5}	400
نحت المسننات	{10}	500
منصب المراقبة	المراقبة النهاية	600

2- نريد إنجاز السطحين (3), (4) من المرحلة 200.

1- أتمم رسم المرحلة المقابل بما يلي:

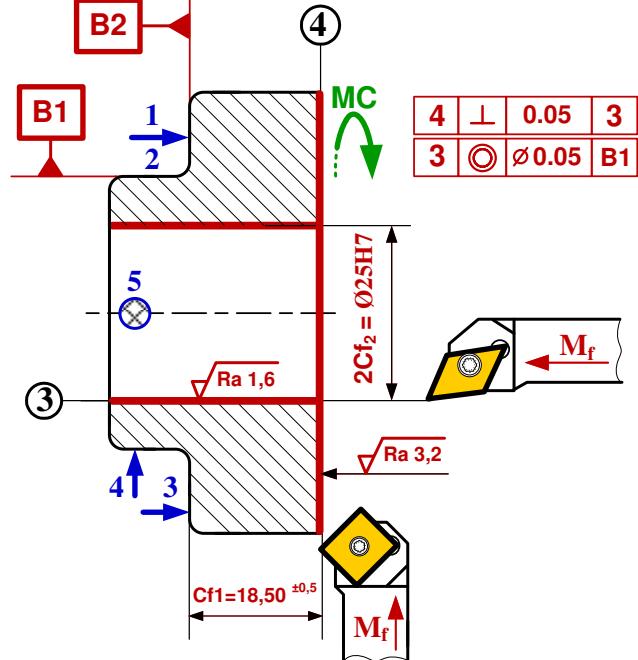

- الوضعيـة الإيزوـستـاتـيـة.

- أبعـاد الصـنـعـ والمـواصـفـاتـ الـهـنـدـسـيـة.

- رسم أدـاـةـ القـطـعـ المـنـاسـبـة.

- حـرـكـةـ التـغـذـيـةـ وـالـقطـعـ.

2- احسب:

- سـرـعـةـ الدـورـانـ Nـ لـإنـجـازـ السـطـحـ (3).

علمـاـ أـنـ سـرـعـةـ القـطـعـ Vc= 72m/min

$$\therefore \frac{1000V_c}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 72}{3,14 \cdot 25} = 917,19 \text{ tr/min}$$


$$N = 917,19 \text{ tr/min}$$

- احسب سـرـعـةـ التـغـذـيـةـ fـ عـلـمـاـ أـنـ Vf= 0,5mm/tr


$$V_f = N \cdot f = 0,5 \cdot 917,19 = 458,59 \text{ mm/min}$$

$$V_f = 458,59 \text{ mm/min}$$

ب - دراسة الآليات:

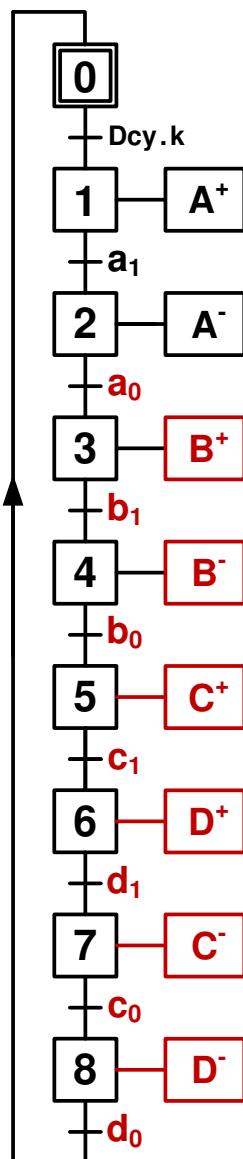


- ب - 1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بتشكيل صحن معدني لخلط العجين .
- ب - 2- تطبيقاً لقواعد تشغيل (GRAFCET) ذكر الشروط الازمة التي تؤدي لتنشيط المرحلة 2 حسب المخطط المقابل:
 - المرحلة 1 تكون نشطة (حالة نظام)
 - الاستقلالية المرتبطة بالانتقال من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 تكون صحيحة $a_1=1$

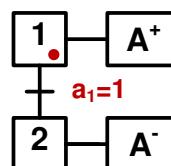

تقبل الإجابة البيانية على الشكل الآتي

- ب - 3- كل الأنظمة الآلية مكونة من دارتين هما دارة التحكم ودارة الاستطاعة.
 يبين الرسم التخطيطي الجزئي أسفله، التكبيل الهوائي لبعض الأجهزة المكونة له.
 سجل تسمية هذه الأجهزة بتصنيفها في الجدول المولاي .

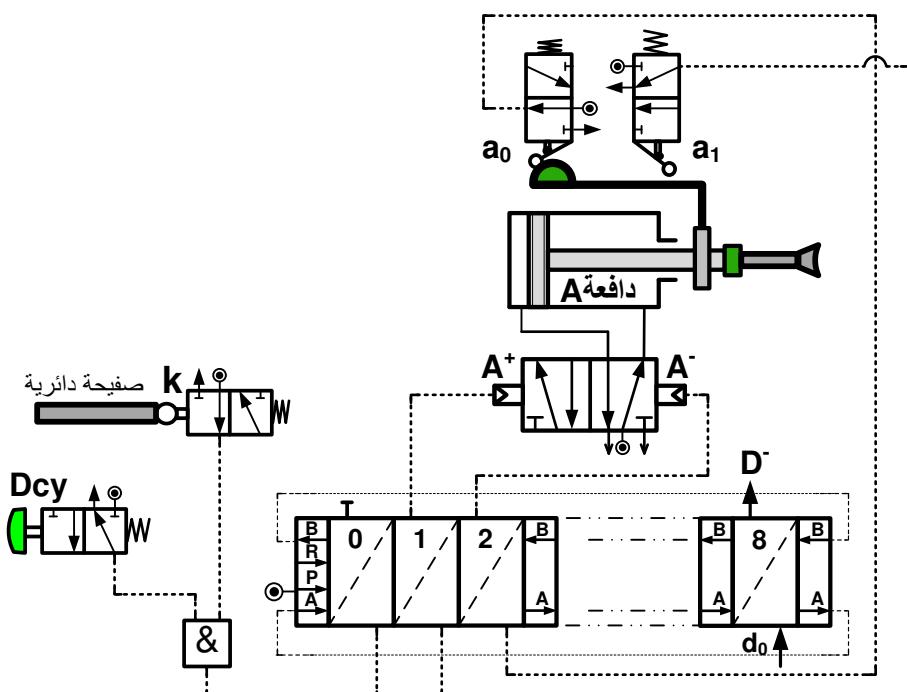

الأجهزة المكونة لدارة الاستطاعة	الأجهزة التي تضمن الرابط بين دارتي التحكم والاستطاعة	الأجهزة المكونة لدارة التحكم
- الدافعة مزدوجة المفعول A	- الموزع الهوائي 5/2 المغذي للدافعة A	<ul style="list-style-type: none"> - الملقط a₀ - الملقط a₁ - الملقط k - الزر الضاغط Dcy - العقب الهوائي

تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

١.٥ دراسة الإنماء:

أ- تحايل وظيفي وتقنولوجى.

أ-6 أتم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

* يقبل كتابة قيمة الزاوية δ على شكل DMS (درجات، دقائق، ثواني)

$$\delta_{15} = (32,21)^\circ = 32^\circ 12' 36'' \quad \delta_6 = (57,79)^\circ = 57^\circ 47' 24''$$

* نقل نسبة نقل الحركة [0,6333 إلى 0,63 من 0,18 إلى 0,1875] ، r_{1-32} [0,63 إلى 0,18 نقل نسبة نقل الحركة 7-6]

أ-6 أحسب سرعة الخروج r_g ؟

* تقبل نسبة نقل الحركة r_g [من 0,080 إلى 0,089]

$$r_g = \frac{Z_1}{Z_{32}} \cdot r_{23-22} \cdot r_{6-7} \quad r_g = \frac{15}{80} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{30} = \frac{57}{640} \approx 0,089$$





3-6 . احسب سرعة دوران عمود الخروج N .

* تقبل سرعة الخروج N₉ [من 127,50 tr/min إلى 133,59 tr/min]

$$r_g = \frac{N_9}{N_1} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m \quad N_9 = \frac{57}{640} \cdot 1500 = 133,59 \text{ tr/min}$$

اللحوظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن ابقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.

- ب - التحليل البنائي: تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب المدرجات ذات صف واحد من الكريات وتماس نصف قطرى الخاصة بعمود دوار والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكك السليم، حسب الجدول الآتى:
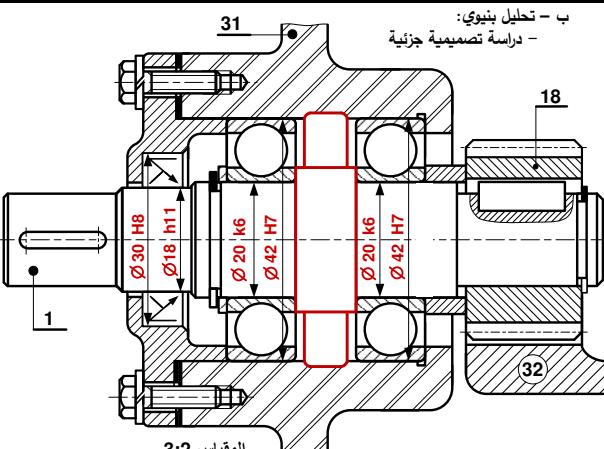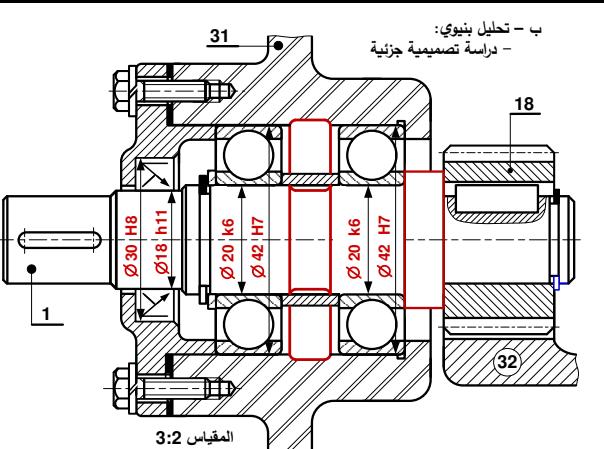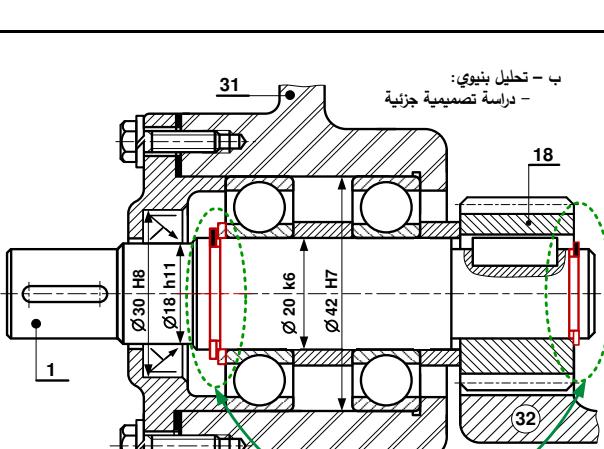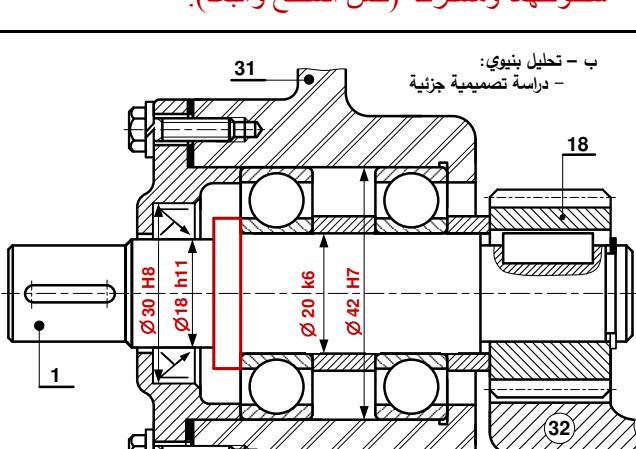
<p>2 يمكن وضع كتف على العمود بين المدرجتين (سند ثابت). يسجل ويكرر سماح التركيب (التوافق) على كل مركبات المدرجتين لأن سطوحهما غير مشتركة.</p>	<p>1 يمكن وضع كتف على العمود من الجهة اليمنى (سند ثابت). يسجل ويكرر سماح التركيب (التوافق) على كل مركبات المدرجتين لأن سطوحهما غير مشتركة.</p>
 <p>ب - تحليل بنائي: دراسة تصميمية جزئية المقياس 3:2</p>	 <p>ب - تحليل بنائي: دراسة تصميمية جزئية المقياس 3:2</p>
<p>4 هذا الحل مقبول غير أنه غير دقيق ويمثل صعوبة في دراسة وضمان الشروط الوظيفية الخاصة بالتركيب والتشغيل. يخصم 0,5 نقطة.</p>	<p>3 يمكن وضع كتف على العمود من الجهة اليسرى (سند ثابت). يكتفى بتسجيل سماح التركيب (التوافق) مرة واحدة على مستوى العمود ومرة واحدة على مستوى الجوف لأن سطوحهما مشتركة (نفس السطح والبعد).</p>
 <p>ب - تحليل بنائي: دراسة تصميمية جزئية المقياس 3:2</p>	 <p>ب - تحليل بنائي: دراسة تصميمية جزئية المقياس 3:2</p>
هام جداً: <ul style="list-style-type: none"> • يقبل كل سماح (توافق) على مركبات العمود الذي يضمن التركيب بالشد للجلبات الداخلية. • يقبل كل سماح (توافق) على مركبات الجوف الذي يضمن التركيب بالخلوص للجلبات الخارجية، (حسب دليل الرسام طبعة 2004 صفحة 268 المعتمدة والمشار إليها في التدرجات السنوية). 	
<ul style="list-style-type: none"> • كل الحلول التي لا تحتوي على حواجز منع الانتقال في العمود من جهة وفي الجوف من جهة أخرى طبقاً لقواعد التركيب تعتبر خاطئة. 	

أ- تكنولوجيا وسائل الصنع -1:-
تقبل الاختيارات حسب الجدولين التاليين.

آلة نحت المنسنات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تقرير عمودية FV
....	X	X

أو

آلة نحت المنسنات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تقرير عمودية FV
X	X

أو

آلة نحت المنسنات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تقرير عمودية FV
X	X

دراسة الآليات:

يقبل إضافة الموزع الهوائي 5/2 في دارة الاستطاعة ، كما هو مبين في الجدول الآتي.

الأجهزة المكونة لدارة الاستطاعة	الأجهزة التي تضمن الربط بين دارتي التحكم والاستطاعة	الأجهزة المكونة لدارة التحكم
- الدافعة مزدوجة المفعول A - الموزع الهوائي 5/2 - المغذى للدافعة A	- الموزع الهوائي 5/2 المغذي للدافعة A	- الملقظ a_0 - الملقظ a_1 - الملقظ k - الزر الضاغط Dcy - المعقب الهوائي