

الموضوع الأول: نظام آلي لشحن العلب في صناديق

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

I- الملف التقني : الوثائق : {11/1، 11/2، 11/3، 11/4، 11/5، 11/9}.

II- ملف الأجوبة : الوثائق : {11/6، 11/7، 11/8، 11/10، 11/11}.

I- الملف التقني

1- تقديم النظام الآلي:



يمثل (الشكل 1) المبين على الوثيقة (11/ 2) نظام آلي لشحن العلب في صناديق و يتكون من العناصر التالية:

- بساط متحرك لجلب العلب المراد شحنها في الصناديق.
- دافعة مزدوجة المفعول A مزودة بصينية أفقية P_1 لتحويل العلب إلى صفوف مكونة من ثلاثة علب.
- دافعة مزدوجة المفعول B مزودة بصينية عمودية P_2 لدفع المجموعة المكونة من ثلاثة صفوف داخل الصندوق.
- دافعة بسيطة المفعول C مزودة بحامل وتسمح بالمحافظة على الصندوق في وضعية الشحن، بعد ملأ الصندوق بالعلب تقوم هذه الدافعة بالدوران حول مفصل فتحوله نحو نظام مكون من بساط ذو دحارج أسطوانية متحكم فيه بواسطة محرك Mt_2 موصول بقاطعة KM_2 لإجلاء الصناديق المملوءة نحو مكان التخزين.

2- وصف سير النظام:

- وصول العلب بواسطة بساط متحرك، متحكم فيه بواسطة محرك Mt_1 ، هذا الأخير موصول بقاطعة KM_1 .
- يضع العامل الصندوق الفارغ على الصفيحة المتمحورة للدافعة C ثم يضغط على زر بداية الدورة Dcy فتتم العملية على النحو التالي:
- دوران المحرك Mt_1 فتتقل العلب عبر البساط المتحرك إلى الصينية الأفقية (P_1) إلى غاية الضغط على الملنقط (s_1).
- الضغط على (s_1) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (A) و تحويل صف من 03 علب و وضعه أمام الصينية العمودية (P_2) للدافعة (B) ، ويبقى في هذه الوضعية بفضل الشفرتين المرنتين.
- عند الضغط على (a_1) تدخل ساق الدافعة (A) إلى غاية الضغط على (a_0).
- تعاد هذه العملية حتى تكوين مجموعة من 03 صفوف من العلب (09 علب) أمام الصينية (P_2) للدافعة (B).
- عند دخول ساق الدافعة (A) للمرة الثالثة و الضغط على الملنقط (a_0) بالإضافة إلى الضغط على الملنقط (s_2) بواسطة العلب تخرج ساق الدافعة (B) للدفع بالمجموعة المكونة من 09 علب داخل الصندوق .
- الضغط على (b_1) يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (B) حتى الضغط على الملنقط (b_0).
- وبنفس الطريقة يعاد شحن المجموعة الثانية المكونة من 09 علب داخل الصندوق.
- تحت تأثير وزن الصندوق المملوء (المحتوي على 18 علبة) يتم الضغط على الملنقط (s_3) مما يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) و دورانها حول مفصل ليتم بذلك تحويل الصندوق نحو دحارج النقل.
- عند الضغط على الملنقط (c_1) (غير ممثل) يدور المحرك (Mt_2) لنقل الصندوق المملوء نحو مكان التخزين و تدخل ساق الدافعة (C) لتضغط على الملنقط (c_0) (غير ممثل) فيتوقف المحرك (Mt_2) و تنتهي الدورة.

3- تحديد موقع المنتج محل الدراسة :

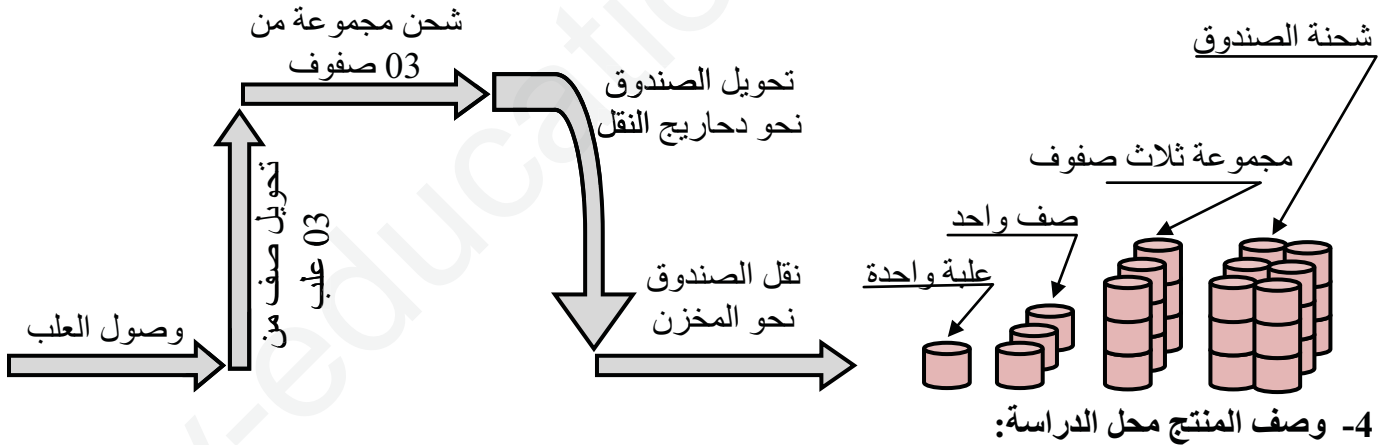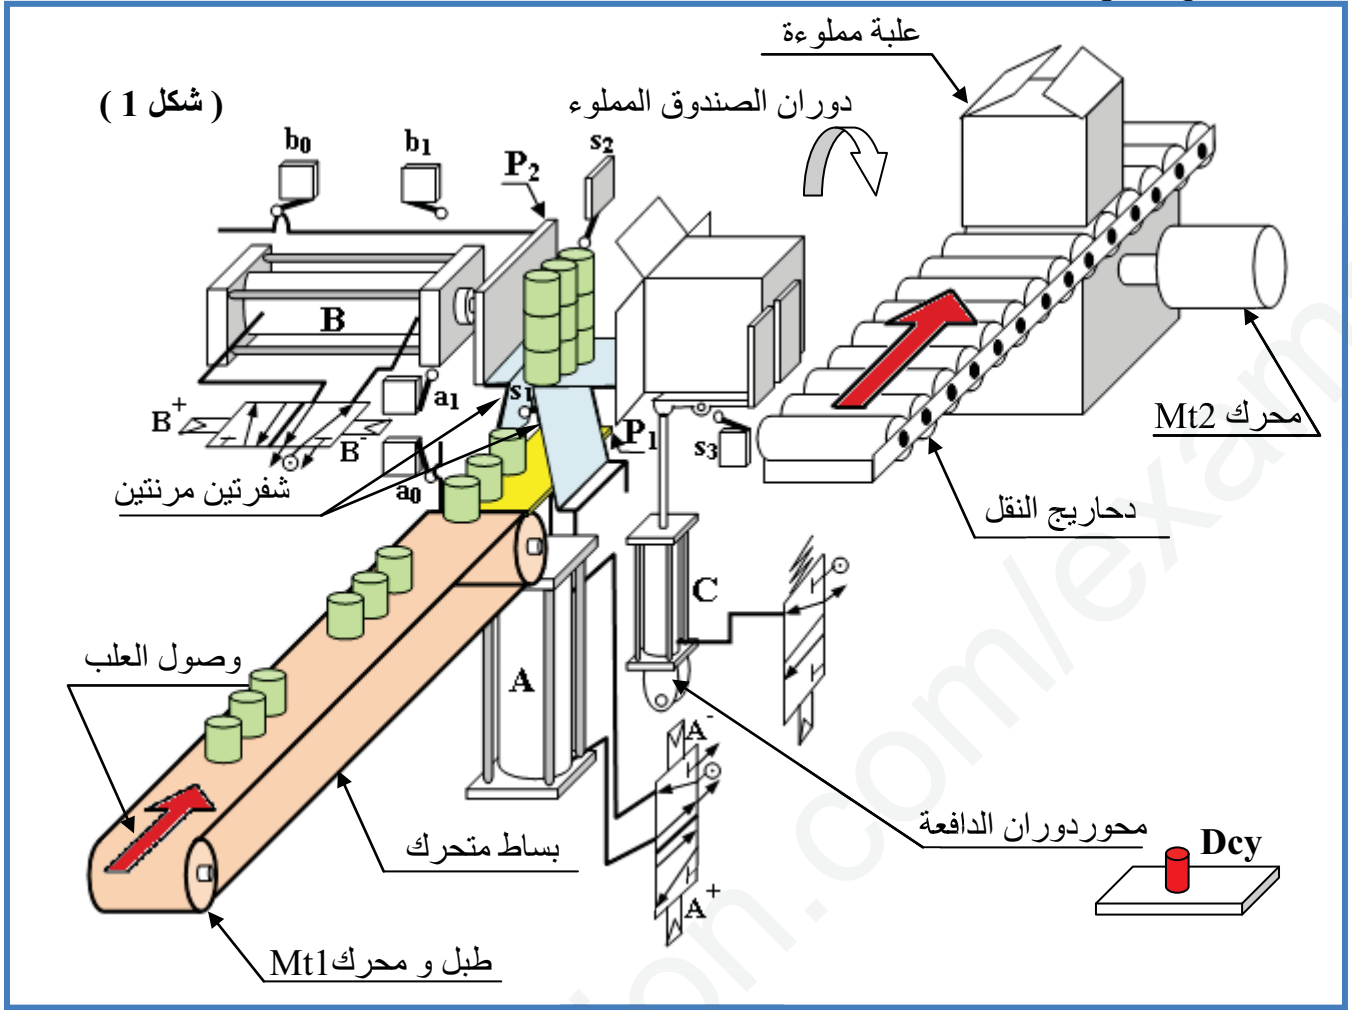

4- وصف المنتج محل الدراسة:

نقترح دراسة الطبل - محرك (Mt_1) الممثل في الوثيقة (11/5) الذي يتحكم في تدوير البساط. تنقل الحركة الدورانية من المحور المسنن (1) إلى الطبل (20) بواسطة مجموعة من المسننات ذات أسنان قائمة (1)/(28) و (24)/(27) حيث أن العجلة (24) مدمجة مع الغطاء (21) المدمج بدوره مع الطبل المحرك (20).

5- المعطيات التقنية:

استطاعة المحرك: $P_m = 4 \text{ KW}$ ، $\eta = 0.55$ المردود : ، سرعة الدوران: $N_m = 1500 \text{ tr / mn}$

$Z_1 = 20 \text{ dents}$ ، $df_{28} = 97.5 \text{ mm}$ ، $df_{27} = 36,875$ ، $a_{27/24} = 60 \text{ mm}$ ،

$r_{1/28} = 0,2$ ، $r_{27/24} = 0.5$

6- العمل المطلوب:

II- ملف الأجوبة:

6-1- دراسة الإنشاء: (12 نقطة).

أ- التحليل الوظيفي و التكنولوجي: أجب مباشرة على الوثائق (11 / 6 ، 11 / 7 ، 11 / 8).

ب- التحليل البنيوي:

ب-1- دراسة تصميمية جزئية: أجب مباشرة على الوثائق (11 / 8).

ب-2- دراسة تعريفية جزئية: أجب مباشرة على الوثائق (11 / 8).



6-2- دراسة التحضير: (08 نقاط).


أ- تكنولوجية وسائل و طرق الصنع: أجب مباشرة على الوثائق (11/9) و (11 / 10).

ب- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الوثائق (11 / 11).

ملف الموارد


أدوات القطع

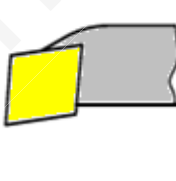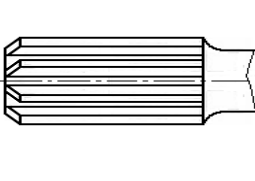					
1	2	3	4	5	6

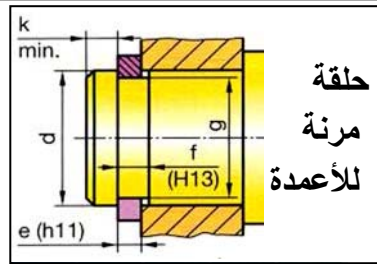

d	e	c	f	g
3	0,4	6,8	0,5	2,8
4	0,4	8,4	0,5	3,8
5	0,6	10,7	0,7	4,8
6	0,7	12,2	0,8	5,7
7	0,8	13,2	0,9	6,7
8	0,8	15,2	0,9	7,6
9	1	15,4	1,1	8,6
10	1	17,6	1,1	9,6
12	1	19,6	1,1	11,5
14	1	22	1,1	13,4
15	1	23,2	1,1	14,3
17	1	25,6	1,1	16,2
20	1,2	29	1,3	19
22	1,2	31,4	1,3	21
25	1,2	34,8	1,3	23,9

تجارة		حلقة كبح W	8	36
تجارة		خابور متوازي	1	35
تجارة		برغي CHc	1	34
تجارة		حلقة مرنة للأعمدة	1	33
تجارة		حلقة مرنة للأجواف	1	32
تجارة		برغي ضغط	1	31
تجارة		مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري صنف BC	2	30
	E 335	جلبة	1	29
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	28
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن	1	27
	E 335	جلبة	1	26
تجارة		مدرجة ذات إبر	1	25
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	24
تجارة		برغي CHc	8	23
	EN-GJL200	غطاء	1	22
	EN-GJL200	غطاء	1	21
	-	طبيل	1	20
تجارة		حلقة مرنة للأجواف	1	19
تجارة		جلبة ذات شفتين (بولسترا)	1	18
تجارة		جلبة ذات شفتين (بولسترا)	1	17
تجارة		حلقة مرنة للأعمدة	2	16
	35 Cr Mo 4	محور حامل	1	15
	35 Cr Mo 4	محور حامل	1	14
	100 Cr 6	مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري صنف BC	2	13
تجارة		خابور متوازي	2	12
تجارة		برغي ضغط بتجويف سداسي Hc	2	11
	Al Cu 4 Mg Si	كارتير المخفض	1	10
	Al Cu 4 Mg Si	كارتير المحرك	1	9
تجارة		صامولة H	3	8
تجارة		جاويط	3	7
	Cu Sn 9 P	جلبة برونزية	1	6
	-	وشبعة الثابت (bobinage)	-	5
	-	العنصر الثابت (stator)	1	4
	-	العنصر الدوار (rotor)	1	3
	Cu Sn 9 P	جلبة برونزية	2	2
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن (الدوار)	1	1
ملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
المقياس 5 : 8		طبيل - محرك	وثيقة 11 / 4	اللغة Ar
				

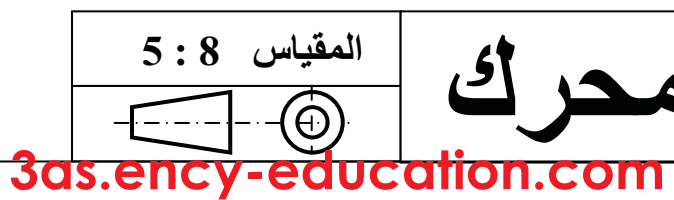


3as.ency-education.com

-III- ملف الأجوبة

5- أتمم جدول الوصلات التالي:

القطع	اسم الوصلة	رمز الوصلة	الوسائل المحققة للوصلة
10 / 1			
1 / 9			
24 / 21			
22 / 20			

6- أ- على الرسم الموالي أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA بين المدرجة (30) و الحلقة المرنة (32).

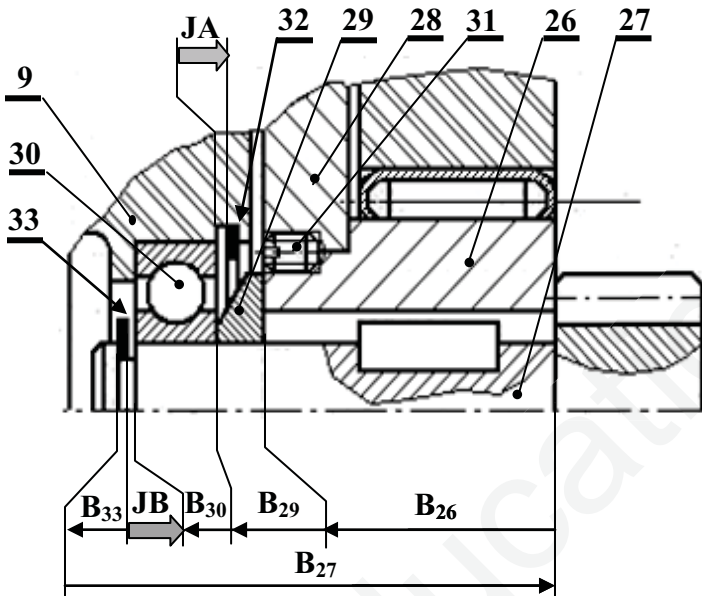

ب- لتكن السلسلة الموافقة للشرط JB المبينة في الشكل أعلاه، أحسب البعد B_{26} إذا علمت أن:

$$0,2 \leq JB \leq 1,2 \quad B_{29} = 4^{+0,8}_{-0,21} \quad B_{33} = 1^{+0}_{-0,09}$$

$$B_{30} = 8^{+0}_{-0,12} \quad B_{27} = 44^{+0}_{-0,1}$$

$$JB_{\max} =$$


$$JB_{\min} =$$

$$B_{26} =$$

1-6- دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي و التكنولوجي:

1- أتمم المخطط A-0 للوظيفة الإجمالية للجهاز.

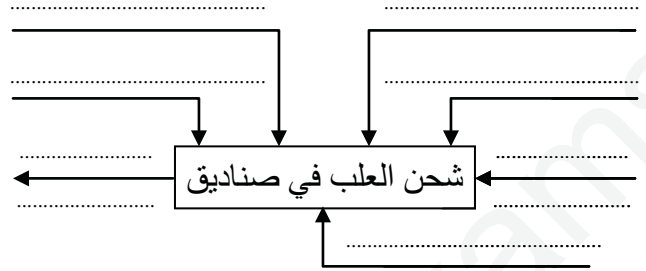


2- أتمم أقسام المجموعات المتكافئة حركيا و ذلك


بوضع مؤشرات القطع التالية في الجدول الموالي:
(3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 28)

المجموعة	مؤشرات القطع
A	(20,
B	(1,
C	(28,
D	(9,

3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز مع ترقيم العناصر المعينة.

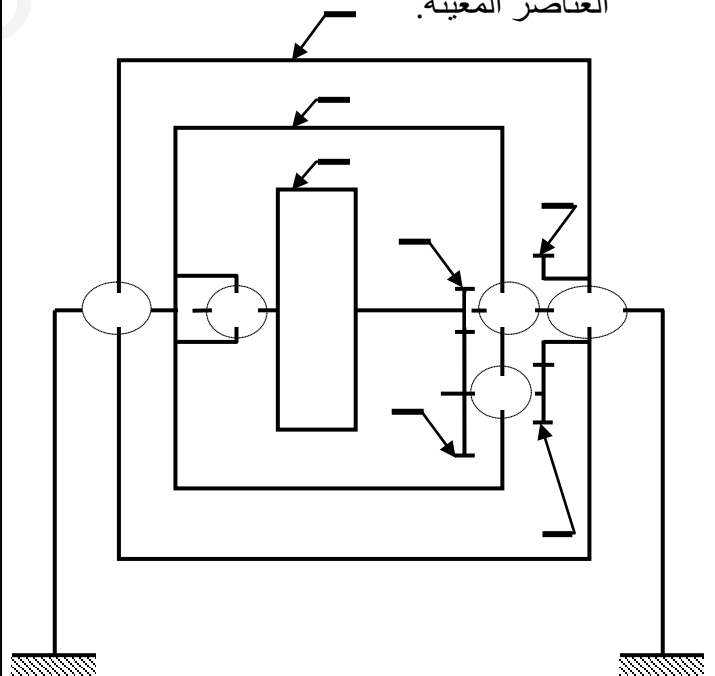

4- اشرح التعيين التالي :

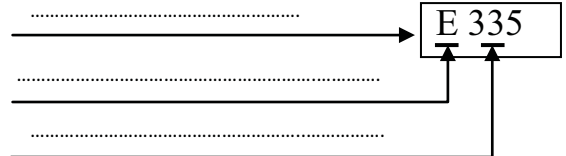

7- أتمم الجدول التالي الخاص بحساب المسننات

المميزات	m	Z	d	df	a	r
1	20					0,2
28				97,5		
27				36,875	60	0,5
24						

يتم اختيار المديول m من بين القيم التالية

0,25	0,30	0,40	0,50	0,75
1,0	1,25	1,50	2,0	2,50

8- احسب نسبة النقل الإجمالية للجهاز .rg

9- احسب عزم المزدوجة C على مستوى العمود المحرك.

10- احسب سرعة دوران الطبل N_{20} (خروج)

11- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود (1) عبارة عن عارضة أسطوانية مملوءة خاضعة أثناء اشتغالها للانحناء المستوي البسيط تحت تأثير ثلاث قوى $\vec{R}_A$ ، $\vec{F}_C$ ، $\vec{R}_B$ في النقاط B، C و A على التوالي. احسب الجهود القاطعة.


$$\|\vec{R}_A\| = 250N, \|\vec{F}_C\| = 500N, \|\vec{R}_B\| = 750N$$

11-2- احسب عزوم لانحناء

11-3- ارسم المنحنيات البيانية الخاصة بـ $(\vec{T})$ و $(\vec{M}_f)$

• سلم القوى: $10mm \rightarrow 250N$

• سلم العزوم: $20mm \rightarrow 12500N \cdot mm$

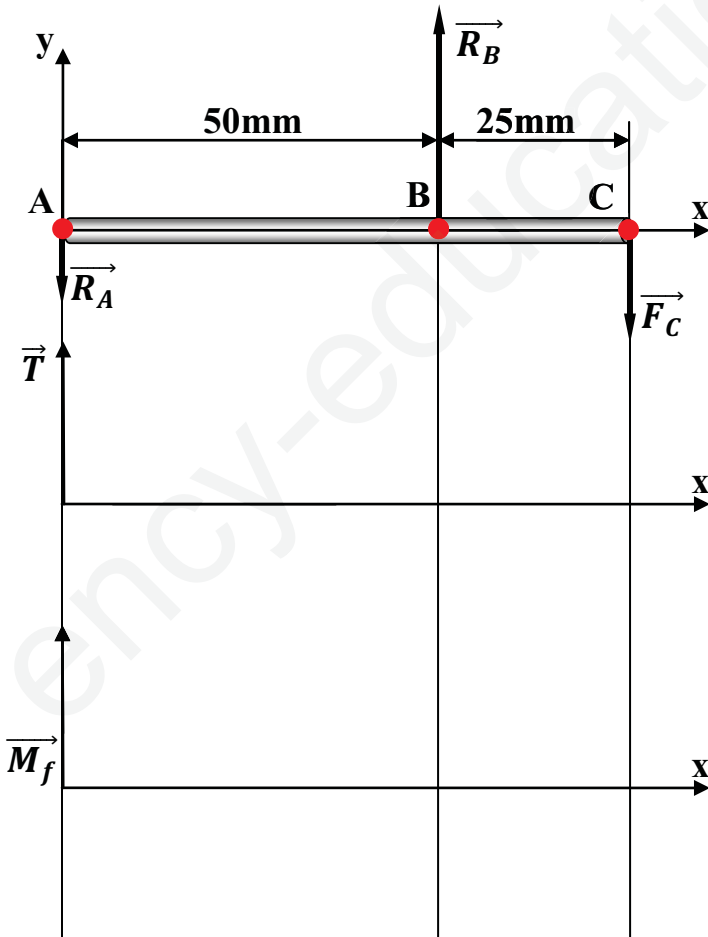


11-4 - احسب القطر الأدنى d_{min} للعمود (1) ليشتغل بكل أمان، إذا كانت مقاومته التطبيق $R_{pg} = 38 N/mm^2$

ب- التحليل البنيوي :

ب-1- دراسة بنيوية جزئية:


بغية رفع مردود الجهاز و تخفيض الاحتكاك على مستوى الكارتر (9) و (10) نقترح تغيير الحل التكنولوجي المستعمل في توجيه العمود (1) بمدحرتين ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري صنف BC (R1 و R2).
العمل المطلوب: - تحقيق الوصلة المتمحورة للعمود مع الكارتر (9) و (10).
 - وضع التوافقات الضرورية لحسن سير الجهاز.

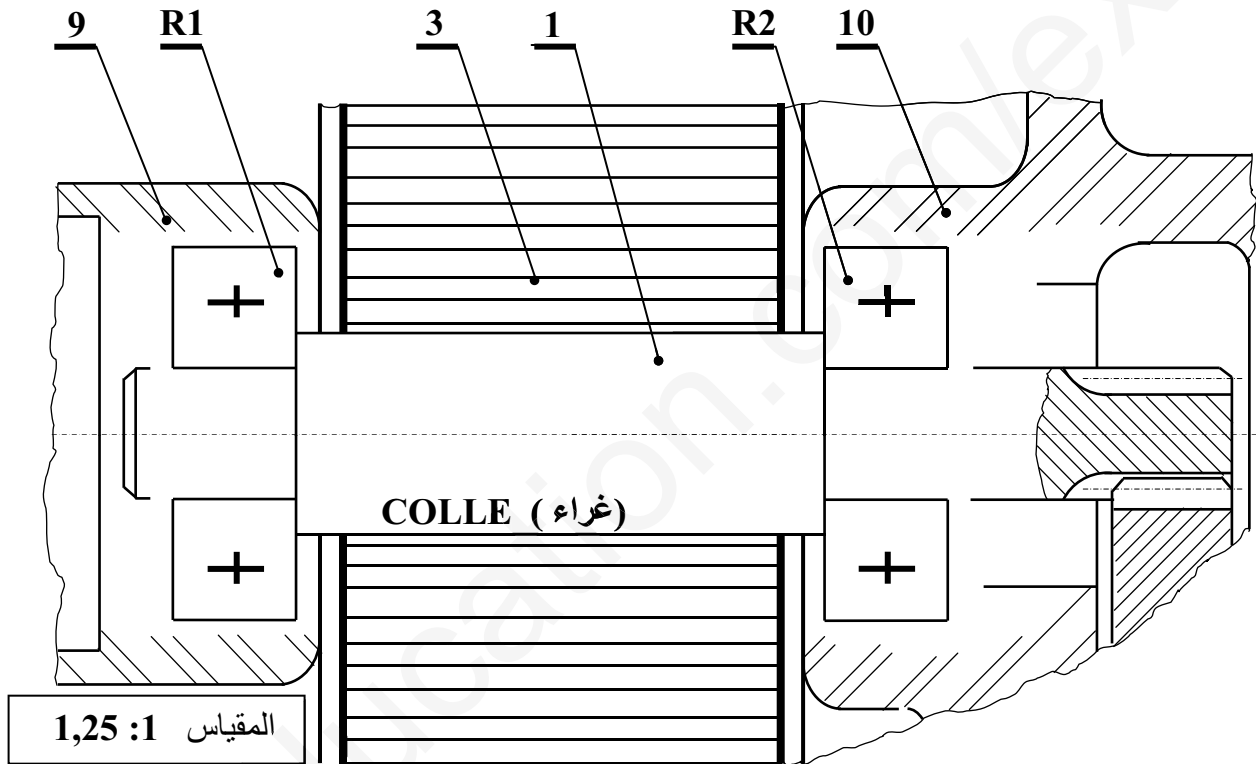

ب-2- دراسة تعريفية جزئية:

أتمم الرسم التعريفي للعمود المسنن (27) بمقياس 1 : 2 و ذلك بوضع:


- المواصفات الهندسية و التوافقات.
- معايير الخشونة.
- المقطع الخارجي C - C

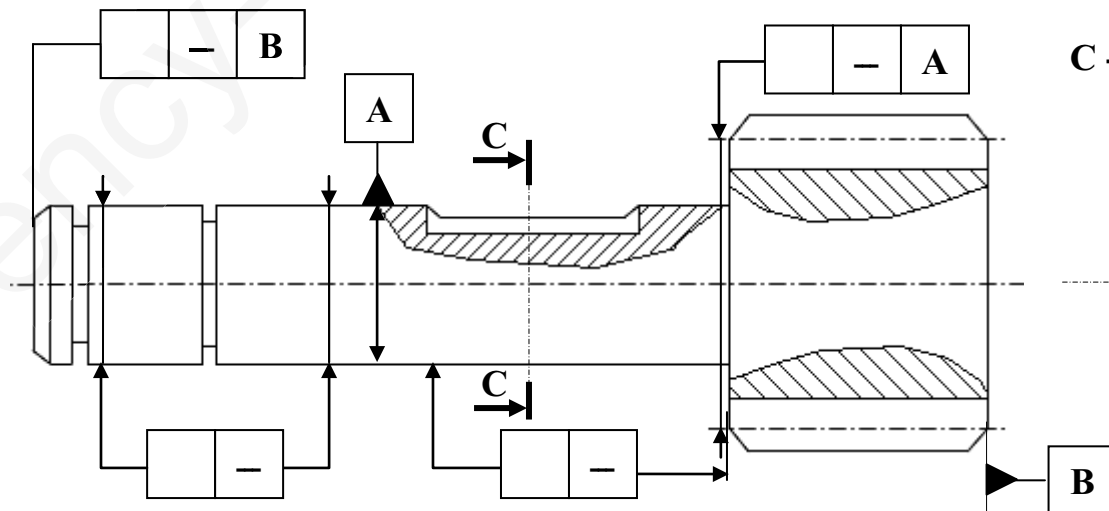

6-2 - دراسة التحضير:


أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل و طرق تصنيع الجلبة (26) المصنوعة من المادة E 335 كما هو موضح في الرسم التعريفي أسفله.
- تتم العملية بورشة للصناعات الميكانيكية مجهزة بآلات للتصنيع بسلسلة متوسطة.
- السمك الإضافي = 2mm، الثقب (6) يأتي من الخام ببعد 12mm.
- الخشونة العامة : Ra 3.2 ما عدا المشار إليها.

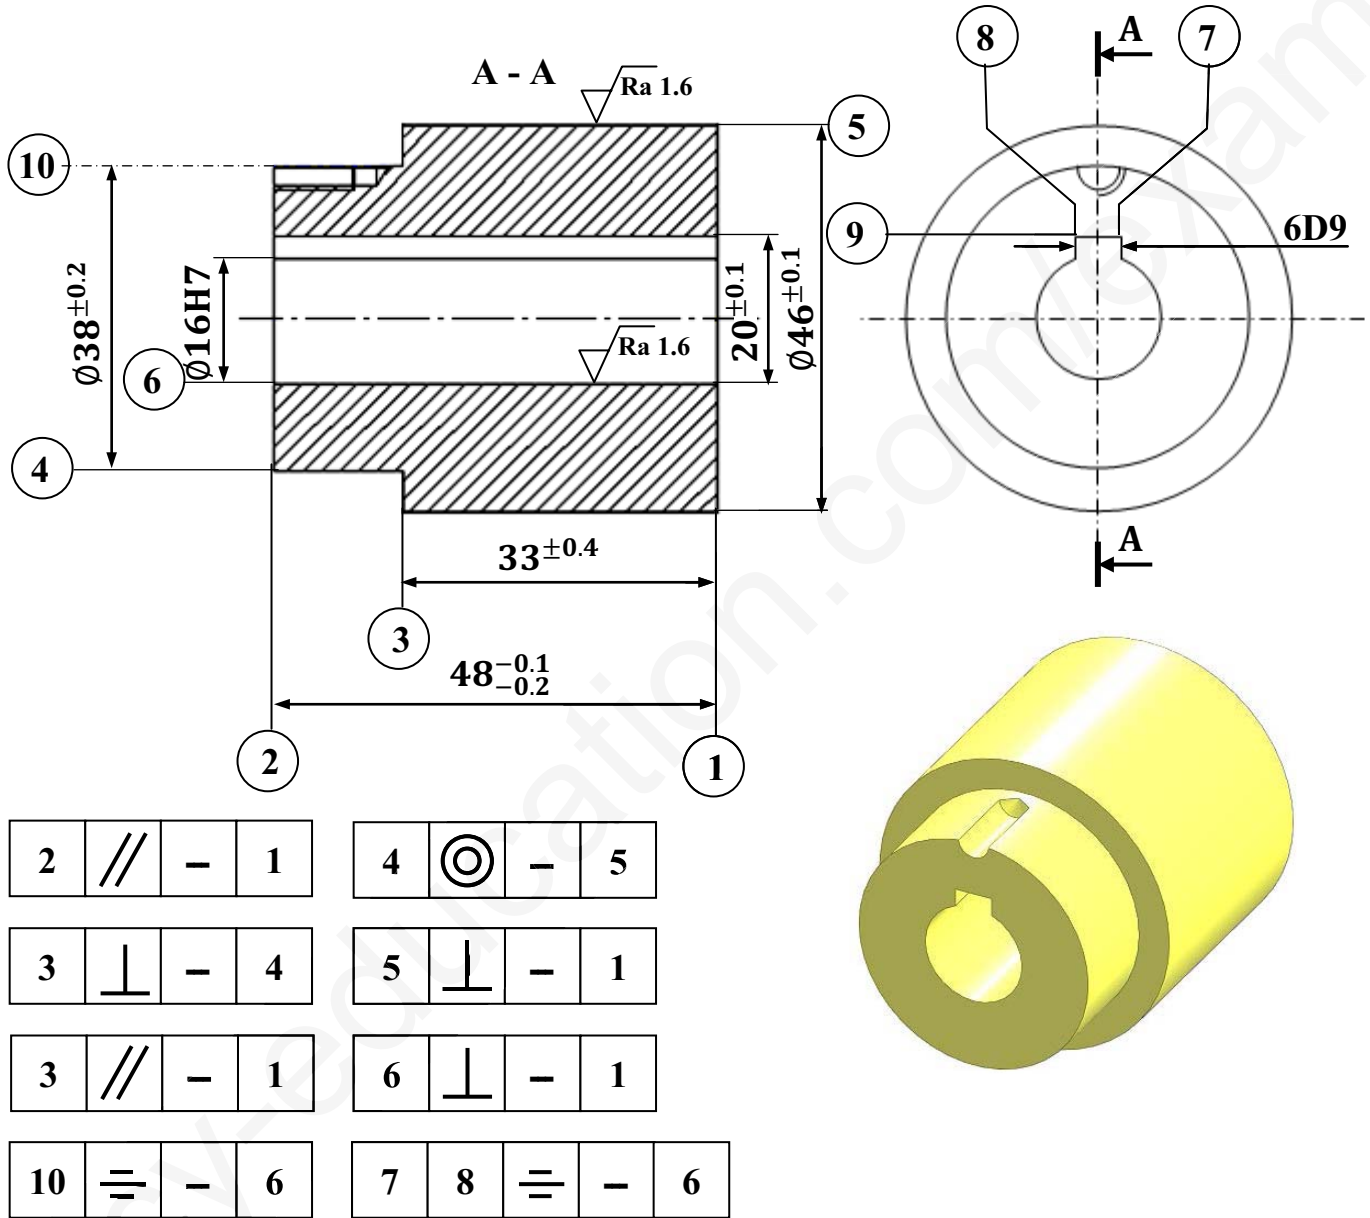

1- مستعينا بموقع القطعة (26) في الرسم التجميعي على الوثيقة (11/5) اشرح طريقة تشغيل الثقب المولب (10).

2- على الرسم الموالي، مثل الشكل الأولي لخام القطعة (26).

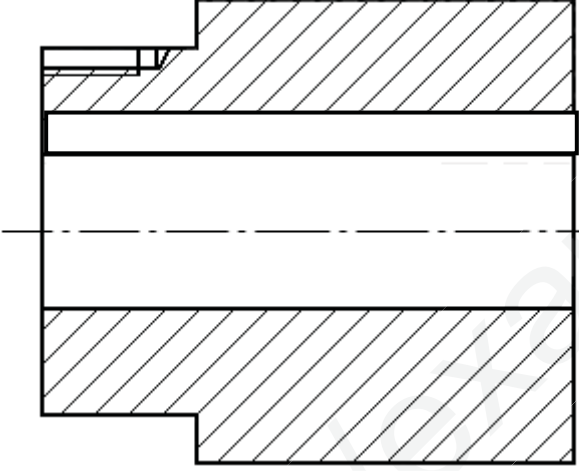

3- باستعمال المنهج المطور، تم الوصول إلى تجميع العمليات في المراحل المبينة في الجدول الموالي، أذكر اسم كل مرحلة و الأداة المستعملة لتشغيل السطوح المشار إليها.

رقم المرحلة	السطوح	اسم المرحلة	الأداة المستعملة
100	—		ورشة المراقبة
200	(5)،(1)		
300	(6)،(4)،(3)،(2)		
400	(10)		
500	(9)،(8)،(7)	تخليق	
600	—	المراقبة النهائية	

4- من بين أجهزة القياس و المراقبة التالية، ضع علامة (X) في الخانة المناسبة :

البعد	TLD	PC	CMD
Ø16H7			
Ø46 ^{±0.1}			

5- أنجز عقد المرحلة الخاصة بتشغيل السطوح

(2)، (3)، (4) و ذلك بما يلي :


5-1- وضع نواظم الإسناد لتحقيق الوضعية السكونية.

5-2- رسم أدوات القطع المناسبة.

5-3- وضع أبعاد الصنع و المواصفات الضرورية للتشغيل.

5-4- وضع معايير الخشونة.

5-5- تعيين حركتي القطع و التغذية.

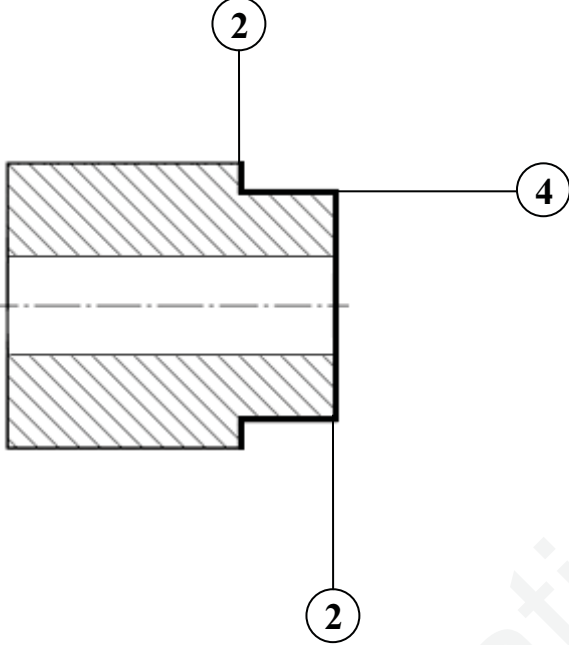

5-6- احسب سرعة الدوران و سرعة التغذية المناسبين أثناء

تشغيل السطحين (3) و (4) إذا كانت :



- سرعة القطع : $V_C = 60 \text{ m/ mn}$

- التغذية : $f = 0.2 \text{ mm / tr}$

N =

V_C =

- 1- مستعينا بوصف سير النظام الآلي على الوثيقة (1 / 11) أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET) مستوى 2.
- 2- أتمم ربط الموزع ثنائي الاستقرار 5/2 ذو تحكم هوائي بدافعة مزدوجة المفعول (A)

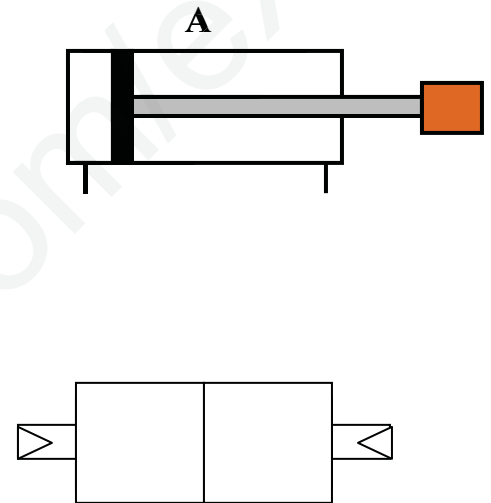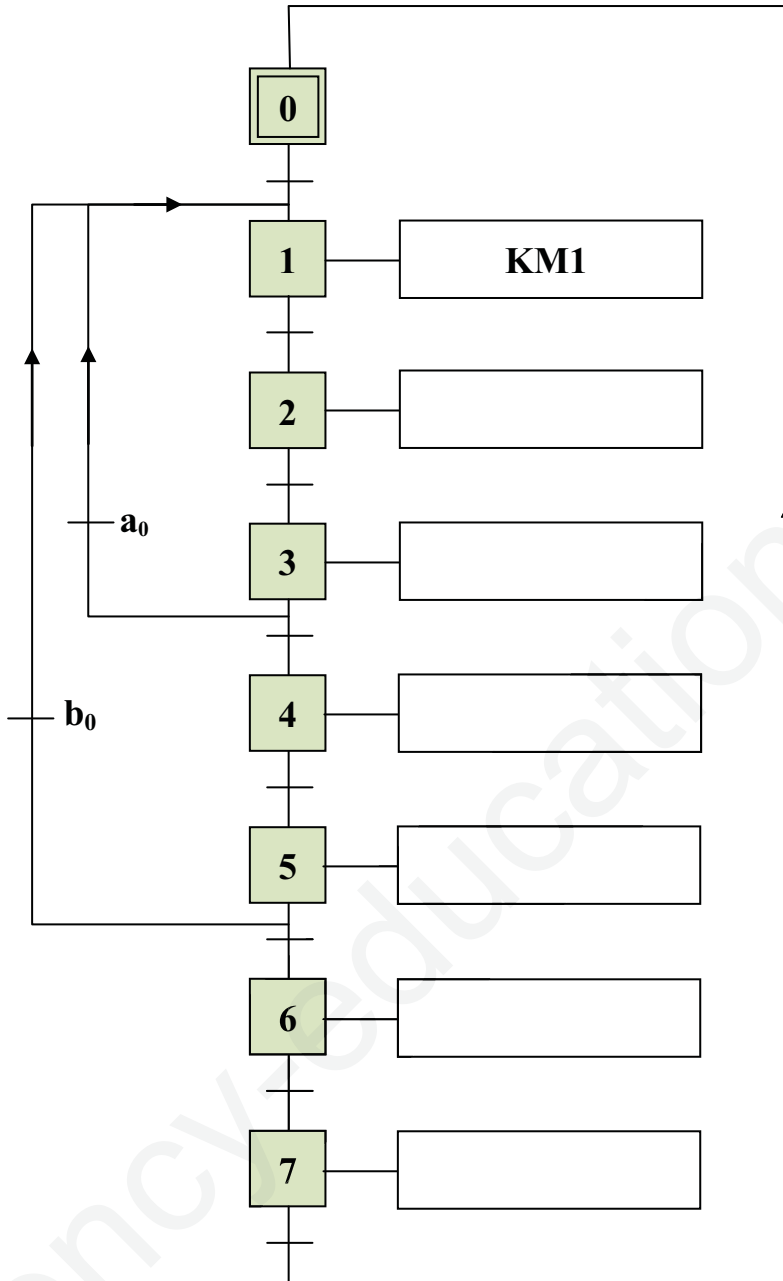


التصحيح النموذجي (نظام آلي لشحن العلب في صناديق)

5- أتمم جدول الوصلات التالي:

القطع	اسم الوصلة	رمز الوصلة	الوسائل المحققة للوصلة
10 / 1	متمحورة		جلبة برونزية
1 / 9	متمحورة		جلبة برونزية
24 / 21	اندماجية		4 براغي CHC
22 / 20	اندماجية		8 براغي CHc

6- أ- على الرسم الموالي أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA بين المدرجة (30) و الحلقة المرننة (32).

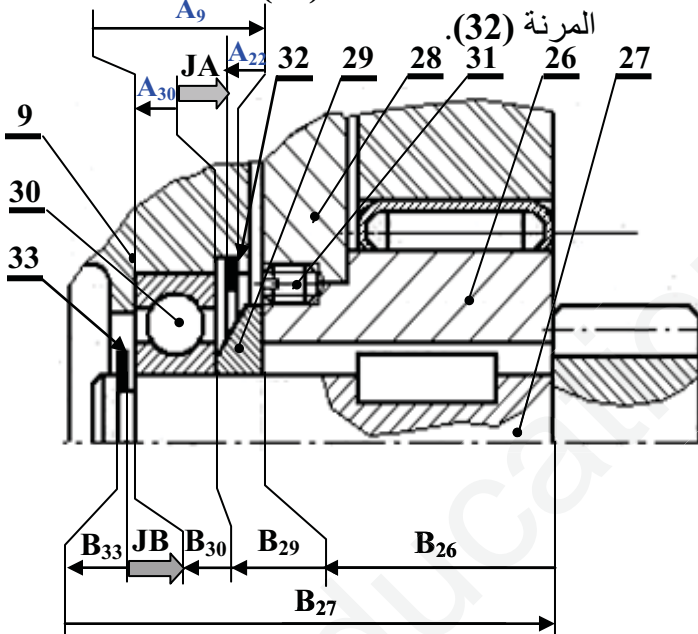

ب- لتكن السلسلة الموافقة للشرط JB المبينة في الشكل أعلاه، أحسب البعد B_{26} إذا علمت أن:

$$0,2 \leq JB \leq 1,2 \quad B_{29} = 4^{+0,8}_{-0,21} \quad B_{33} = 1^{0}_{-0,09}$$

$$B_{30} = 8^{0}_{-0,12} \quad B_{27} = 44^{0}_{-0,1}$$

$$JB_{\max} = B_{27\max} - (B_{26} + B_{29} + B_{33} + B_{30})_{\min}$$

$$B_{26\min} = (B_{27} - JB)_{\max} - (B_{33} + B_{29} + B_{30})_{\min}$$

$$B_{26\min} = (44 - 1,2) - (0,91 - 7,88 - 4,21) = 29,8$$

$$JB_{\min} = B_{27\min} - (B_{26} + B_{29} + B_{33} + B_{30})_{\max}$$

$$B_{26\max} = (B_{27} - JB)_{\min} - (B_{33} + B_{29} + B_{30})_{\max}$$


$$B_{26\max} = (43,9 - 0,2) - (0,2 + 4,8 + 8) = 29,90$$

$$B_{26} = 30^{0,1}_{-0,2}$$

1-6- دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي و التكنولوجي:

1- أتمم المخطط A-0 للوظيفة الإجمالية للجهاز.

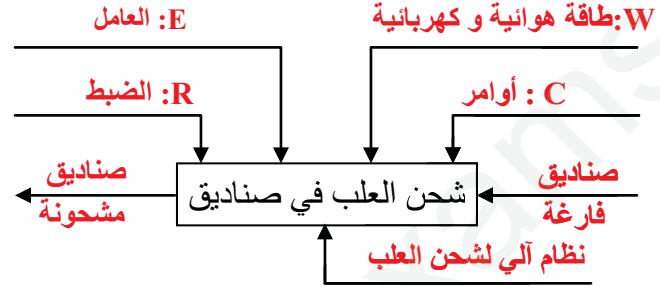


2- أتمم أقسام المجموعات المتكافئة حركيا و ذلك بوضع

مؤشرات القطع التالية في الجدول الموالي:


(3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 29)

المجموعة	مؤشرات القطع
A	(22, 24, 21, 20)
B	(3, 1)
C	(26, 27, 29, 28)
D	(14, 10, 6, 7, 15, 4, 9)

3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز مع ترقيم العناصر المعينة.

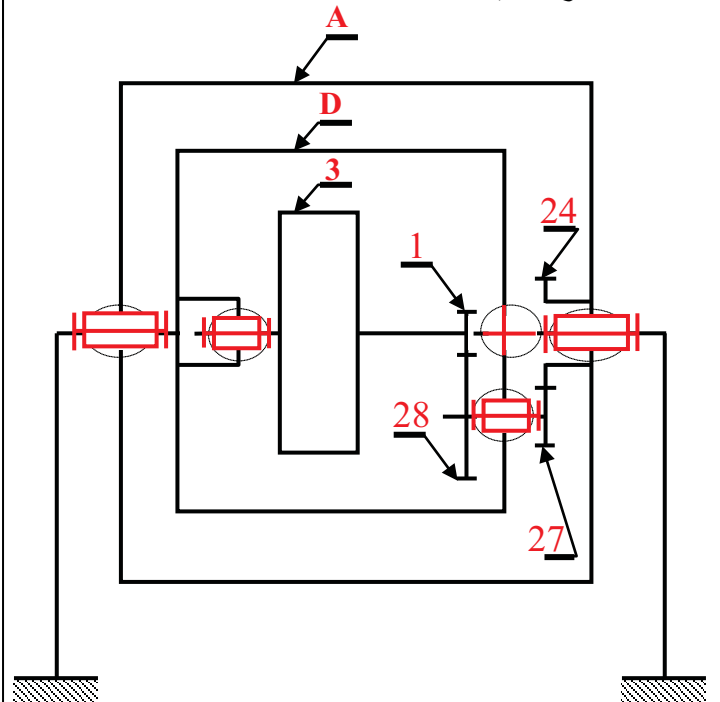

4- اشرح التعيين التالي :

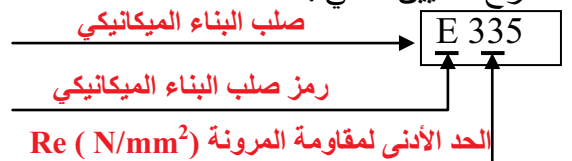

7- أتمم الجدول التالي الخاص بحساب المسننات

المميزات	m	Z	d	df	a	r
العتلات	1	20	20	17,5	60	0,2
	28	100	100	97,5		
	27	32	40	36,875	60	0,5
	24	64	80	76,875		

يتم اختيار المديول m من بين القيم التالية

0,25	0,30	0,40	0,50	0,75
1,0	1,25	1,50	2,0	2,50

11- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود (1) عبارة عن عارضة أسطوانية مملوءة خاضعة أثناء اشتغالها للانحناء المستوي البسيط تحت تأثير ثلاث قوى R_A ، F_C ، R_B في النقاط B، C و A على التوالي.

$$\|\vec{R}_A\| = 250N, \|\vec{F}_C\| = 500N, \|\vec{R}_B\| = 750N$$

1-11 احسب الجهود القاطعة.

$$T = -R_A = -250N \quad \text{المنطقة AB :}$$

$$T = -R_A + R_B = -250 + 750 = 500N \quad \text{المنطقة BC :}$$

2-11 احسب عزوم لانحناء

$$M_f = R_A \cdot x \quad 0 \leq x \leq 50 \quad \text{المنطقة AB :}$$

$$x = 0 \quad M_f = 0,$$

$$x = 50 \quad M_f = 250 \times 50 \quad M_f = 12500N.$$

$$50 \leq x \leq 75 \quad \text{المنطقة BC :}$$

$$M_f = R_A \cdot x - R_B(x - 25)$$


$$x = 50 \quad M_f = 12500N.m$$

$$x = 75 \quad M_f = 0$$

3-11 ارسم المنحنيات البيانية الخاصة بـ $(\vec{T})$ و $(\vec{M}_f)$

$$\bullet \text{ سلم القوى: } 10mm \rightarrow 250N$$

$$\bullet \text{ سلم العزوم: } 20mm \rightarrow 12500N.mm$$

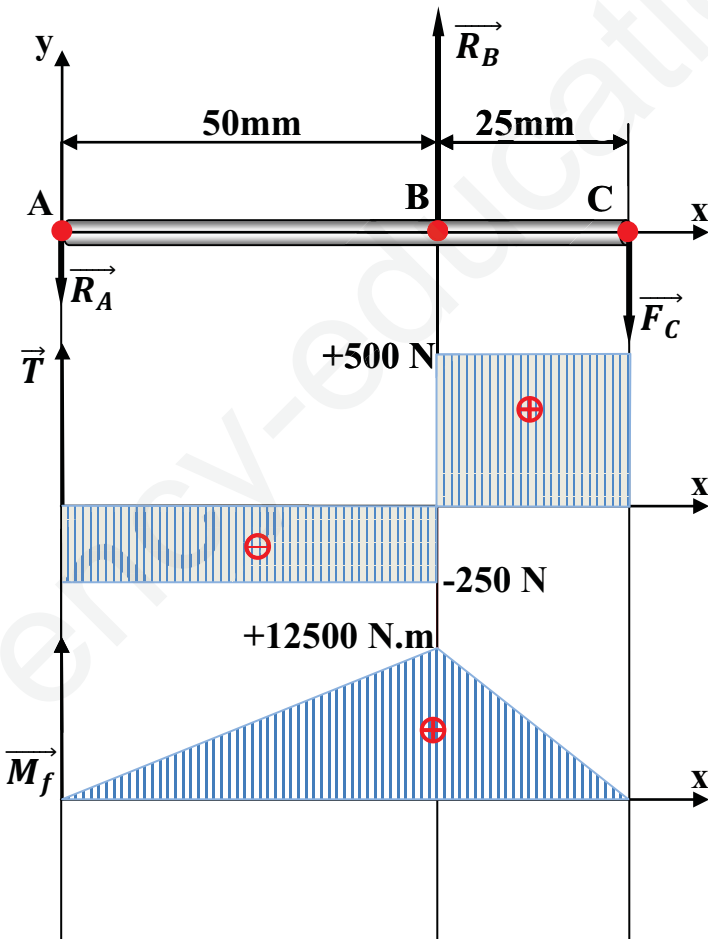

8- احسب نسبة النقل الإجمالية للجهاز r_g .

$$r_g = r_{1/28} \times r_{27/24} = 0,2 \times 0,5 = 0.1$$

9- احسب عزم المزدوجة C على مستوى العمود المحرك.

$$P = C \cdot \omega ; \omega = \frac{\pi \cdot N}{30}$$

$$\Rightarrow C = \frac{30 \cdot P}{\pi \cdot N} = \frac{30 \times 4000}{3,14 \times 1500} = \frac{1200}{47,1}$$

$$C = 25,48N.m$$

10- احسب سرعة دوران الطبل N_{20} (N خروج)

$$r_g = \frac{N_r}{N_m} \Rightarrow N_r = r_g \times N_m = 0,1 \times 1500$$

$$N_r = 150tr/mn$$

11- 4 - احسب القطر الأدنى d_{min} للعمود (1) ليشتغل بكل أمان، إذا كانت مقاومته التطبيق $R_{pg} = 38 \text{ N/mm}^2$

$$\sigma_{max} = \frac{M_{fmax}}{\frac{I_{GZ}}{V}}$$

$$\frac{I_{GZ}}{V} = \frac{\frac{\pi d^4}{64}}{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^3}{32}$$

$$\sigma_{max} = \frac{M_{fmax}}{\pi d^3} \cdot 32 \leq R_p \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{fmax} \cdot 32}{\pi R_p}} \geq \sqrt[3]{\frac{12500 \cdot 32}{\pi \cdot 38}}$$


$$\Rightarrow d = 14.96 \text{ mm}$$

$$d = 15 \text{ mm} \text{ نختار}$$

ب- التحليل البنيوي :

ب-1- دراسة بنيوية جزئية:

بغية رفع مردود الجهاز و تخفيض الاحتكاك على مستوى الكارتر (9) و (10) نقترح تغيير الحل التكنولوجي المستعمل في توجيه العمود (1) بمدرجتين ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري صنف BC (R1 و R2).
العمل المطلوب: - تحقيق الوصلة المتمحورة للعمود مع الكارتر (9) و (10).
 - وضع التوافقات الضرورية لحسن سير الجهاز.

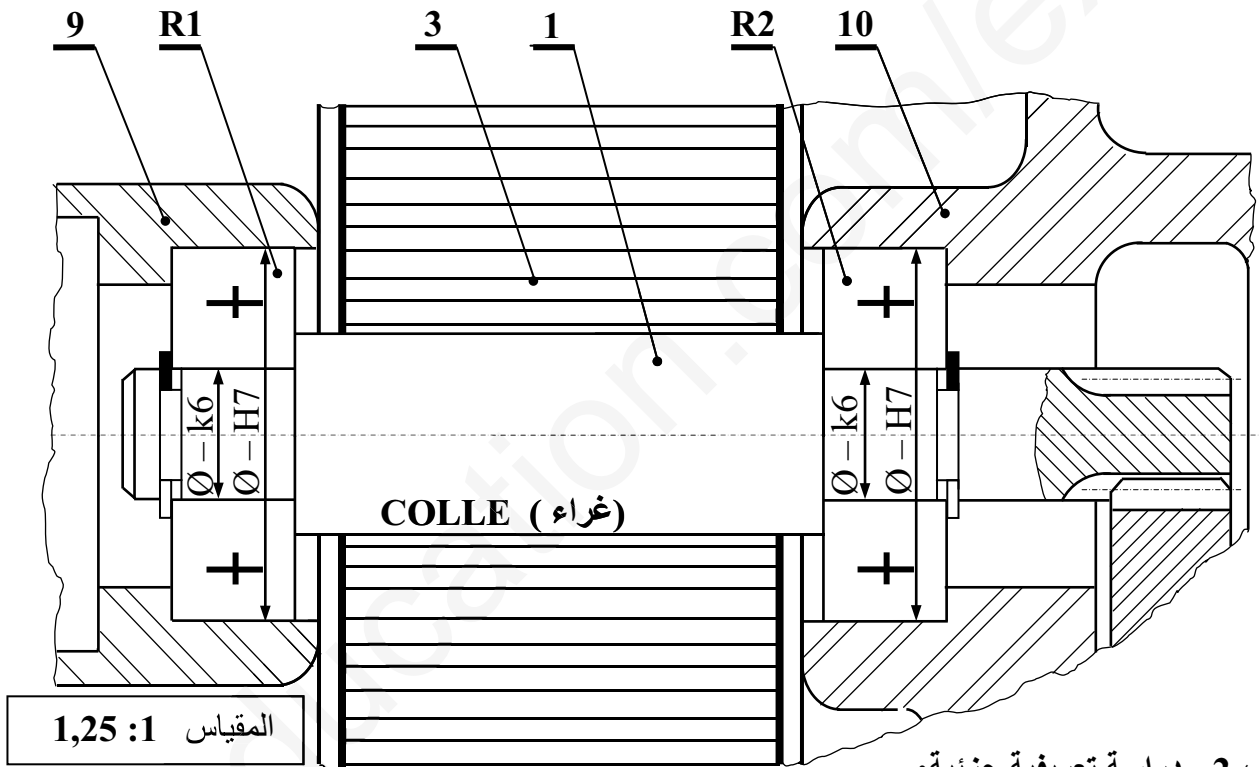


ب-2- دراسة تعريفية جزئية:

أتمم الرسم التعريفي للعمود المسنن (27) بمقياس 1 : 2 و ذلك بوضع:

- المواصفات الهندسية و التوافقات.

- معايير الخشونة.


- المقطع الخارجي C - C

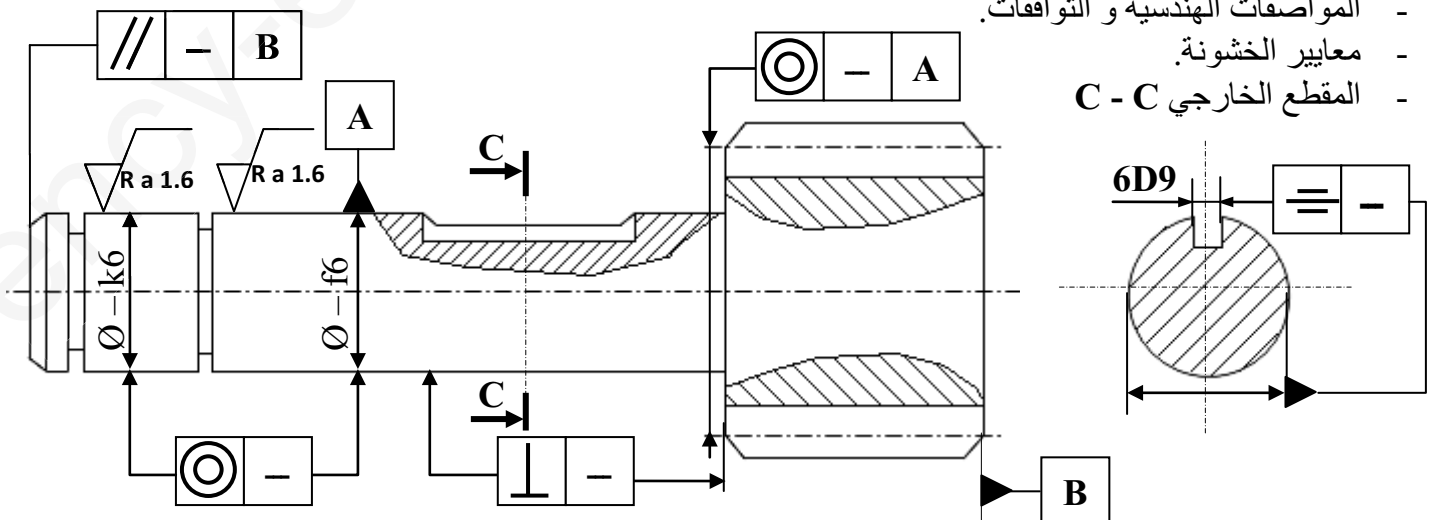

6-2 - دراسة التحضير:

ب- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل و طرق تصنيع الجلبة (26) المصنوعة من المادة E 335 كما هو موضح في الرسم التعريفي أسفله.
- تتم العملية بورشة للصناعات الميكانيكية مجهزة بآلات للتصنيع بسلسلة متوسطة.
- السمك الإضافي = 2mm، الثقب (6) يأتي من الخام ببعيد 12mm.
- الخشونة العامة: Ra 3.2 ما عدا المشار إليها.

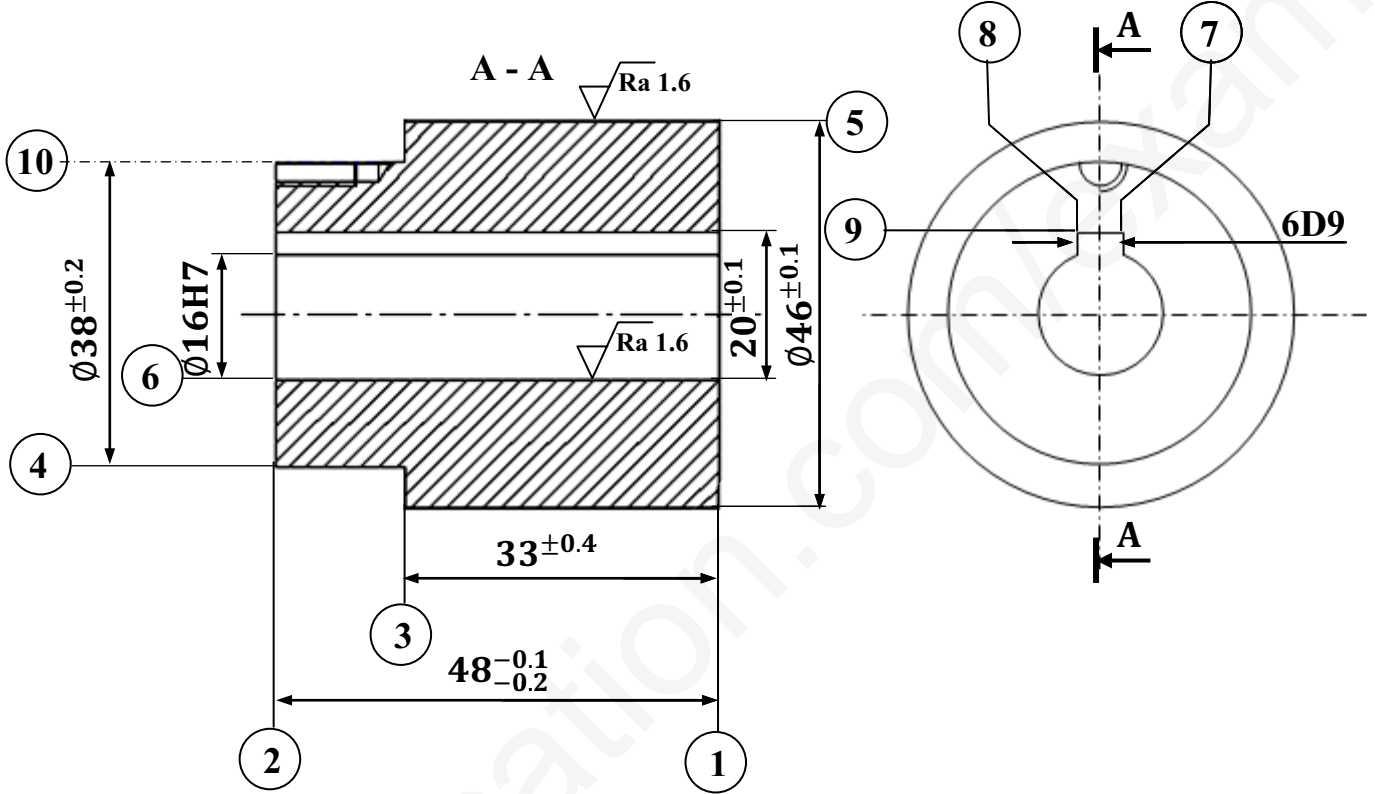


2	//	-	1	
4	⊙	-	5	
3	⊥	-	4	
5	⊥	-	1	
3	//	-	1	
6	⊥	-	1	
10	≡	-	6	
7	8	≡	-	6

1- مستعينا بموقع القطعة (26) في الرسم التجميعي على الوثيقة (11/5) اشرح طريقة تشغيل الثقب الملولب (10).

لتشغيل الثقب الملولب (10) يتم تجميع القطعتين (28) و (26) في تركيب تشغيل خاص ثم تتم عملية التنقيب و اللولبة

للقطعتين في آن واحد لأن الثقب يتواجد بينهما.

2- على الرسم الموالي، مثل الشكل الأولي لخام القطعة (26).

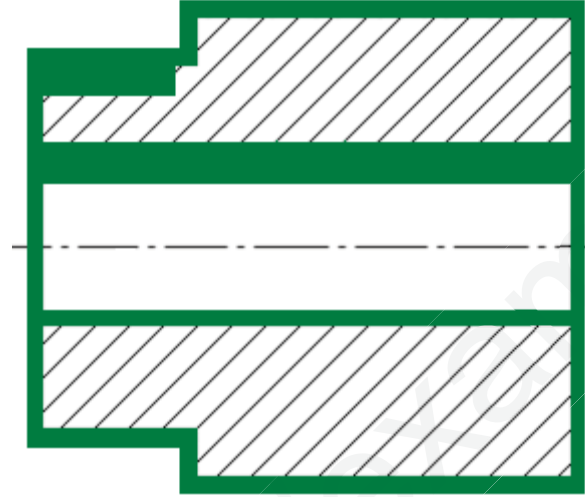

3- باستعمال المنهج المطور، تم الوصول إلى جميع العمليات في المراحل المبينة في الجدول الموالي، أذكر اسم كل مرحلة و الأداة المستعملة لتشغيل السطوح المشار إليها.

رقم المرحلة	السطوح	اسم المرحلة	الأداة المستعملة
100	—	مراقبة الخام	ورشة المراقبة
200	(5)،(1)	خراطة	أداة تسوية طولية و عرضية
300	(6)،(4)،(3)،(2)	خراطة و تجويف	أداة تنقيب أداة تسوية عرضية و طولية برغل
400	(10)	تنقيب	أداة تنقيب
500	(9)،(8)،(7)	تخليق	أداة تخليق
600	—	المراقبة النهائية	ورشة المراقبة

4- من بين أجهزة القياس و المراقبة التالية، ضع علامة (X) في الخانة المناسبة :

البعد الجهاز	TLD	PC	CMD
Ø16H7	X		
Ø46 ^{±0.1}		X	

5- أنجز عقد المرحلة الخاصة بتشغيل السطوح

(2)، (3)، (4) و ذلك بما يلي :


5-1- وضع نواظم الإسناد لتحقيق الوضعية السكونية.

5-2- رسم أدوات القطع المناسبة.

5-3- وضع أبعاد الصنع و المواصفات الضرورية للتشغيل.

5-4- وضع معايير الخشونة.

5-5- تعيين حركتي القطع و التغذية.

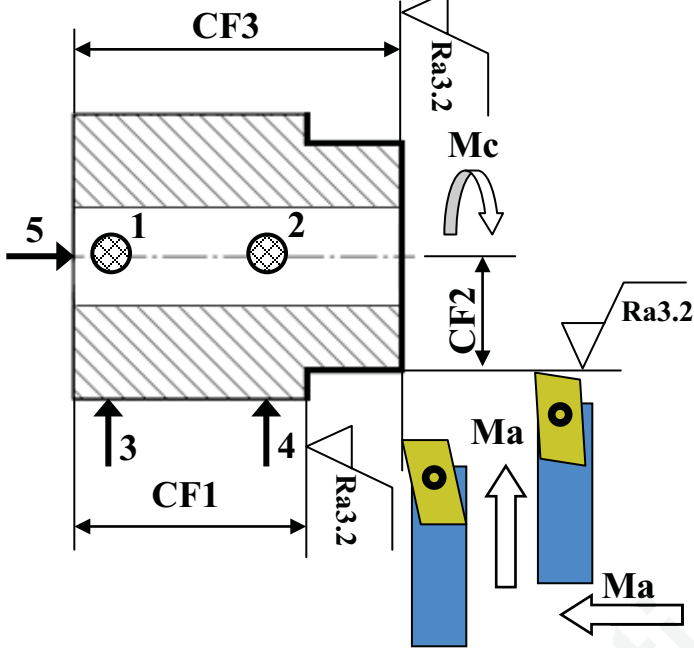

3	⊥	-	4	4	⊙	-	5
3	//	-	1	2	//	-	1

5-6- احسب سرعة الدوران و سرعة التغذية المناسبين أثناء

تشغيل السطحين (3) و (4) إذا كانت :

- سرعة القطع: $V_C = 60 \text{ m/ mn}$.

- التغذية: $f = 0.2 \text{ mm / tr}$.



• حساب N: $N = \frac{1000 \cdot V_C}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \times 60}{3.14 \times 38}$

$N = 502,84 \text{ tr/mn}$

• حساب V_C : $V_C = N \cdot f = 502,84 \times 0,2$

$= 100,56 \text{ mm/mn}$

- 1- مستعينا بوصف سير النظام الآلي على الوثيقة (1 / 11) أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET) مستوى 2.
- 2- أتمم ربط الموزع ثنائي الاستقرار 5/2 ذو تحكم هوائي بدافعة مزدوجة المفعول (A)

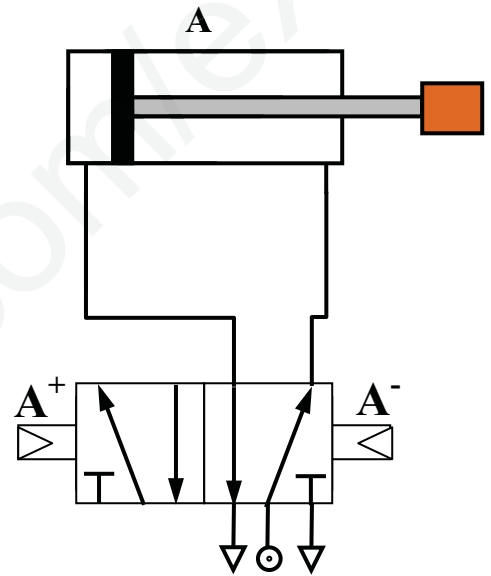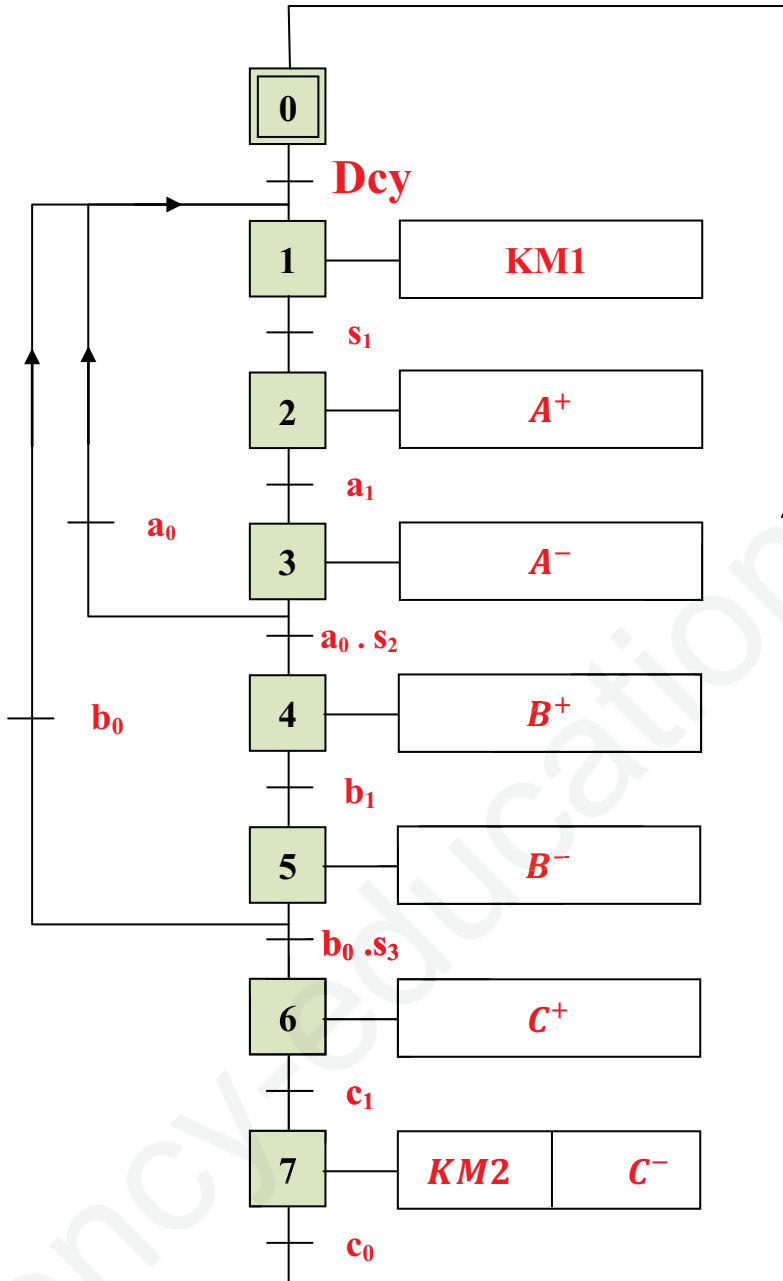

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	المجزأة	
12		6-1- دراسة الإنشاء
08.8		أ- التحليل الوظيفي
0.7	7 X 0.1	1- مخطط العلبة A-0
0.6	12 X 0.05	2- المجموعات المتكافئة حركيا
0.5	5 X 0.1	3- الرسم التخطيطي
0.7	7 X 0.1	• رمز الوصلات
0.3	3 X 0.1	• الترقيم
1.2	12 X 0.1	4- شرح تعيين المواد
0.5	0.5	5- جدول الوصلات
0.3	3 X 0.1	6- سلسلة الأبعاد
0.5	5 X 0.1	• تخطيط السلسلة JA
1.2	12 X 0.1	• حساب البعد B ₂₆
0.2	2 X 0.1	• العلاقات
0.3	3 X 0.1	• النتائج
0.2	2 X 0.1	8- حساب نسبة نقل الحركة
0.3	3 X 0.1	9- حساب المزدوجة
0.2	2 X 0.1	10- حساب سرعة الخروج N ₂₀
0.4	4 X 0.1	11- مقاومة المواد
0.6	6 X 0.1	1-11- حساب الجهود القاطعة
0.2	2 X 0.1	2-11- حساب عزوم الانحناء
0.4	4 X 0.1	3-11- رسم المنحنيات
		4-11- حساب قطر العمود
03.2		ب- التحليل البنوي
0.8	4 X 0.2	ب-1- دراسة تصميمية
0.4	4 X 0.1	• الوصلة المتمحورة
0.5	5 X 0.1	• التوافقات
0.2	2 X 0.1	• المواصفات الهندسية
0.3	3 X 0.1	• التوافقات
01	01	• معايير الخشونة
		• رسم المقطع الخارجي
08		6-2- دراسة التحضير
5.4		أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع
0.75	0.75	1- شرح طريقة تشغيل الثقب (6)
0.35	0.35	2- الشكل الأولي للخام
1.4	14 X 0.1	3- ذكر اسماء المراحل و الأدوات
0.2	2 X 0.1	4- اختيار أدوات القياس و المراقبة
1	1	5-5-1- الوضعية السكونية
0.2	2 X 0.1	5-5-2- رسم أدوات القطع
0.6	6 X 0.1	5-5-3- أبعاد الصنع و المواصفات الهندسية
0.3	3 X 0.1	5-5-4- معايير الخشونة
0.2	2 X 0.1	5-5-5- تعيين حركتي القطع و التغذية
0.4	4 X 0.1	5-5-6- حساب V _f و N
2.6		ب- الآليات
1.3	0,1 X 13	1- إتمام المخطط الوظيفي للمراحل و الانتقالات GRAFCET
1.3	0,1 X 13	2- ربط الدافعة بالموزع